



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA:

22/09/17

LUGAR:	Chalco Mixquit
DIRECCIÓN:	
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	Subdirección de Construcción
NOMBRE:	Ing. Hector Arellano
POR INSTRUCCIONES DE:	Arq. Mario Torres de Lira/ Magistrado Juan Manuel Trujillo
ASUNTO DE LA VISITA:	Reparaciones atención sismo
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	
TELÉFONO:	

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

En la construcción de este inmueble conformado por varios núcleos no se hizo la preparación adecuada de la junta constructiva necesaria entre elementos, la cual tiene forma de "Z", y por el asentamiento diferencial en la zona se están presentando afectaciones en piso principalmente hasta el momento.

1.- De manera temporal en una ventana de 6 m. de largo con un cristal estrellado se colocó entre la junta de los cristales poliuretano y trozos de vinil recuperado para hacer presión y evitar que tenga movimiento mientras tanto se adquiere el vinil nuevo.

2.- En el acceso principal donde se encuentra la junta constructiva antes señalada se retró la loseta cerámica que estaba levantada y estrellada, con sección de 1.20 de ancho x 10.00 m de longitud.

Se trae la muestra del piso para comprar el mismo o un similar.

3 - Dentro del área antes señalada se demolió el pega azulejo parcialmente ya que se requiere hacer una re nivelación y preparación en el desnivel, recortando la loseta y colocando un elemento de protección (se sugiere lámina para evitar daño.

1



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA:

22/09/17

LUGAR:	Valle de Chalco Juzgado Cuarto Civil
DIRECCIÓN:	
ÁREA QUIÉN REALIZA LA VISITA:	Subdirección de Construcción
NOMBRE:	Ing. Hector Arellano
POR INSTRUCCIONES DE:	Arq. Mario Torres de Lira/ Magistrado Juan Manuel Trujillo
ASUNTO DE LA VISITA:	Reparaciones atención sismo
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	
TELÉFONO:	

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

1.- Se repuso una pija que soporta el tensor del plafón, posteriormente se colocaron las galletas que se habían retirado quedando completo este acabado
2.- Se desmontaron dos chapas de las puertas de acceso que estaban dañadas, será necesario la reposición de estas mediante compra.
3.- Se recortó la puerta de la salida de emergencia aproximadamente 8 mm. Para el correcto abatimiento.
4.- Aunque tiene más de tres semanas previas a la fecha de este reporte de que la cisterna se está vaciando no se pudo detectar fisura, se solicitó que se vaciara para poder tener acceso a esta y determinar la gravedad del caso.
5.- No fué posible reparar la puerta del cuarto de maquinas ya que el personal no llevaba la herramienta y equipo necesario para ejecutarlo, debido a que hay asentamiento diferencial, en el sitio es necesario hacer un recorte de aproximadamente 13 cm, el cual se realizará en la próxima sesión.

7

)

9

[illegible]



REPORTE DE VISITA

FECHA: 20 de Septiembre de 2017

LUGAR:	LOS REYES IZTACALA, TLALNEPANTLA
DIRECCIÓN:	TLALNEPANTLA, PALACIO DE JUSTICIA, PASEO DEL FERROCARRIL S/N, UNIDAD HABITACIONAL HOGARES FERROCARRILES, COLONIA LOS REYES IZTACALA (ATRÁS DE
COMISIONADO:	MGDO. LIC. PALEMÓN JAIME SALAZAR HERNÁNDEZ
ÁREA QUE REALIZA LA VISITA:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
NOMBRE:	ING. IGNACIO FLORES FLORES Y ARQ. ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA
POR INSTRUCCIONES DE:	ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA
ASUNTO DE LA VISITA:	VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL INMUEBLE
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	MGDO. PATRICIO TIBERIO SÁNCHEZ VÉRTIZ RUÍZ
TELÉFONO:	01 55 53 18 09 87 EXTENSIÓN 15522, 15525

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y DESPUÉS DEL SISMO ACONTECIDO EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A LAS 13:14 HORAS Y EN MI CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ME CONSTITUI EN EL DOMICILIO DEL PALACIO DEL PODER JUDICIAL EN TLALNEPANTLA ACOMPAÑADO POR EL REPRESENTANTE DE PROTECCIÓN CIVIL Y DEL ING. IGNACIO FLORES FLORES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, SE PROCEDIÓ LA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DEL PODER JUDICIAL INICIANDO POR LA REVISIÓN FÍSICA DEL EXTERIOR DEL INMUEBLE, FACHADAS Y ANCELES, VIDRIOS Y VENTANAS PASANDO POSTERIORMENTE A LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS NUDOS ESTRUCTURALES EN COLUMNAS, LOSAS Y TRABES DEL SOTANO, INICIAR CON LA REVISIÓN DE LOS NIVELES PRIMERO, SEGUNDO Y PLANTA BAJA, REVISANDO CADA UNA DE LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS, SALAS, PRIVADOS DE JUECES Y MAGISTRADOS, BAÑOS Y ARCHIVOS.

OBSERVACIONES

DE LA REVISIÓN OCULAR Y VERIFICACIÓN FÍSICA DEL INMUEBLE SE DESPRENDE QUE NO SE ENCONTRÓ DAÑO SIGNIFICATIVO EN LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL EDIFICIO, YA QUE SE IDENTIFICA COMO UNA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DE LOS MURO DIVISORIOS QUE CONFORMAN LOS ESPACIOS DE TRABAJO.

SE VERIFICÓ LA EXISTENCIA DE EVIDENCIAS DE UN COMPORTAMIENTO ANORMAL EN PISOS SIN ENCONTRAR NINGÚN HALLAZGO QUE SEA DE CONSIDERACIÓN

SE VERIFICÓ EL COMPORTAMIENTO DE LOS MUROS, ENCONTRANDO EN EL EXTREMO POSTERIOR IZQUIERDO DEL INMUEBLE, SE DESPRENDIERON MILIMÉTRICAMENTE LOS MUROS DE LA ESTRUCTURA, CIRCUNSTANCIA QUE SE CONSIDERA NORMAL DADA LA MAGNITUD DEL EVENTO Y POR ESTAR ADOSADOS Y NO FORMAR PARTE DE LA ESTRUCTURA, MISMO QUE SE REPERARÁN A LA BREVEDAD POSIBLE, SIN REPRESENTAR RIESGO ALGUNO PARA LOS USUARIOS.

POR LO QUE RESPECTA A LOS PLAFONES SE IDENTIFICÓ QUE VARIAS DE LAS TABLETAS ESTABAN FUERA DE SU LUGAR, LO CUAL SE PROCEDERÁ A COLOCAR Y NIVELAR NUEVAMENTE.


POR LO QUE REFIERE A LAS LOSAS Y DERIVADO DEL LOS ESFUERZOS NAURALES DEL EVENTO TAN VIOLENTO, SE IDENTIFICAN ALGUNAS FISURAS QUE POR SU NATURALEZA NO REPRESENTAN RIESGO HASTA ESTE MOMENTO

POR LO QUE REFIERE A LAS TRABES DE LA ESTRUCTURA CONSIDERADOS COMO ELEMENTOS HORIZONTALES SE IDENTIFICA QUE EXISTEN FISURAS PROPIAS DE LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR EL TRABAJO DE ESTOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES MISMO, QUE SE VERIFICARÁN CON MAYOR PRECISIÓN Y PROFUNDIDAD ATRAVÉS DE UN DICTAMEN TÉCNICO ESPECIALIZADO.

EN LAS COLUMNAS QUE FORMAN PARTE DE LOS ELEMENTOS VERTICALES DE LA ESTRUCTURA NO HAY EVIDENCIA DE ALGUN DAÑO POR LO QUE EL INMUEBLE PRESNETA CONDICIONES NORMALES PARA SU FUNCIONAMIENTO

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
		FECHA:

QUIENES PARTICIPAN:

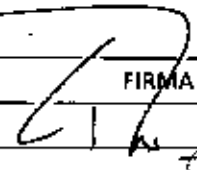NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ARQ. ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA	
ING. IGNACIO FLORES FLORES	
C. JORGE ZEPEDA OLVERA	







PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

EDIFICIO DE JUZGADOS REYES IZTACALA TLALNEPANTLA
PASEO DEL FERROCARRIL S/N, UNIDAD HABITACIONAL HOGARES FERROCARRILES, COLONIA
LOS REYES IZTACALA (ATRAS DE LA ENEP), TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090.

ESTADO FÍSICO DEL INMUEBLE

20/09/2017

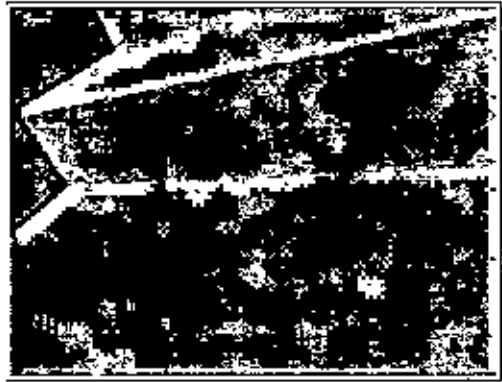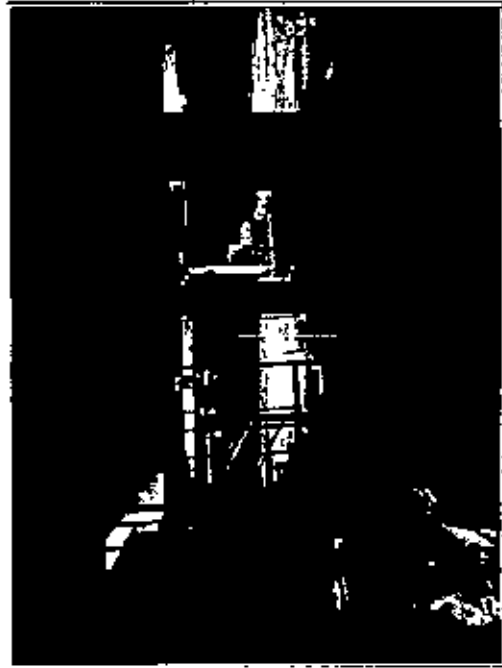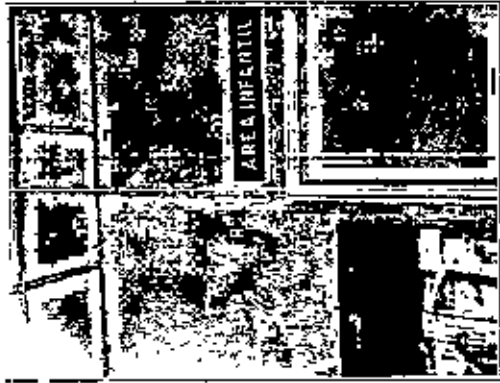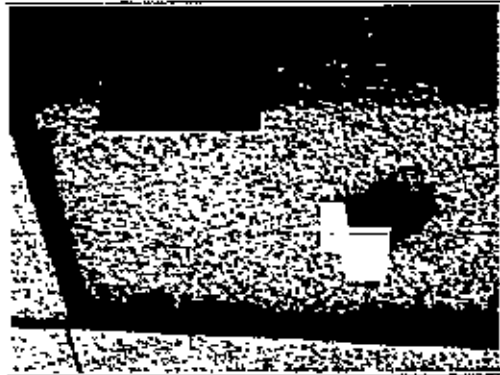






PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

EDIFICIO DE JUZGADOS RÉYES IZTACALA TLALNEPANTLA
PASEO DEL FERROCARRIL S/N, UNIDAD HABITACIONAL HOGARES FERROCARRILES, COLONIA
LOS REYES IZTACALA (ATRÁS DE LA ENEP), TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090.

ESTADO FÍSICO DEL INMUEBLE

22/09/2017

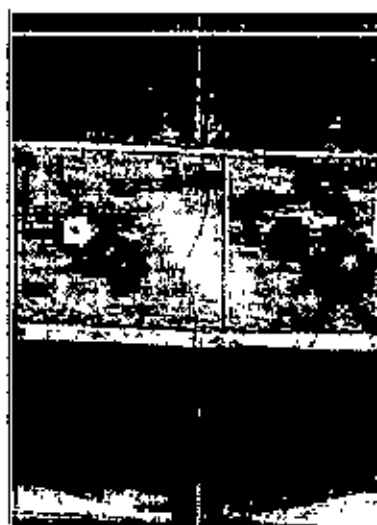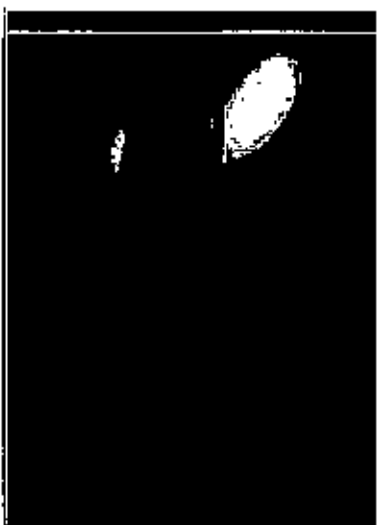



REPORT DE VISITA



22 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

OBSERVACIONES

VERIFICANDO LA ESTRUCTURA DE CONCRETO ENCONTRANDO LAS COLUMNAS Y TRAVEZ SIN EVIDENCIA DE DAÑO ALGUNO.		
SE VERIFICO EL COMPORTAMIENTO DE LOS MUROS INTERIORES ENCONTRANDOSE UNICAMENTE FISURAS POR DESPRENDIMIENTO DE MUROS DIVISORIOS YA QUE LA ESTRUCTURA ES INDEPENDIENTE.		
SE OBSERVO QUE VARIAS TABLETAS DE PLAFONES SE ENCONTRABAN FUERRA DE SU LUGAR POR LO QUE SE PROCEDIO A SU NIVELACION Y COLOCACIO		
EL EDIFICIO SE ENCUNTRA EN CONDICIONES DE OPRACION		
NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
		FECHA:

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ARQ. ADRIAN ALFONSO PALAFOX GARCIA	
ING. IGNACIO FLORES FLORES	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

EDIFICIO DE JUZGADOS DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS TLALNEPANTLA, TORRE I

CALLE EJERCITO DEL TRABAJO N° 2, SAN PEDRO BARRIENTOS,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54100

ESTADO FÍSICO DEL INMUEBLE

20/09/2017





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DE CUAUTITLAN IZCALLI.
DIRECCIÓN:	AV. TRANSFORMACION S/N ESQ. CON ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES, CUAMATLA CUAUTITLAN IZCALLI C.P. 54740
COMISIONADO:	MGDO LIC. PALEMON JAIMES SALAZAR HERNANDEZ
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA
NOMBRE:	ARQ. ADRIAN ALFONSO PALAFOX GARCIA, ING. IGNACIO FLORES FLORES
POR INSTRUCCIONES DE:	ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
ASUNTO DE LA VISITA:	VERIFICACION FISICA DEL ESTADO DE INMUEBLES.
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	ENCARGADO DEL EDIFICIO
TELÉFONO:	15526204370


DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y DESPUES DEL SISMO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE REALIZO LA VISITA AL INMUEBLE ANTES INDICADO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE PROCEDIO A LA REVISION DEL ESTADO FISICO DE CADA UNO DE LOS NIVELES DEL EDIFICIO ENCON-
TRANDO LO SIGUIENTE.

OBSERVACIONES

VERIFICANDO LA ESTRUCTURA DE CONCRETO ENCONTRANDO LAS COLUMNAS Y TRAVEZ SIN EVIDENCIA DE DAÑO ALGUNO.		
SE VERIFICO EL COMPORTAMIENTO DE LOS MUROS INTERIORES ENCONTRANDOSE UNICAMENTE FISURAS POR DESPRENDIMIENTO DE MUROS DIVISORIOS YA QUE LA ESTRUCTURA ES INDEPENDIENTE.		
SE OBSERVO QUE VARIAS TABLETAS DE PLAFONES SE ENCONTRABAN FUERRA DE SU LUGAR POR LO QUE SE PROCEDIO A SU NIVELACION Y COLOCACION.		
EL EDIFICIO SE ENCUNTRA EN CONDICIONES DE OPRACION		
NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
		FECHA:

QUIENES PARTICIPAN:

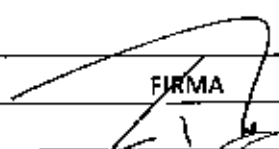NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ARQ. ADRIAN ALFONSO PALAFOX GARCIA	
ING. IGNACIO FLORS FLORES	




PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE TLALNEPANTLA, TORRE II.
CALLE EJERCITO DEL TRABAJO N° 2, SAN PEDRO BARRIENTOS,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54100

ESTADO FÍSICO DEL INMUEBLE

20/09/2017

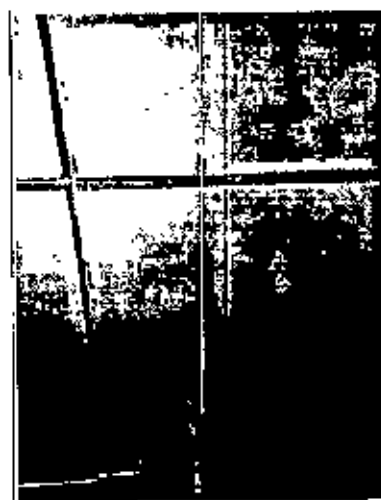



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE VALLE DE CHALCO
DIRECCIÓN:	POPOCATEPETL, S/N
COMISIONADO:	ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	SUPERVISIÓN DE OBRA
NOMBRE:	ING. HÉCTOR ARELLANO ALBARRÁN
POR INSTRUCCIONES DE:	ING. TOMÁS GUADARRAMA QUIROZ
ASUNTO DE LA VISITA:	REVISIÓN FÍSICA DEL INMUEBLE
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	M. EN D. MARÍA ROSALVA BRISEÑO ALVARADO
TELÉFONO:	26453606

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

EN FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 11.30 HRS, SE REALIZÓ LA REVISIÓN FÍSICA DEL INMUEBLE CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LOS DAÑOS OCASIONADOS COMO CONSECUENCIA DEL SISMO, PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y JUEZ ENCARGADO DEL DEL EDIFICIO.

OBSERVACIONES

1.- EL EDIFICIO NO PRESENTA DAÑOS ESTRUCTURALES.
2.-SE DESPRENDIÓ UN TENSOR QUE SOPORTA PARTE DEL PLAFON EN EL JUZGADO CUARTO CIVIL
3 -SE OBSERVA QUE EXISTE DESPLOME DEL MURO PERIMETRAL ORIENTE DE HASTA 7 CM EL CUAL SE HA GENERADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
4.-EL EDIFICIO DE JUZGADOS HA PRESENTADO ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES QUE SE HAN GENERADO UN DESNIVEL DE 10CM APROXIMADAMENTE DEL LADO ORIENTE.
5.-LOS USUARIOS INFORMAN QUE LA CISTERNA A RAÍZ DEL SISMO SE HA VACIADO EN UN 60% DE SU CAPACIDAD.

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
M. EN D. ROSALVA BRISEÑO ALVARADO, JUEZ CUARTO CIVIL		
		FECHA: 20 SEPT 17

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
LIC. OTONIEL CAMPIRÁN PÉREZ, CONSEJERO	
ING. HÉCTOR ARELLANO ALBARRÁN, LÍDER DE PROYECTO F	
LIC. VELMAR GUTIERREZ ZARAGOZA, PROTECCIÓN CIVIL	
ARQ. OSCAR GUERRERO, ANALISTA	



**PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917

REPORTE DE VISITA

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE CHALCO MIXQUIC
DIRECCIÓN:	CARRETERA CHALCO-SAN ANDRES MIXQUIC, SAN MATEO HUITZILZINGO
COMISIONADO:	ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	SUPERVISIÓN DE OBRA
NOMBRE:	ING. HÉCTOR ARELLANO ALBARRÁN
POR INSTRUCCIONES DE:	ING. TOMAS GUADARRAMA QUIROZ
ASUNTO DE LA VISITA:	REVISIÓN FÍSICA DEL INMUEBLE
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	LIC. MARICRUZ JASMIN HERNÁNDEZ LÓPEZ
TELÉFONO:	59887652

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

EN FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 14:00 HRS., SE REALIZÓ LA REVISIÓN FÍSICA DEL INMUEBLE CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LOS DAÑOS OCASIONADOS COMO CONSECUENCIA DEL SISMO, PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EL ADMINISTRADOR Y JUEGES DEL EDIFICIO.

OBSERVACIONES

1.- EL EDIFICIO NO PRESENTA DAÑOS ESTRUCTURALES.		
2.-LA PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESENTA DESPRENDIMIENTO DE PISO PORCELANATO Y SE GENERA UN ESCALON EN LA JUNTA CONSTRUCTIVA, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 20 METROS LINEALES.		
3.-EL SANITARIO DE PERSONAL DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL ADJUNTO A LA JUNTA CONSTRUCTIVA, PRESENTA FRACTURAS EN APLANADOS DE MUROS DE TABIQUE Y AZULEJO.		
4.-SE HA ACENTUADO LA SEPARACIÓN EN LA JUNTA CONSTRUCTIVA, ASI MISMO SE HA MARCADO LA UNIÓN DE MUROS Y TRABES DE CONCRETO.		
5.-SE OBSERVA MOBILIARIO, MACETAS Y EXPEDIENTES EN EL SUELO, SIN CRISTALES ROTOS EN EL INTERIOR NI EN EL EXTERIOR		
NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
LIC. MARICRUZ JASMÍN HERNÁNDEZ LÓPEZ, ADMINISTRADORA		
		FECHA: 20 SEPT 17

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
LIC. OTONIEL CAMPIRÁN PÉREZ, CONSEJERO	
LIC. OSCAR JARAMILLO MARTÍNEZ, JUEZ	
LIC. JANET ORTEGA SÁNCHEZ, JUEZ	
ING. HÉCTOR ARELLANO ALBARRÁN, LÍDER DE PROYECTO F	
LIC. VELMAR GUTIERREZ ZARAGOZA, PROTECCIÓN CIVIL	



²⁰¹⁷ Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexicoense de 1817.

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

LUGAR:	CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN:	AV. PRIMERO DE MAYO Y AV. CENTRAL, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS, COL. CONJUNTO URBANO LAS AMERICAS
COMISIONADO:	ARQ. MARIO TORRES DE LIRA
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	PROYECTOS, PRECIOS UNITARIOS Y PROTECCIÓN CIVIL
NOMBRE:	ING. JUAN DE LA CRUZ BAUTISTA ENRIQUEZ, ING. JAVIER ESPINOZA ENRÍQUEZ Y JORGE ZEPEDA OLVERA
POR INSTRUCCIONES DE:	ING. TOMAS GUADARRAMA QUIROZ
ASUNTO DE LA VISITA:	REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DEBIDO AL SISMO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	LETICIA BECERRIL REYES
TELÉFONO:	1679200, 2260494, 62853683

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA


LLEGAMOS AL CENTRO DE CONVIVENCIA ALREDEDOR DE LAS 15.00 HRS. PARA REVISAR LA ESTRUCTURA DEL INMUEBLE

OBSERVACIONES

SE OBSERVO QUE AIREDEDOR DEL INMUEBLE SE ACRECENTARON LOS HUNDIMIENTOS DEL TERRENO, HAY UNA BARRA PERIMETRAL QUE SE MUEVE CON SOLO TOCARLA POR LO QUE URGE REFORZARLA, LA ESTRUCTURA METALICA NO SUFRIO DAÑOS, LA PUERTA DE ACCESO ESTA UN POCO COLGADA Y EL SELLADOR DE VIDRIOS SE BOTO EN ALGUNOS VIDRIOS.

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
LETICIA BECERRIL REYES		
		FECHA:

QUIENES PARTICIPAN:

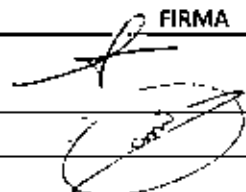NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ING. JUAN DE LA CRUZ BAUTISTA ENRIQUÉZ, LIDER DE PROYECTOS F	
ING. JAVIER ESPINOZA ENRIQUEZ, ANALISTA ADMINISTRATIVO	
JORGE ZEPEDA OLVERA	



²⁰¹⁷ Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE CONTROL DE JILOTEPEC
DIRECCIÓN:	CALLE IGNACIO ALLENDE S/N JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. CP 54240
COMISIONADO:	MGDO. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ
ÁREA QUE REALIZA LA VISITA:	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PROTECCION CIVIL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
NOMBRE:	LAE ANTONIO GONZALEZ VILLAVICENCIO SANDRA NAVA GARCÍA
POR INSTRUCCIONES DE:	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
ASUNTO DE LA VISITA:	INSPECCION FISIÇA DEL INMUEBLE
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	LIC. ROSA MARÍA HUITRON TELLEZ (JUEZ DE JUZGADO) LIC. MARIBEL MARTINEZ ALCANTARA
TELÉFONO:	01761 7 34 11 74

- DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SE REALIZA LA INSPECCION DEL INMUEBLE VERIFICANDO QUE NO EXISTAN DAÑOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS

OBSERVACIONES

SIN FISURAS EN TRABES NI COLUMNAS SOLO SE DETECTARON GRIETAS EN MUROS SOBRE ACABADO
Y EN UNION MURO-COLUMNA.

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
		FECHA:

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ARQ. SANDRA NAVA GARCIA	
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	
LAE. ANTONIO GONZALEZ VILLAVICENCIO	
PROTECCION CIVIL	

Av. Independencia Ote. 616
Colonia Santa Clara, Toluca, Mexico
Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA:

25/09/2017

LUGAR:	LOS REYES LA PAZ
DIRECCIÓN:	AV. DEL TRABAJO NO. 71, LOS REYES ACAQUILPAN, MUNICIPIO DE LA PAZ MÉXICO
COMISIONADO:	
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.
NOMBRE:	ING. ALFREDO MEJIA ALEGRIA
POR INSTRUCCIONES DE:	ARQ. ADRIAN ALFONSO PALAFOX GARCIA
ASUNTO DE LA VISITA:	VERIFICACIÓN DE SUPUESTA SEPARACIÓN DE TRABES PREFABRICADAS EN LOSA DE AZOTEA
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	LIC. JOSÉ LUIS MARTÍN LÓPEZ SANTANA
TELÉFONO:	(55)35150795

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SIENDO LAS 14:20 HRS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ARRIBARON AL EDIFICIO DE JUZGADOS DE LOS REYES LA PAZ, LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS: ING. ALFREDO MEJIA ALEGRIA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS DEL PJEM; EL PIC JAVIER ESPINOSA ENRIQUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL PJEM, LA C. CECIA GUERRA JUÁREZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN CIVIL, DELEGACIÓN TEXCOCO Y NOS ENTREVISTAMOS CON EL ENCARGADO DEL EDIFICIO EL LIC. JOSÉ LUIS MARTÍN LÓPEZ SANTANA, JUEZ QUINTO CIVIL DE NEZAHUALCOYOTL CON SEDE EN LOS REYES LA PAZ PROCEDIENDO A REALIZAR UNA INSPECCIÓN VISUAL GENERAL DEL INMUEBLE PARA POSTERIORMENTE SUBIR A LA LOSA DE AZOTEA Y REVISAR LA SUPUESTA SEPARACIÓN DE LAS VIGUETAS PREFABRICADAS TIPO DOBLE TE.

OBSERVACIONES

- 1) EL INMUEBLE ES UNA ESTRUCTURA BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, TRABES SUPERIORES DE CONCRETO ARMADO, CON UNA CUBIERTA A BASE DE VIGUETAS PREFABRICADAS TIPO DOBLE TEE.
- 2) NO SE OBSERVARON AFECTACIONES A LA ESTRUCTURA DEL INMUEBLE
- 3) SE OBSERVAN FILTRACIONES DE AGUA DE LLUVIA DESDE HACE YA MUCHO TIEMPO.
- 4) EN LA CUBIERTA NO SE OBSERVÓ ALGÚN DESPAZAMIENTO EN NINGÚN SENTIDO DE LAS VIGUETAS PREFABRICADAS TIPO DOBLE TT
- 5) NO PRESENTA DAÑOS ESTRUCTURALES.


NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
LIC. JOSÉ LUIS MARTÍN LÓPEZ SANTANA		
		FECHA: 25/09/2017

QUIENES PARTICIPAN:


NOMBRE Y CARGO	FIRMA
LIC. JOSÉ LUIS MARTÍN LÓPEZ SANTANO. ENCARGADO DEL EDIFICIO.	
C. CECIA GUERRA JUÁREZ. ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN CIVIL, DELEGACIÓN TEXCOCO	
ING. ALFREDO MEJIA ALEGRIA. JEFE DE DEPARTAMENTO DE P.U. PIEM.	
PIC. JAVIER ESPINOSA ENRIQUEZ. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PIEM	

REPORTE FOTOGRÁFICO

EDIFICIO DE JUZGADOS LOS REYES LA PAZ

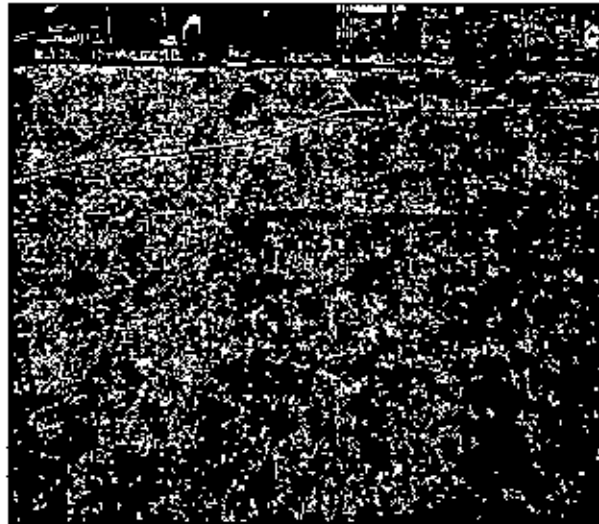

LOSA DE AZOTEA, No se observan desplazamientos en las juntas de las uniones de las viguetas prefabricadas.

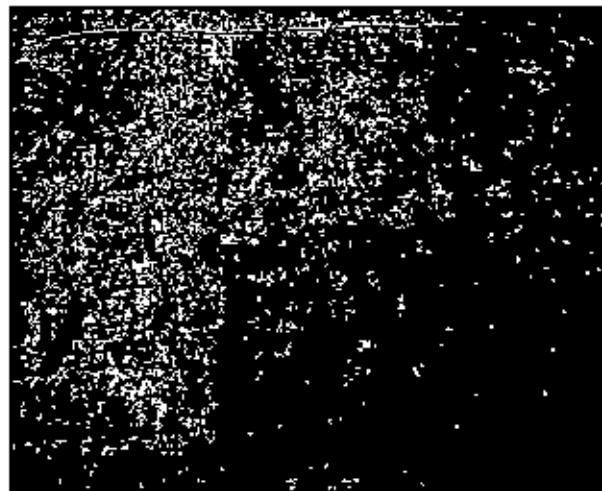

LOSA DE AZOTEA, No se observan desplazamientos en las juntas de las uniones de las viguetas prefabricadas.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917

REPORTE DE VISITA

FECHA: 22/09/2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DE NEZAHUALCOYOTL, MÉXICO
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N/ COL. BENITO JUÁREZ, ANEXO AL CENTRO PYRS, BORDO DE XOCHIMILCO, NEZAHUALCOYOTL, MÉXICO, C.P. 57000
COMISIONADO:	MDQ. M. en D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, CONSEJERO
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS DEL PJEM, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL PJEM
NOMBRE:	ING. ALFREDO MEJIA ALEGRIA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS DEL PJEM
POR INSTRUCCIONES DE:	ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA, DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA DEL PJEM
ASUNTO DE LA VISITA:	REPARACIÓN DE DAÑOS MENORES CAUSADOS POR SISMO
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	LIC PEDRO FERNANDO SÁNCHEZ ESPINOZA DE LOS MONTEROS
TELÉFONO:	12359234

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ARRIBARON AL EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ING. ALFREDO MEJIA ALEGRIA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS DEL PJEM; ACOMPAÑADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL PJEM C. SALVADOR MILLAN AVELLAN, AYUDANTE OPERATIVO; JORGE GÓMEZ COLÍN, AUXILIAR DE INTENDENCIA, ALONSO GUTIERREZ MARTINEZ, AUXILIAR OPERATIVO; NOS ENTREVISTAMOS CON EL ENCARGADO DEL EDIFICIO, LIC PEDRO FERNANDO SÁNCHEZ ESPINOZA DE LOS MONTEROS; C. JOSÉ ÁVILÉS CORTES, COORDINADOR DE AYUDANTES GENERALES, PROCEDIENDO A REALIZAR UN RECORRIDO POR EL EDIFICIO, INICIANDO EN LA PLANTA BAJA Y OBSERVANDO QUE SE ENCUENTRA DESNIVELADA LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL AL JUZGADO 1º FAMILIAR, PROVOCANDO CON ELLO DIFICULTAD PARA ENTRAR AL JUZGADO MENCIONADO; TAMBIEN SE OBSERVÓ QUE ALGUNOS AZULEJO DE LOS MUROS DE LA COCINA DE LA CAFETERIA EN LA PLANTA BAJA SE ENCUENTRAN DESPEGADOS POR EL MOVIMIENTO SISMICO, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS; TAMBIEN SE OBSERVÓ UNA FISURA VERTICAL EN UNA COLUMNA DEL JUZGADO 2º FAMILIAR EN LA PLANTA BAJA; SE DETECTARON GRIETAS EN LOS BAÑOS DEL JUZGADO 3º FAMILIAR EN LA PLANTA ALTA, ASÍ COMO ALGUNAS FISURAS MENORES ENTRE MUROS Y COLUMNAS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA.

Av Independencia Ote. 616.
Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel (722) 167 9200 Ext 15447

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES

SE PROCEDIÓ A REALIZAR LAS SIGUIENTES REPARACIONES:

- 1) SE NIVELÓ, AJUSTÓ Y SE FIJÓ LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL AL JUZGADO 1° FAMILIAR EN LA PLANTA BAJA
- 2) SE RETIRARON LOS AZULEJOS QUE SE ENCONTRABAN DESPRENDIDOS DEL MURO DE LA COCINA DE LA CAFETERÍA UBICADA EN LA PLANTA BAJA.
- 3) SE COLOCARON TESTIGOS DE YESO EN LA FISURA VERTICAL DE LA COLUMNA UBICADA EN EL JUZGADO 2° FAMILIAR EN LA PLANTA BAJA, PARA DETECTAR SI LA FISURA SIGUE CRECIENDO
- 4) SE SELLARON LAS GRIETAS ORIGINADAS EN LOS BAÑOS DEL JUZGADO 3° FAMILIAR EN LA PLANTA ALTA.

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
LIC. PEDRO FERNANDO SÁNCHEZ ESPINOZA DE LOS MONTEROS		
		FECHA. 22/09/2017

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ING. ALFREDO MEJIA ALEGRIA. JEFE DE DEPARTAMENTO DE P.U.	
C. JOSÉ AVILÉS CORTES. COORDINADOR DE AYUDANTES GENERALES	
C. SALVADOR MILLAN AVELLAN, AYUDANTE OPERATIVO	
C. JORGE GÓMEZ COLÍN, AUXILIAR DE INTENDENCIA	
ALONSO GUTIERREZ MARTÍNEZ, AUXILIAR OPERATIVO	

REPORTE FOTOGRÁFICO

EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DE NEZAHUALCOYOTL



Reparación de la puerta de acceso principal ubicada en el Juzgado 1° Familiar en el primer nivel



Reparación de la puerta de acceso principal ubicada en el Juzgado 1° Familiar en el primer nivel



Retiro de azulejo que se desprendió por los movimientos sísmicos, ubicados en la cocina de la cafetería en el primer nivel



Retiro de azulejo que se desprendió por los movimientos sísmicos, ubicados en la cocina de la cafetería en el primer nivel




Retiro de azulejo que se desprendió por los movimientos sísmicos, ubicados en la cocina de la cafetería en el primer nivel




Sello de grietas en los baños del Juzgado tercero familiar en la planta alta



Sello de grietas en los baños del juzgado tercero familiar en la planta alta.

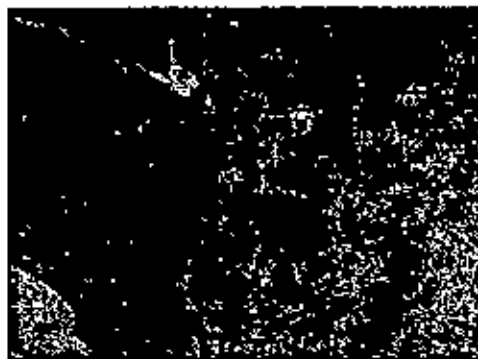

Fisura vertical en columna ubicada en el juzgado 2° familiar de la planta baja.

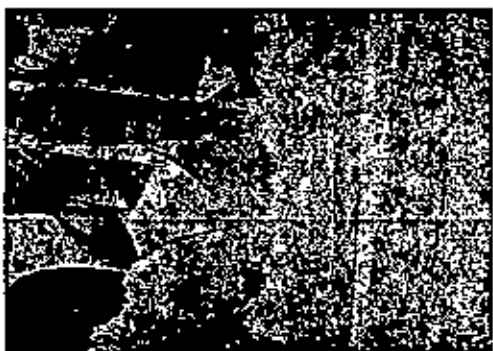

Colocación de testigos en fisura vertical en columna ubicada en el juzgado 2° familiar de la planta baja



Colocación de testigos en fisura horizontal en muro ubicada en el juzgado 2° familiar de la planta baja.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 21 de septiembre 2017

LUGAR:	EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ARCHIVO EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN VALLEJO AV. 100MTS S/N, COL EL TENAYO TLALNEPANTLA C P.54140
COMISIONADO:	
ÁREAS OPERATIVAS QUE REALIZAN LA VISITA:	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS; DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN CIVIL DELEGACIÓN TOLUCA.
NOMBRES:	ING. JUAN DE LA CRUZ BAUTISTA ENRÍQUEZ LIDER DE PROYECTOS F, P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO, C. JORGE ZEPEDA OLVERA AUXILIAR DE PROYECTO.
POR INSTRUCCIONES DE:	ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA
ASUNTO DE LA VISITA:	INSPECCIÓN VISUAL DE LA ESTRUCTURA Y DE LAS INSTALACIONES EN GENERAL, DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	ING. CLAUDIA INFANTE FLORES, DELEGADA ADMINISTRATIVA DE TLALNEPANTLA
TELÉFONO:	(55) 1326 5226

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SIENDO LAS 12:58 HRS APROX., ARRIBARON AL INMUEBLE DEL TENAYO LOS FUNCIONARIOS ING JUAN DE LA CRUZ BAUTISTA ENRÍQUEZ, P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ Y EL C. JORGE ZEPEDA OLVERA, INICIÁNDOSE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA ESTRUCTURA EN COMPAÑÍA DE LA LIC. IVONNE ALEJANDRA PERALES VEGA, EL LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ GARCÍA, EL LIC. JULIO CESAR RENDÓN Y EL LIC. VÍCTOR ARTURO ROJAS VÁZQUEZ, CUYOS CARGOS SE ASIENTAN AL FINAL DE LA PRESENTE, COMENZANDO POR EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y EL ARCHIVO EN PLANTA BAJA; POSTERIORMENTE SE CONTINUÓ POR LOS DIFERENTES ACERVOS DEL ARCHIVO EN 3o., 2o. Y 1er. NIVEL, INCLUYENDO EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN CADA CASO Y EL NIVEL DE AZOTEA DEL MISMO; EN SEGUNDA SE VERIFICARON LAS ÁREAS FÍSICAS DE LA CONTRALORÍA, SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, SOPORTE TÉCNICO Y CORRESPONDENCIA, CONCLUYENDO FINALMENTE CON LA INSPECCIÓN AL EXTERIOR DEL EDIFICIO, EN SUS PACHADAS.

Av. Independencia Ote. 616,
Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel. (712) 167 9200 Ext. 15447

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES

SE VERIFICÓ QUE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO ES BASE DE CONCRETO REFORZADO CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN CON ZAPATAS AISLADAS Y CONTRATRAES, COLUMNAS Y TRABES PRINCIPALES (ÉSTAS ÚLTIMAS DE APROX. 60 CM. DE PERALTE), LOSAS NERVADAS EN ENTREPOSOS DE APROX. 25 CM. DE ESPESOR, MUROS DIVISORIOS Y PERIMETRALES TIPO TABIMAX (LA MAYORÍA SON DOBLES) CON JUNTA SISMICA MUROS-COLUMNAS. ASIMISMO, SE DETECTARON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES MENORES:

1.- ALGUNAS FISURAS NO MAYORES A 1 MM. DE ESPESOR Y ALGUNOS ABULTAMIENTOS LINEALES (POR TRAMOS) DEL PISO DE LOSETA VINÍLICA EN LOS ENTREPOSOS DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DE LOS ACERVOS DE ARCHIVO, INCLUYENDO EN AMBOS CASOS LO EXISTENTE CON ANTERIORIDAD Y UN INCREMENTO DE ELLOS POSTERIOR AL SISMO,

2.- ALGUNAS FISURAS EN EL APLANADO DE PLAFONES DE ENTREPOSOS DE 1o. Y 2o NIVEL TAMBIÉN DE LOS ACERVOS DE ARCHIVO, CON ESPESORES MENORES A 2 MM DE ESPESOR, INCLUYENDO LAS YA EXISTENTES CON ANTERIORIDAD Y UN INCREMENTO DE ELLAS POSTERIOR AL SISMO, POR LO CUAL SE EFECTUÓ UNA CALA EN PLAFÓN DEL ACERVO "B" DEL 1ER. NIVEL, VERIFICÁNDOSE QUE DICHO APLANADO TIENE UN ESPESOR DE 2 A 3 CM. REFORZADO CON TELA DE GALLINERO Y QUE SIN EMBARGO, LA FISURA EXAMINADA NO LLEGA HASTA LAS NERVADURAS DE LA LOSA DE LA ESTRUCTURA,

3.- HAY FISURAS MENORES DE APLANADOS EN MUROS, INCLUYENDO EL LOCAL DE EQUIPOS DE CLIMAS EN AZOTEA, Y FISURAS MENORES TAMBIÉN EN JUNTAS MURO-COLUMNAS EN ÁREAS DIVERSAS, LAS CUALES CORRESPONDEN AL TRABAJO ESPERADO DE LAS JUNTAS SÍSMICAS,

4.- HAY APROX. SEIS TABLETAS DEL FALSO PLAFÓN RETICULAR DAÑANDAS Y UN CRISTAL ROTO EN EL ÁREA DE CONTRALORÍA (PLANTA BAJA),

EN GENERAL, NO SE DETECTARON FISURAS NI DEFORMACIONES ESTRUCTURALES QUE COMPROMETAN LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO, SIN EMBARGO SE OBSERVÓ QUE EN AMBOS NIVELES DE ARCHIVO, ESTAN GUARDANDO MAS EXPEDIENTES QUE LA CAPACIDAD DE LA ESTANTERÍA DISTRIBUIDA Y PROYECTADA, OCUPANDO INCLUSIVE ÁREAS DE PASILLOS Y BAÑOS, MANIFESTÁNDOSE AL RESPECTO POR PARTE DEL ENCARGADO DE ARCHIVO UN CÁLCULO PRELIMINAR DE APROX. 150 TON. DE PESO ADICIONAL ENTRE LOS 3 NIVELES DEL MISMO, ABARCANDO EXPEDIENTES DESDE 2007, SE RECOMIENDA UTILIZAR LAS ÁREAS CONFORME AL USO DESIGNADO EN CADA CASO.

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
ING. CLAUDIA INFANTE FLORES, DELEGADA ADMINISTRATIVA TLALNEPANTLA		
		FECHA: 21 de septiembre de 2017

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ GARCÍA, ENCARG. ARCHIVO TLALNEPANTLA	
LIC. IVONNE ALEJANDRA PERALES VEGA, AUXILIAR DE PROYECTO	
LIC. JULIO CÉSAR RENDÓN SARMIENTOS, SECRETARIO DE ACUERDOS TLALNEPANTLA	
ING. JUAN DE LA CRUZ BAUTISTA ENRÍQUEZ, LÍDER DE PROYECTO F	
P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ, ANALISTA ADMINISTRATIVO	
C. JORGE ZEPEDA OLVERA, AUXILIAR DE PROYECTO	

Av. Independencia Ote. 616,
Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel (722) 157 9200 Ext. 15447




PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017

NOMBRE DEL EDIFICIO: EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ARCHIVO EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO
DIRECCIÓN: PROLONGACIÓN VALLEJO AV. 100MTS S/N, COL. EL TENAYO TLALNEPANTLA
C.P. 54140

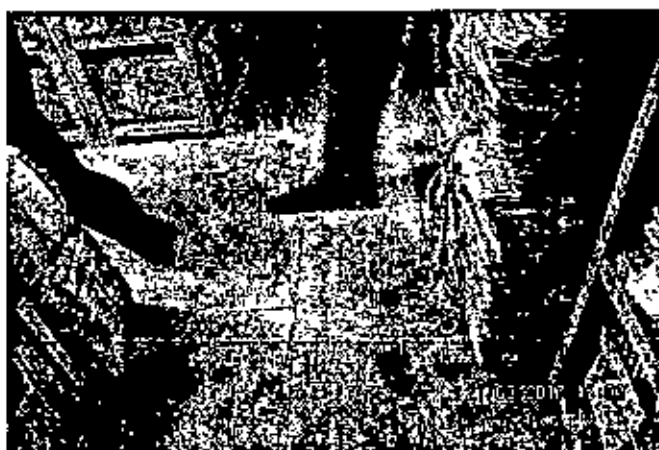

FISURAS MENORES Y ALGUNOS ABULTAMIENTOS EN PISO DE LOSETA VINÍLICA



FISURAS MENORES EN APLANADO DE PLAFONES, SE HIZO UNA CALA HASTA LA LOSA




**PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017

NOMBRE DEL EDIFICIO:	EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ARCHIVO EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN VALLEJO AV 100MTS S/N, COL. EL TENAYO TLALNEPANTLA C.P. 54140

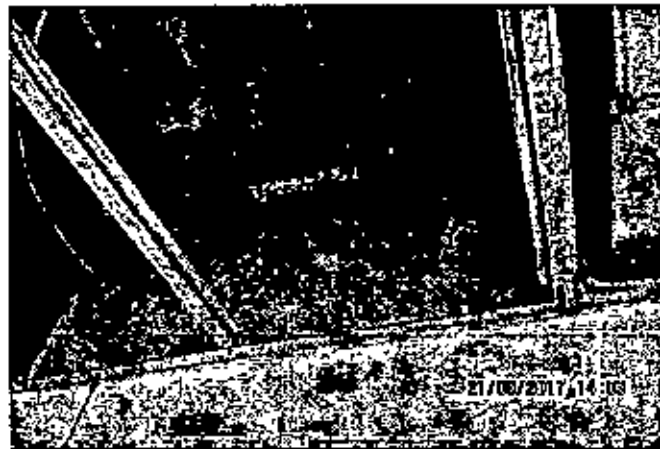

FISURA MENOR EN JUNTA SISMICA MURO-COLUMNA



FISURA MENOR EN JUNTA DE MURO - CASTILLO



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017

NOMBRE DEL EDIFICIO:	EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ARCHIVO EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN VALLEJO AV. 100MTS S/N, COL EL TENAYO TLALNEPANTLA C P.54140



AUMENTO DAÑO EN VIDRIO ROTO, ÁREA SEGUIMIENTO DE ACUERDOS (PLANTA BAJA)



AFECTACIONES MENORES EN FALSO PLAFÓN, PASILLO 26. NIVEL Y AREA DE CONTRALORIA




PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017

NOMBRE DEL EDIFICIO:	EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ARCHIVO EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN VALLEJO AV. 100MTS S/N, COL. EL TENAYO. TLALNEPANTLA C.P.54140

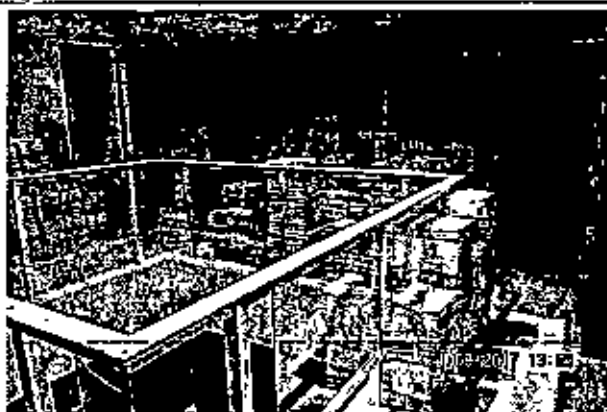

SE RECOMIENDA CONSERVAR EL USO DE LAS ÁREAS, PARA EVITAR DUPLICAR LA CARGA EN ENTREPISOS DEL ARCHIVO



SE RECOMIENDA CONSERVAR EL USO DE LAS ÁREAS, PARA EVITAR DUPLICAR LA CARGA EN ENTREPISOS DEL ARCHIVO



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Michiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 28 de septiembre 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE TENANCINGO
DIRECCIÓN:	LIC. HÉCTOR GORDILLO S/N BARRIO EL SALITRE, TENANCINGO MÉXICO C P. 52400
COMISIONADO:	
AREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS
NOMBRE:	ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRÍA JEFE DEL DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS Y P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO
POR INSTRUCCIONES DE:	ARQ. ADRIÁN ALFONSO PALAFOX GARCÍA, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
ASUNTO DE LA VISITA:	VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	JUEZ LIC PASCUAL DÍAZ SÁNCHEZ, JUZGADO PENAL DE 1a. INSTANCIA.
TELÉFONO:	(714) 142 0118

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SIENDO LAS 15:35 HRS. DE LA PRESENTE FECHA, ARRIBARON AL EDIFICIO DE JUZGADOS DE TENANCINGO LOS FUNCIONARIOS ING ALFREDO MEJÍA ALEGRÍA Y PING JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ, PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN ESTRUCTURAL DEL MISMO, DERIVADO DEL SISMO SUSCITADO EL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

EN VIRTUD DE NO ENCONTRARSE EN EL INMUEBLE EL ENCARGADO DEL EDIFICIO, SE INICIÓ EL RECORRIDO EN COMPAÑÍA DE LA ADMINISTRADORA DE LOS JUZGADOS DE CONTROL, JUEZ LIC. MA. DE LOS ANGELES QUIROZ MARTÍNEZ, COMENZANDO EN EL 2o. PISO CON EL ÁREA DE JUZGADOS DE CONTROL Y TERMINANDO EN DICHO NIVEL CON EL ÁREA QUE CONECTA LA RAMPA DE ACCESO DE DETENIDOS A LAS SALAS DEL EDIFICIO; POSTERIORMENTE SE CONTINUÓ EN EL 1ER. PISO, INICIANDO CON LA OFICINA DE PERITOS Y CONCLUYENDO TAMBIÉN ÉSTE NIVEL CON LA RAMPA DE ACCESO DE DETENIDOS; A CONTINUACIÓN SE REVISÓ LA PLANTA BAJA, DESDE LA RAMPA DE ACCESO A DETENIDOS HASTA CONCLUIR CON EL JUZGADO DE CUANTÍA MENOR; FINALMENTE SE VERIFICÓ EL EXTERIOR DEL EDIFICIO, RECORRIENDO LAS CUATRO FACHADAS DEL MISMO, EN COMPAÑÍA DEL C. LÁZARO QUINTERO PERALTA, ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO Y ADSCRITO AL JUZGADO DE CONTROL.

Av. Independencia Ota. 616.
Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES

DURANTE LA INSPECCIÓN SE VERIFICÓ QUE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE 3 NIVELES ES A BASE DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN PLANTA BAJA Y 1ER NIVEL, EN TANTO QUE EL 2o. NIVEL ESTA CONSTRUIDO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON UNA CUBIERTA DE MULTYPANEL EN AZÓTEA, ADEMÁS DEL CUBO DE 3 NIVELES ANEXO AL EDIFICIO QUE ALBERGA LA RAMPA DE ACCESO DE DETENIDOS A LAS SALAS, CUYA RAMPA ES DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUYOS MUROS PERIMETRALES DE TABIQUE, ESTÁN ESTRUCTURADOS CON CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO ARMADO.

DURANTE EL RECORRIDO SE OBSERVARON LAS SIGUIENTES SITUACIONES RELEVANTES:

1.- UNA PARTE DE LAS TABLETAS Y SOPORTERÍA DEL FALSO PLAFÓN EN VARIAS ÁREAS SE CAYERON, PRINCIPALMENTE DEL 2o Y 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO; SIN EMBARGO, NO SE DETECTARON AFECTACIONES EN LA ESTRUCTURA METÁLICA NI EN MULTYPANEL.

2.- SE PRESENTARON ALGUNAS FISURAS MENORES EN LOS RECUBRIMIENTOS DE MUROS DE TABIQUE Y DE LAS JUNTAS MURO-CASTILLO, TABLAROCA-MURO O MURO-COLUMNNA EN POCAS ZONAS DEL INTERIOR DEL EDIFICIO, (SIENDO ESTAS ÚLTIMAS PROBABLES JUNTAS SÍSMICAS),

3.- EN EL 2o. NIVEL SE DETECTO UN AGRIETAMIENTO EN EL RECUBRIMIENTO DE LOS MUROS Y DEL CERRAMIENTO DEL ACCESO DE DETENIDOS A SALAS, QUE CORRESPONDE A LA UNIÓN DEL CUBO DE LA RAMPA CON EL EDIFICIO, REFLEJANDO TAMBIÉN FISURAS EN LA MISMA SECCIÓN EN 1ER. NIVEL Y PLANTA BAJA,

4.- EN EL 1ER. NIVEL HAY UNA FISURA HORIZONTAL EN EL RECUBRIMIENTO DEL MURO DE TABIQUE, QUE ABARCA EL ÁREA DE PERITOS Y EL ÁREA DE FOTOCOPIADO,

5.- SE APRECIAN UNAS FISURAS MENORES EN TRABE DE CONCRETO DEL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE 1ER. NIVEL, ASÍ COMO UNA FISURA DEL APLANADO EN COLUMNA CIRCULAR DEL ACCESO A DICHA ÁREA, SIN REFLEJAR DAÑO ESTRUCTURAL,

6.- SE OBSERVÓ UNA FISURA MENOR EN EL RECUBRIMIENTO LATERAL DE LA RAMPA DE ESCALERA PRINCIPAL, AL INICIO DEL PRIMER DESCANSO (AL SUBIR LA ESCALERA)

7.- POR EL LADO EXTERIOR, SE OBSERVA UNA FISURA APROXIMADAMENTE HORIZONTAL DEL RECUBRIMIENTO EN MURO A NIVEL DEL ENTREPISO PLANTA BAJA-1ER. NIVEL, MISMA QUE SE APRECIA A LO LARGO DE AMBAS FACHADAS LATERALES; ASÍ MISMO, EN LA SECCIÓN SUPERIOR DE CANTERA DE LA FACHADA PRINCIPAL, SE DETECTÓ DESPRENDIMIENTO Y CAÍDA DE ALGUNAS PIEZAS Y OTRAS QUE ESTÁN POR CAERSE, SIN QUE SE APRECIE FISURAS EN DICHA SECCIÓN.

SE RECOMIENDA PROCEDER CON LAS REPARACIONES DE RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS AFECTADOS, SUGIRIENDO EFECTUAR ALGUNA CALA EN LAS FISURAS Y GRIETA MENCIONADOS EN LOS INCISOS 3.-, 5.- Y 6.-, A FIN DE CORROBORAR QUE NO HAYA DAÑO EN MUROS, QUE PUEDAN AFECTAR DESPUÉS CON FILTRACIONES Y HUMEDAD

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
JUEZ LIC. PASCUAL DÍAZ SÁNCHEZ, JUZGADO PENAL DE 1a. INSTANCIA.		
		FECHA: 28 de septiembre de 2017

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
LIC. MA. DE LOS ANGELES QUIROZ MARTÍNEZ, ADMIN. DE CONTROL	
ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRÍA, JEFE DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS	
P. ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ, ANALISTA ADMINISTRATIVO	

C. LÁZARO QUINTERO PERALTA, ENCARGADO DE SEGURIDAD
 Av. Independencia Ote. 51B.
 Colonia Santa Clara, Toluca, México
 Tel. 1721 167 9206 Ext. 15447

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MAINTENIMIENTO
 DE OBRA PÚBLICA




PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017

NOMBRE DEL EDIFICIO:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE TENANCINGO
DIRECCIÓN:	LIC. HÉCTOR GORDILLO S/N BARRIO EL SALITRE, TENANCINGO, MÉXICO C. P. 52400

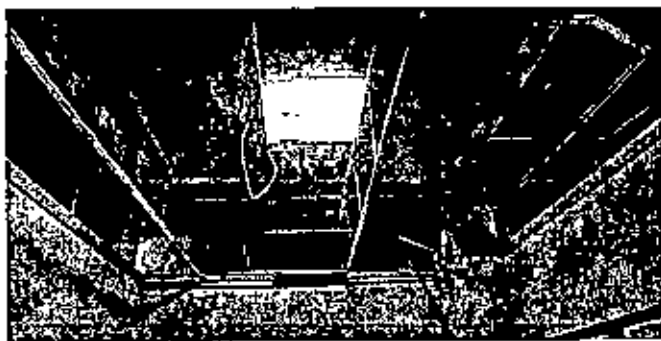

AFECCIÓN EN SUSPENSIÓN Y FALSO PLAFÓN DE ALGUNAS ÁREAS



AGRIETAMIENTO EN EL RECUBRIMIENTO DE MUROS, RAMPA DE ACCESO
DE DETENIDOS A SALAS



FISURA EN EL RECUBRIMIENTO DE MUROS Y PLAFÓN DE LA RAMPA DE ACCESO DE
DETENIDOS A SALAS



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017


NOMBRE DEL EDIFICIO:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE TENANCINGO
DIRECCIÓN:	LIC. HECTOR GORDILLO S/N BARRIO EL SALITRE, TENANCINGO. MÉXICO C. P. 52400



FISURAS MENORES EN LOS RECUBRIMIENTOS DE MUROS DE TABIQUE Y DE LAS JUNTAS MURO-CASTILLO O MURO COLUMNA



FISURA EN RECUBRIMIENTO DE COLUMNA DE CONCRETO, ACCESO AL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, EN 1ER. NIVEL

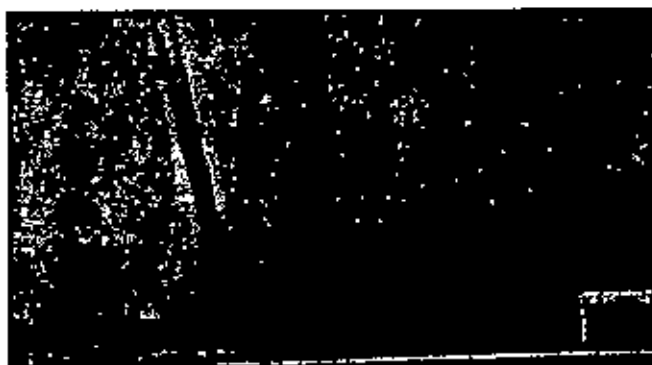

FISURAS MENORES EN TRABE DE CONCRETO DEL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, EN 1ER. NIVEL



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017

NOMBRE DEL EDIFICIO:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE TENANCINGO
DIRECCIÓN:	LIC. HÉCTOR GORDILLO S/N BARRIO EL SALITRE, TENANCINGO. MEXICO C. P. 52400



DESPRENDIMIENTO Y CAÍDA DE ALGUNAS PIEZAS DE CANTERA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL, SIN QUE SE APRECIEN FISURAS EN EL MURO Y/O COLUMNAS DE DICHA SECCIÓN,



FISURA APROX. HORIZONTAL DEL RECUBRIMIENTO EN MURO A NIVEL DEL ENTREPISO
PLANTA BAJA-1ER. NIVEL, A LO LARGO DE AMBAS FACHADAS LATERALES



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 20 de septiembre 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE CHIMALHUACÁN
DIRECCIÓN:	AV. NEZAHUALCÓYOTL S/N ESQ. JOSÉ MARÍA VILLA SECA, SANTA MARÍA NATIVITAS, CHIMALHUACÁN, MÉXICO C. P. 56330
COMISIONADO:	MAGISTRADO M. EN D JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, CONSEJERO
AREA QUE REALIZA LA VISITA:	DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS, DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN CIVIL DELEGACIÓN DE TEXCOCO.
NOMBRES:	ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRIA JEFE DEL DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS, P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRIQUEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO; C. CECILIA GUERRA JUÁREZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADSCRITA A PROTECCIÓN CIVIL DE TEXCOCO
POR INSTRUCCIONES DE:	ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA, DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
ASUNTO DE LA VISITA:	VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	LIC LUZ IRENE HERNÁNDEZ ROSAS, JUEZ 4o. CIVIL, DE NEZAHUALCÓYOTL, CON RESIDENCIA DE CHIMALHUACÁN
TELÉFONO:	(55) 5735 1987

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SIENDO LAS 16:30 HRS. DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, LOS FUNCIONARIOS SIGUIENTES: MAGISTRADO M EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, ING ALFREDO MEJÍA ALEGRIA, P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRIQUEZ, Y LA CECILIA GUERRA JUAREZ, LLEGARON AL EDIFICIO DE JUZGADOS DE CHIMALHUACÁN, A FIN DE LLEVAR A CABO LA INSPECCIÓN FÍSICA DEL EDIFICIO EN SU ASPECTO ESTRUCTURAL.

EN SEGUNDA, EN COMPAÑIA DE LA C.M.A. DE LOS ÁNGELES, FRANCO HERNÁNDEZ, GUARDIA DE SEGURIDAD EN TURNO DEL EDIFICIO, SE PROCEDIÓ A REALIZAR EL RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS ÁREAS INTERIORES DEL MISMO, COMENZANDO DESDE PLANTA BAJA HASTA EL TERCER NIVEL; POSTERIORMENTE SE CONTINUÓ LA INSPECCION EN EL SÓTANO-ESTACIONAMIENTO DEL INMUEBLE, PARA FINALMENTE CONCLUIR CON LA REVISIÓN DE LAS FACHADAS AL EXTERIOR DEL EDIFICIO.

OBSERVACIONES

DURANTE ESTA VISITA, SE CONSTATÓ QUE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE 4 NIVELES (PLANTA BAJA + 3 NIVELES) CONSISTE EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO, INCLUYENDO: CIMENTACIÓN, COLUMNAS, TRABES, LOSAS PLANAS, ASÍ COMO MUROS PERIMETRALES Y DIVISORIOS DE TABIQUE (AMBOS NO ESTRUCTURALES)

ASÍMISMO, DURANTE LA INSPECCIÓN SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

1.- HAY UNA FISURA ENTRE LA ESCALINATA PRINCIPAL DE ACCESO Y EL INICIO DEL ENTREPISO ENTRE PLANTA BAJA Y SÓTANO, MISMA QUE SE APRECIA YA EXISTÍA DESDE ANTES DE LOS SISMOS, PERO QUE APARENTEMENTE SE ASENTUÓ AL PRESENTARSE DICHOS EVENTOS. ÉSTA FISURA SE APRECIA TAMBIÉN POR LA PARTE DEL SÓTANO, DONDE SE VERIFICÓ QUE AMBAS ESTRUCTURAS SON INDEPENDIENTES (ESCALINATA Y EDIFICIO), SIENDO UNA JUNTA CONSTRUCTIVA Y NO FALLA ESTRUCTURAL,

2.- HAY UNA FISURA DE 1 A 1.5 MM. DE ESPESOR EN LA JUNTA MURO-COLUMNA DEL SÓTANO DEL EDIFICIO, ABAJO DEL ACCESO PRINCIPAL DEL MISMO,

3.- HAY ALGUNAS FISURAS MENORES EN LAS COLUMNAS Y TRABES DEL SÓTANO QUE SUSTENTAN LA ESCALINATA DE ACCESO, ALGUNAS DE ELLAS SE APRECIA QUE YA EXISTIAN CON ANTERIORIDAD,

4.- HAY FISURAS MENORES EN LOS RECUBRIMIENTOS DE MUROS INTERIORES Y DE UNIONES MURO-MURO O MURO-COLUMNA,

5.- HAY ALGUNAS FISURAS EN EL RECUBRIMIENTO DE MUROS DE LA FACHADA PRINCIPAL, APRECIÁNDOSE ÚNICAMENTE UNA QUE CRUZA DE LADO A LADO DEL MURO, BAJO EL LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ACCESO, QUE TAMPOCO ES FALLA ESTRUCTURAL,

6.- HAY ALGUNAS FISURAS MENORES EN APLANADOS DE FACHADAS,

EN GENERAL, NINGUNA DE LAS AFECTACIONES ANTES SEÑALADAS SON DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, LOS CUALES NO PRESENTAN AFECTACIONES QUE PUEDAN COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO.

SE RECOMIENDA POR FUNCIONALIDAD COLOCAR Y MONITOREAR TESTIGOS DE YESO EN LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS Y/O FISURAS SEÑALADAS EN LOS INCISOS 1.-, 2.- Y 5.-. ASIMISMO, SE SUGIERE COLOCAR UNA JUNTA CONSTRUCTIVA HERMÉTICA ENTRE ESCALINATA DE ACCESO Y EDIFICIO, PARA EVITAR FILTRACIONES HACIA EL SÓTANO

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL
EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR

FIRMA

SELLO

LIC. LUZ IRENE HERNÁNDEZ ROSAS, JUEZ 4o.
CIVIL DE NEZAHUALCÓYOTL, CON
RESIDENCIA DE CHIMALHUACÁN

FECHA: 20 de septiembre de 2017

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAGISTRADO M. EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, CONSEJERO	
ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRÍA, JEFE DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS	
P. ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ, ANALISTA ADMINISTRATIVO	
C. CECIA GUERRA JUÁREZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PROTECCIÓN CIVIL	
C. MA. DE LOS ÁNGELES FRANCO HERNÁNDEZ, GUARDIA DE SEGURIDAD	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017

NOMBRE DEL EDIFICIO:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE CHIMALHUACÁN
DIRECCIÓN:	AV. NEZAHUALCÓYOTL S/N ESQ. JOSÉ MARÍA VILLA SECA, SANTA MARÍA NATIVITAS, CHIMALHUACÁN, MÉXICO C. P. 56930



JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE ESCALINATA Y EDIFICIO, VISTA DESDE SOTANO



FISURA EN JUNTA MURO COLUMNA DE SÓTANO, ABAJO DEL ACCESO PRINCIPAL



FISURAS MENORES EN LOS RECUBRIMIENTOS DE UNIONES MURO-MURO O MURO-COLUMNA,



FISURAS MENORES EN COLUMNA Y TRABES QUE SUSTENTAN LA ESCALINATA DE ACCESO, VISTA DESDE EL SÓTANO




PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"


FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017

NOMBRE DEL EDIFICIO:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE CHIMALHUACÁN
DIRECCIÓN:	AV. NEZAHUALCÓYOTL S/N ESQ. JOSÉ MARÍA VILLA SECA, SANTA MARÍA NATIVITAS, CHIMALHUACÁN, MÉXICO C. P. 56330

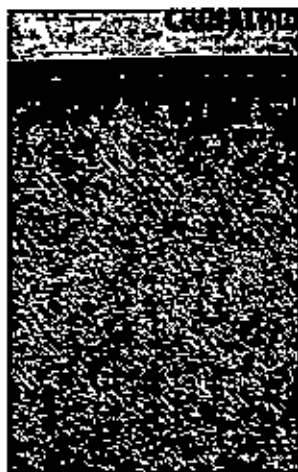

FISURA EN MURO, FACHADA PRINCIPAL PLANTA BAJA, VISTA EXTERIOR (NO ESTRUCTURAL)

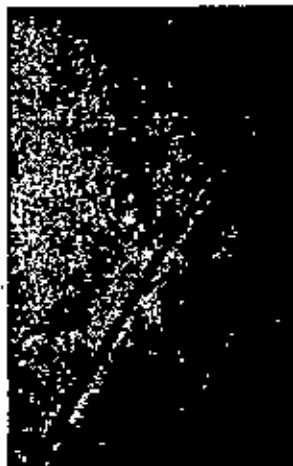

FISURA EN MURO, FACHADA PRINCIPAL PLANTA BAJA, VISTA INTERIOR (NO ESTRUCTURAL)



FISURAS MENORES EN LOS RECUBRIMIENTOS DE UNIONES MURO-MURO O MURO-COLUMNA



**PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquenses de 1917"

PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

RECORDO
- 4 OCT 2017
14. 40. hrs

REPORTE DE VISITA

DIRECCIÓN GENERAL
JURIDICA Y CONSULTIVA

FECHA: 20 de septiembre 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE CHIMALHUACAN
DIRECCIÓN:	AV. NEZAHUALCÓYOTL 5/M ESQ. JOSÉ MARÍA VILLA SECA, SANTA MARÍA NATIVITAS, CHIMALHUACÁN, MÉXICO C. P. 56330
COMISIONADO:	MAGISTRADO M. EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, CONSEJERO
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS; DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN CIVIL DELEGACIÓN DE TEXCOCO.
NOMBRES:	ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRÍA JEFE DEL DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS, P ING JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO; C. CECIA GUERRA JUÁREZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADSCRITA A PROTECCIÓN CIVIL DE TEXCOCO.
POR INSTRUCCIONES DE:	ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA, DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
ASUNTO DE LA VISITA:	VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	LIC. LUZ IRENE HERNÁNDEZ ROSAS, JUEZ 4o. CIVIL DE NEZAHUALCÓYOTL, CON RESIDENCIA DE CHIMALHUACÁN
TELÉFONO:	(55) 5735 1987

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SIENDO LAS 16:30 HRS. DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, LOS FUNCIONARIOS SIGUIENTES: MAGISTRADO M. EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRÍA, P ING JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ, Y LA C. CECIA GUERRA JUÁREZ, LLEGARON AL EDIFICIO DE JUZGADOS DE CHIMALHUACAN, A FIN DE LLEVAR A CABO LA INSPECCIÓN FÍSICA DEL EDIFICIO EN SU ASPECTO ESTRUCTURAL

EN SEGUIDA, EN COMPAÑÍA DE LA C.MA. DE LOS ÁNGELES FRANCO HERNÁNDEZ, GUARDIA DE SEGURIDAD EN TURNO DEL EDIFICIO, SE PROCEDIÓ A REALIZAR EL RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS ÁREAS INTERIORES DEL MISMO, COMENZANDO DESDE PLANTA BAJA HASTA EL TERCER NIVEL; POSTERIORMENTE SE CONTINUÓ LA INSPECCIÓN EN EL SÓTANO-ESTACIONAMIENTO DEL INMUEBLE, PARA FINALMENTE CONCLUIR CON LA REVISIÓN DE LAS FACHADAS AL EXTERIOR DEL EDIFICIO.

OBSERVACIONES

DURANTE ESTA VISITA, SE CONSTATÓ QUE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE 4 NIVELES (PLANTA BAJA + 3 NIVELES) CONSISTE EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO, INCLUYENDO: CIMENTACIÓN, COLUMNAS, TRABES, LOSAS PLANAS, ASÍ COMO MUROS PERIMETRALES Y DIVISORIOS DE TABIQUE (AMBOS NO ESTRUCTURALES).

ASÍMISMO, DURANTE LA INSPECCIÓN SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

1.- HAY UNA FISURA ENTRE LA ESCALINATA PRINCIPAL DE ACCESO Y EL INICIO DEL ENTREPISO ENTRE PLANTA BAJA Y SÓTANO, MISMA QUE SE APRECIA YA EXISTÍA DESDE ANTES DE LOS SISMOS, PERO QUE APARENTEMENTE SE ASENTUÓ AL PRESENTARSE DICHOS EVENTOS. ÉSTA FISURA SE APRECIA TAMBIÉN POR LA PARTE DEL SÓTANO, DONDE SE VERIFICÓ QUE AMBAS ESTRUCTURAS SON INDEPENDIENTES (ESCALINATA Y EDIFICIO), SIENDO UNA JUNTA CONSTRUCTIVA Y NO FALLA ESTRUCTURAL,

2.- HAY UNA FISURA DE 1 A 1.5 MM DE ESPESOR EN LA JUNTA MURO-COLUMNA DEL SÓTANO DEL EDIFICIO, ABAJO DEL ACCESO PRINCIPAL DEL MISMO,

3.- HAY ALGUNAS FISURAS MENORES EN LAS COLUMNAS Y TRABES DEL SÓTANO QUE SUSTENTAN LA ESCALINATA DE ACCESO, ALGUNAS DE ELLAS SE APRECIA QUE YA EXISTIAN CON ANTERIORIDAD,

4.- HAY FISURAS MENORES EN LOS RECUBRIMIENTOS DE MUROS INTERIORES Y DE UNIONES MURO-MURO O MURO-COLUMNA,

5.- HAY ALGUNAS FISURAS EN EL RECUBRIMIENTO DE MUROS DE LA FACHADA PRINCIPAL, APRECIÁNDOSE ÚNICAMENTE UNA QUE CRUZA DE LADO A LADO DEL MURO, BAJO EL LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ACCESO, QUE TAMPOCO ES FALLA ESTRUCTURAL,

6.- HAY ALGUNA FISURAS MENORES EN APLANADOS DE FACHADAS,

EN GENERAL, NINGUNA DE LAS AFECTACIONES ANTES SEÑALADAS SON DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, LOS CUALES NO PRESENTAN AFECTACIONES QUE PUEDAN COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO.

SE RECOMIENDA POR FUNCIONALIDAD COLOCAR Y MONITOREAR TESTIGOS DE YESO EN LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS Y/O FISURAS SEÑALADAS EN LOS INCISOS 1.-, 2.- Y 5.-. ASÍMISMO, SE SUGIERE COLOCAR UNA JUNTA CONSTRUCTIVA HERMÉTICA ENTRE ESCALINATA DE ACCESO Y EDIFICIO, PARA EVITAR FILTRACIONES HACIA EL SÓTANO.

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
LIC. LUZ IRENE HERNÁNDEZ ROSAS, JUEZ 4o. CIVIL DE NEZAHUACÓYOTL, CON RESIDENCIA DE CHIMALHUACÁN		
		FECHA: 20 de septiembre de 2017

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAGISTRADO M. EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, CONSEJERO	
ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRÍA, JEFE DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS	
P. ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ, ANALISTA ADMINISTRATIVO	
C. CECIA GUERRA JUÁREZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PROTECCIÓN CIVIL	
C. MA. DE LOS ÁNGELES FRANCO HERNÁNDEZ, GUARDIA DE SEGURIDAD	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"


FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017

NOMBRE DEL EDIFICIO:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE CHIMALHUACÁN
DIRECCIÓN:	AV. NEZAHUALCÓYOTL S/N ESQ. JOSÉ MARÍA VILLA SECA, SANTA MARÍA NATIVITAS, CHIMALHUACÁN, MÉXICO C. P. 56330



JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE ESCALINATA Y EDIFICIO, VISTA DESDE SOTANO

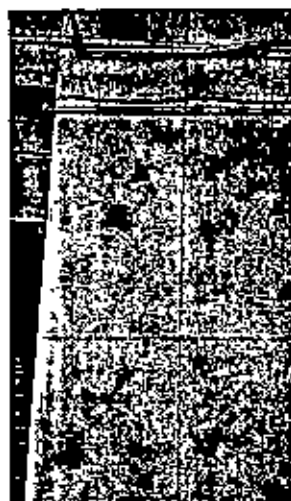

FISURA EN JUNTA MURO COLUMNA DE SÓTANO, ABAJO DEL ACCESO PRINCIPAL



FISURAS MENORES EN LOS RECUBRIMIENTOS DE UNIONES MURO MURO O MURO-COLUMNA,



FISURAS MENORES EN COLUMNA Y TRABES QUE SUSTENTAN LA ESCALINATA DE ACCESO, VISTA DESDE EL SÓTANO




**PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicanas y Mexiquense de 1917"

FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017

NOMBRE DEL EDIFICIO:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE CHIMALHUACAN
DIRECCIÓN:	AV. NEZAHUALCÓYOTL S/N ESQ. JOSÉ MARÍA VILLA SECA, SANTA MARÍA NATIVITAS, CHIMALHUACAN, MÉXICO C. P. 56330

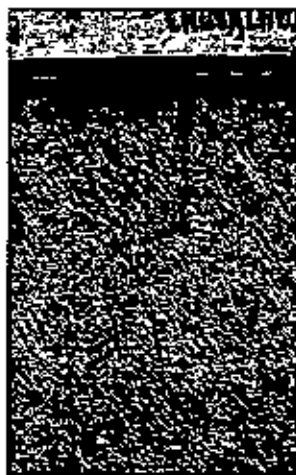

FISURA EN MURO, FACHADA PRINCIPAL PLANTA BAJA,
VISTA EXTERIOR (NO ESTRUCTURAL)



FISURA EN MURO, FACHADA PRINCIPAL PLANTA BAJA, VISTA
INTERIOR (NO ESTRUCTURAL)



FISURAS MENORES EN LOS RECUBRIMIENTOS DE
UNIONES MURO-MURO O MURO-COLUMNA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexicana de 1917"

FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017

NOMBRE DEL EDIFICIO:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE CHIMALHUACÁN
DIRECCIÓN:	AV. NEZAHUALCÓYOTL S/N ESQ. JOSÉ MARÍA VILLA SECA, SANTA MARÍA NATIVITAS, CHIMALHUACÁN, MÉXICO C. P. 56330



JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE ESCALINATA Y EDIFICIO, VISTA DESDE
LA RAMPA DE ACCESO AL SÓTANO.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicanas y Mexiquenses de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 28 Septiembre 2017.

LUGAR:	Amoloya de Juárez Juzgado Primero
DIRECCIÓN:	Penal de 1ª Instancia
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	Subdirección de Construcción.
NOMBRE:	Ing. Tomás Guadarrama Quiroz.
POR INSTRUCCIONES DE:	Oficio 2985. / Ing. Mario Torres
ASUNTO DE LA VISITA:	Inspección por agrietamientos
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	
TELÉFONO:	

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

Siendo las 11:40 del 28 de septiembre en las instalaciones de Torre I sitio que alberga al juzgado penal de primera instancia del distrito judicial de Toluca. Se realiza la inspección con el objeto de atender el oficio 2985. signado por el Juez primero.

Se observa que en el muro externo de la escalera central de la primera planta (6) seis placas de canchales que cubren el muro las cuales tienen dimensión de 40x40 cm. presentan agrietamiento el cual ya existían como consta en reporte de visita previa a los eventos telúricos del mes en curso; pero que ahora se remarcan.

A respecto estas placas cubren una de las caras de la columna discontinua que soporta al cuerpo y puntualmente al descanso de la escalera.

OBSERVACIONES

Los agrietamientos en estas placas "No son reflejo de que la estructura esté en riesgo"

Por otra parte en el caso de ventilación y alacajamiento de ductos para alimentación de agua, energía eléctrica y desagüe se observa en los muros divisorios correspondientes a los sanitarios grietas que tienen su origen en los vanos de las ventanas; estas grietas se produjeron debido a que carecen de cerramiento conforme al reglamento de construcciones y debido al comportamiento de la estructura, recibieron la deformación de la misma; por la fragilidad del material empleado se agrietó.

Hice inspección en otras áreas del inmueble sin o conforme a visita previa no existen otras anomalías.

LA ESTRUCTURA Y EL INMUEBLE ES SEGURO

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR

FIRMA

Ing. D. Maximiliano Contreras



JUZGADO PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE TOLUCA
FECHA: 28/ Septiembre.

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Ing. Tomás Guadalupe Quiroz Subdirector de Construcción y Obra Pública del Poder Judicial del Estado de México (Clave 8842)	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917

REPORTE DE VISITA

FECHA: 2 octubre 2017

LUGAR:	Juzgados de Nicolas Romero
DIRECCIÓN:	Calle Fernando Montes de Oca s/n
COMISIONADO:	Arg. Mario Luis Torres de Lira
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	Proyectos y protección civil
NOMBRE:	Juan de la Cruz Bautista E., Arturo Castillo Mandragon
POR INSTRUCCIONES DE:	Solicitud de Protección Civil por instrucciones del Arg.
ASUNTO DE LA VISITA:	Adrian Alfonso Palafox
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	Revisión del Edificio debido al sismo del 19 Sept. Lic. Jesus Antonio Rodriguez Rodriguez
TELÉFONO:	55 66 73 56 85

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

Se llegó al edificio a las 12:30 hrs, nos encontramos con el encargado del edificio para pedirle de favor nos asignara una persona para efectuar la revisión del edificio. Se revisaron todos los juzgados (muros y pisos, columnas, techos y losa).

La estructura es base de columnas, trabes de acero y losa acero.

OBSERVACIONES

Luzgado decimo primero civil: aparecen grietas en muros del archivo, es muro de tabique y es divisorio. Se dañaron tres galletas.

Luzgado Sexto civil de Tlalnepantla con residencia en Nicolás Romero, las cuarteaderas son similares a la del decimo primero civil. (No representa peligro alguno)

Luzgado Penal Oral de cuarenta menor, pequeñas fisuras en muros macesos y en la unión de muro macezo con muro de tablaroca

Oficinas de Partes Comunes, aparece una grieta en el muro de la Ventana.

Luzgado decimo civil con residencia en Nicolás Romero, en el baño del Juzgado aparece una separación del azulejo en la arista y el azulejo está hueco.

En la puerta Principal falta una chapa y un seguro en la parte superior.

El edificio estructuralmente se encuentra en buenas condiciones

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR

Lic. Jesús Antonio Rodríguez Rodríguez.

FIRMA



JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON
RESIDENCIA EN NICOLÁS ROMERO
SECRETARÍA

FECHA: 2 de octubre de 2017

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Dña. Juan de la C. Bautista Enriquez Lider "E"	
UDH. Arturo Castro Morrales	

Av. Independencia Ote. 616.
Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 21 de septiembre 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE ALMACÉN EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN VALLEJO AV. 100MTS S/N, COL EL TENAYO. TLALNEPANTLA C P.54140
COMISIONADO:	
ÁREAS OPERATIVAS QUE REALIZAN LA VISITA:	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS; DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN CIVIL DELEGACIÓN TOLUCA
NOMBRES:	ING. JUAN DE LA CRUZ BAUTISTA ENRÍQUEZ LIDER DE PROYECTOS F, P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO, C. JORGE ZEPEDA OLVERA AUXILIAR DE PROYECTO.
POR INSTRUCCIONES DE:	ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA
ASUNTO DE LA VISITA:	INSPECCIÓN VISUAL DE LA ESTRUCTURA Y DE LAS INSTALACIONES EN GENERAL, DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	LIC. JESÚS ÁNGEL SALAZAR AYALA, JEFE DE ALMACÉN
TELÉFONO:	(55) 1326 5225

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SIENDO LAS 14:10 HRS APROX., Y HABIENDO FINALIZADO LA INSPECCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE ARCHIVO, LOS FUNCIONARIOS ING JUAN DE LA CRUZ BAUTISTA ENRÍQUEZ, P ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ Y C JORGE ZEPEDA OLVERA, INICIARON LA INSPECCION FÍSICA DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE ALMACÉN EN COMPAÑIA DEL C. ABEL RAMSÉS VÁZQUEZ ROMERO, INCORPORÁNDOSE POSTERIORMENTE EL LIC JESÚS ANGEL SALAZAR AYALA, COMENZANDO EN LA PLANTA BAJA, CONTINUANDO POSTRIORMENTE CON EL 2o. NIVEL, INCLUYENDO LAS ÁREAS DE ESCALERAS Y LOS CUBOS DE ELEVADORES-MONTACARGAS, FINALIZANDO CON LA INSPECCIÓN AL EXTERIOR DEL EDIFICIO

OBSERVACIONES

SE VERIFICÓ QUE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO ES TODA A BASE DE CONCRETO REFORZADO CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN CON ZAPATAS Y CONTRATRABES, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS, MUROS DIVISORIOS Y PERIMETRALES CON JUNTA SISMICA MUROS-COLUMNAS. ASIMISMO, SE DETECTARON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES MENORES:

- 1.- DEFASAMIENTO VERTICAL ENTRE DOS TABLEROS DEL PISO DE CONCRETO ARMADO Y ALGUNAS FISURAS DE ENTRE 1 Y 2 MM. DE ESPESOR APROX. ENTRE JUNTAS DE TABLEROS (ALGUNAS EXISTENTES Y OTRAS NUEVAS), AMBOS EN PLANTA BAJA EN LA ZONA DE BIENES INCAUTADOS,
- 2.- FISURAS DE APLANADOS NO MAYORES A 2 MM. DE ESPESOR EN JUNTAS MURO-COLUMNA DE VARIAS ÁREAS, INCLUYENDO ZONA DE AMBAS ESCALERAS, CORRESPONDIENTES AL TRABAJO ESPERADO DE LAS JUNTAS SÍSMICAS, ASÍ COMO EN JUNTAS MURO-MURO, INCLUYENDO FISURA ENTRE RAMPA SUPERIOR DE ESCALERA Y MURO INFERIOR DEL CUBO PONIENTE, POR LO QUE SE EFECTUÓ UNA PEQUEÑA CALA EN LA FISURA MURO-MURO DE ESTA ESCALERA, VERIFICÁNDOSE QUE ÚNICAMENTE FUE DEL APLANADO,
- 3.- FISURAS MENORES A 1 MM. DE ESPESOR EN COLUMNA DE ÁREA DE ESCALERAS ORIENTE PLANTA ALTA, LA MAYORÍA YA EXISTENTES, QUE NO REPRESENTAN DAÑO ESTRUCTURAL,
- 4.- FISURA ENTRE ANTEPECHO Y CASTILLO EN AMBOS CUBOS DE MONTACARGAS, PROCEDIENDO POR SU REPETITIVIDAD A REALIZAR TAMBIÉN UNA PEQUEÑA CALA EN EL CUBO PONIENTE, VERIFICANDO EN AMBOS CASOS NO SER DE LA ESTRUCTURA,
- 5.- FISURAS EN PISO DE 2º NIVEL DE 1 A 2 MM. DE ESPESOR, MUCHAS EXISTENTES Y ALGUNAS NUEVAS, QUE NO SE REFLEJAN EN EL LECHO BAJO DE LOSA DE CONCRETO DE PLANTA BAJA, POR LO QUE TAMPOCO SON DE TIPO ESTRUCTURAL,
- 6.- SE VERIFICÓ UNA FISURA MENOR TAMBIÉN EN EL CASTILLO NORTE QUE SUSTENTA UNA DE LAS HOJAS DE LA PUERTA DOBLE METÁLICA DEL ANDÉN PONIENTE, LO QUE REFLEJA QUE NO ESTÁ SIENDO SUFICIENTE PARA CARGAR EL PESO DE LA MISMA, SIN SER ESTRUCTURAL.

EN GENERAL, NO SE DETECTARON FISURAS NI DEFORMACIONES ESTRUCTURALES QUE COMPROMETAN LA SEGURIDAD DEL ALMACÉN, ÚNICAMENTE SE RECOMIENDA REPARAR EL DEFASAMIENTO DE TABLEROS DE PISO INDICADO EN EL INCISO 1 DE ESTAS OBSERVACIONES Y EN SU CASO, REFORZAR EL CASTILLO DE SOPORTE DE LA PUERTA DOBLE, SEÑALADO EN EL INCISO 6 INMEDIATO ANTERIOR.

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
LIC. JESÚS ÁNGEL SALAZAR AYALA, JEFE DE ALMACÉN		
		FECHA: 21 de septiembre de 2017

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
LIC. JESÚS ÁNGEL SALAZAR AYALA, JEFE DE ALMACÉN	
C. ABEL RAMSÉS VÁZQUEZ ROMERO, ALMACENISTA	
ING. JUAN DE LA CRUZ BAUTISTA ENRÍQUEZ, LIDER DE PROYECTO F	
P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ, ANALISTA ADMINISTRATIVO	
C. JORGE ZEPEDA OLVERA, AUXILIAR DE PROYECTO	

Av. Independencia Ote. 616.
Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017

NOMBRE DEL EDIFICIO:	EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ARCHIVO EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN VALLEJO AV. 100MTS S/N, COL EL TENAYO TLALNEPANTLA C.P.54140



DEFASAMIENTO VERTICAL ENTRE TABLEROS DE PISO DE CONCRETO, ÁREA DE BIENES INCAUTADOS



FISURAS MENGRES EN PISOS DE CONCRETO




**PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1817"

FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017

NOMBRE DEL EDIFICIO:	EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ARCHIVO EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN VALLEJO AV 100MTS S/N, COL EL TENAYO TLALNEPANTLA C.P. 54140

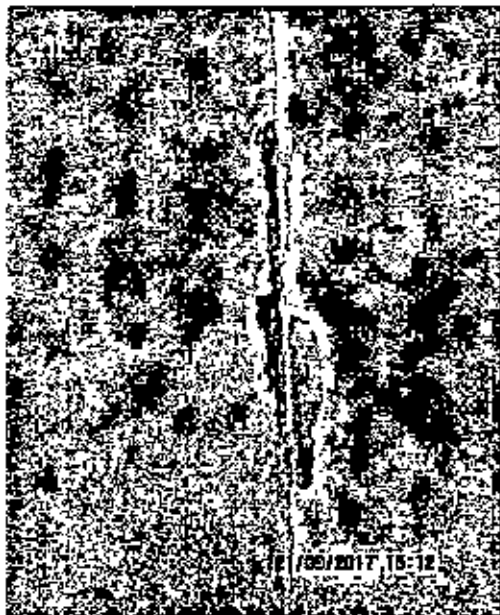

FISURA EN JUNTA SÍSMICA, RESPUESTA ESPERADA ANTE SISMOS PARA PROTEGER ELEMENTOS ESTRUCTURALES



FISURA EN JUNTA SÍSMICA MURO-COLUMNA, RESPUESTA ESPERADA ANTE SISMOS
PARA PROTEGER ELEMENTOS ESTRUCTURALES



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 21 de septiembre 2017

LUGAR:	ESCUELA JUDICIAL EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN VALLEJO AV 100MTS S/N, COL. EL TENAYO, TLALNEPANTLA C.P. 54140
COMISIONADO:	
ÁREAS OPERATIVAS QUE REALIZAN LA VISITA:	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS, DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN CIVIL DELEGACIÓN TOLUCA
NOMBRES:	ING. JUAN DE LA CRUZ BAUTISTA ENRÍQUEZ LIDER DE PROYECTOS F, P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO, C JORGE ZEPEDA OLVERA AUXILIAR DE PROYECTO
POR INSTRUCCIONES DE:	ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA
ASUNTO DE LA VISITA:	INSPECCIÓN VISUAL DE LA ESTRUCTURA Y DE LAS INSTALACIONES EN GENERAL, DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	ING. TOMÁS VENADO CONDE, ENCARGADO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA JUDICIAL DE TLALNEPANTLA.
TELÉFONO:	(55) 5309 8319

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SIENDO LAS 15.25 HRS APROX., LOS FUNCIONARIOS ING. JUAN DE LA CRUZ BAUTISTA ENRÍQUEZ, P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ Y C. JORGE ZEPEDA OLVERA, PROCEDIERON EN CONJUNTO CON EL ING. TOMÁS VENADO CONDE, ENCARGADO DE LA ESCUELA JUDICIAL TLALNEPANTLA, A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, COMENZANDO DESDE PLANTA BAJA, CONTINUANDO CON EL 1o. NIVEL Y 2o. NIVEL Y CONCLUYENDO CON LA REVISIÓN AL EXTERIOR DEL MISMO

OBSERVACIONES

EN GENERAL, NO SE DETECTARON AFECTACIONES EN LOS RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS DEL EDIFICIO Y ASIMISMO, TAMPOCO SE DETECTARON NINGÚN TIPO DE AFECTACIÓN A LA ESTRUCTURA QUE COMPROMETA LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO.

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
ING. TOMÁS VENADO CONDE, ENCARGADO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA JUDICIAL DE TLALNEPANTLA.		
		FECHA: 21 de septiembre de 2017

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ING. TOMÁS VENADO CONDE, ENCARGADO DEL EDIFICIO ESC. JUD. TLALNEPANTLA.	
ING. JUAN DE LA CRUZ BAUTISTA ENRIQUEZ, LIDER DE PROYECTO F.	
P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ, ANALISTA ADMINISTRATIVO	
C. JORGE ZEPEDA OLVERA, AUXILIAR DE PROYECTO	
Av. Independencia Ota. 616. Colonia Santa Clara, Toluca, México Tel. (722) 167 9200 Ext. 25447	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 21 de septiembre 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE ECATEPEC (CHICONAUTLA), ANEXO AL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL, TORRE I
DIRECCIÓN:	CERRO DE CHICONAUTLA EDIFICIO I, ANEXO AL CP Y RS. COL. SANTA MARÍA CHICONAUTLA, ECATEPEC MORELOS, MÉXICO C. P 55063
COMISIONADO:	
ÁREAS OPERATIVAS QUE REALIZAN LA VISITA:	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS, DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN CIVIL DELEGACIÓN TOLUCA.
NOMBRES:	ING JUAN DE LA CRUZ BAUTISTA ENRÍQUEZ LIDER DE PROYECTOS F, P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO, C JORGE ZEPEDA OLVERA AUXILIAR DE PROYECTO
POR INSTRUCCIONES DE:	ARQ MARIO LUIS TORRES DE LIRA
ASUNTO DE LA VISITA:	INSPECCIÓN VISUAL DE LA ESTRUCTURA Y DE LAS INSTALACIONES EN GENERAL, DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	LIC. ALEJANDRA GUADALUPE LÓPEZ JUÁREZ, ADMINISTRADORA DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, TORRE I
TELÉFONO:	(55) 5935 4725 Y (55) 2766 5702 (CEL.),

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SIENDO LAS 18 50 HRS APROX., LOS FUNCIONARIOS ING. JUAN DE LA CRUZ BAUTISTA ENRÍQUEZ, P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ Y C JORGE ZEPEDA OLVERA ARRIBARON AL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE ECATEPEC, CHICONAUTLA, ENTREVISTÁNDOSE CON LA LIC. ALEJANDRA GUADALUPE LÓPEZ JUÁREZ, QUIÉN DESIGNÓ A LA C. MARISOL GUILLERMO SANTIAGO PARA ACOMPAÑARLES EN EL RECORRIDO POR EL EDIFICIO.

LA INSPECCIÓN COMENZO EN EL SEGUNDO NIVEL ALA SUR; POSTERIORMENTE SE CONTINUÓ CON EL PRIMER NIVEL DE LA MISMA ALA, LUEGO SE REVISÓ EL ALA NORTE EN SU PRIMER NIVEL Y PLANTA BAJA, CONCLUYENDO EN EL INTERIOR CON LA PLANTA BAJA DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DE LOS JUECES PENALES Y SECRETARIOS. EN CADA ENTREPISO SE REVISARON VISUALMENTE LAS SALAS DE JUICIOS ORALES, BURBUJAS (DESDE EL EXTERIOR), LOS PASILLOS, ÁREAS COMPLEMENTARIAS, ESCALERAS, ETC., INCLUYENDO LA INSPECCION DE LA ESTRUCTURA POR ARRIBA DEL FALSO PLAFÓN.

FINALMENTE SE REVISÓ EL INMUEBLE POR EL EXTERIOR, INCLUYENDO LA FACHADA INTEGRAL DE CRISTAL TEMPLADO

OBSERVACIONES

LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO ES A BASE DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO INCLUYENDO CIMENTACIÓN, COLUMNAS, VIGAS, TRABES Y LOSAS PLANAS, CON ALGUNOS MUROS DE TABIQUE CON FUNCIÓN DE CARGA, ADemás DEL REFORZAMIENTO POR LA ADECUACIÓN DE LAS SALAS EFECTUADA POSTERIORMENTE (EJERCICIOS 2014 Y 2015) EN TODO EL EDIFICIO, A BASE DE VIGAS Y PLACAS DIVERSAS DE ACERO, INTERCONECTADAS CON LA ESTRUCTURA ORIGINAL.

COMO RESULTADO DE LA INSPECCIÓN SE DETECTARON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES DE CARACTER NO ESTRUCTURAL.

1.- FISURAS MENORES EN RECUBRIMIENTOS DE MUROS DE TABIQUE Y DE JUNTAS MURO-CASTILLOS O MURO-COLUMNAS, POR EJEMPLO EN ESCALERA DE PRIMER A SEGUNDO NIVEL DE ALA SUR,

2.- FISURAS MENORES EN MUROS DIVISORIOS DE DUROCK Y/O TABLAROCA,

3.- FISURAS MENORES EN ALGUNAS JUNTAS DE MURO DE TABIQUE VIEJO CON MURO NUEVO, PRODUCTO DE LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO ANTES SEÑALADA,

4.- FISURAS MENORES EN UNA CADENA DE CERRAMIENTO DE PLANTA BAJA ALA NORTE (POR ENCIMA DEL FALSO PLAFÓN), QUE NO REPRESENTAN DAÑO ESTRUCTURAL,

EN GENERAL, NO SE DETECTARON AFECTACIONES, FISURAS O DEFORMACIONES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, NI EN LOS ELEMENTOS DE LA FACHADA INTEGRAL DE CRISTAL TEMPLADO, QUE PUDIESEN COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO.

CABE SEÑALAR QUE EN EL PASILLO DE ACCESO AL ÁREA ADMINISTRATIVA (PRIMER NIVEL ALA SUR), EXISTE UN ÁREA DEL PLAFÓN FALSO RETICULAR DE APROX. 2 M2 QUE ESTÁ DESCUBIERTO Y LIGERAMENTE AFECTADO EN SU SOPORTERÍA, EL CUAL NO ESTÁ RELACIONADO CON LOS EVENTOS SÍSMICOS, SIENDO CONVENIENTE REPARAR POR ASPECTO ESTÉTICO.

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
LIC ALEJANDRA GUADALUPE LÓPEZ JUÁREZ, ADMINISTRADORA DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, TORRE I		
		FECHA: 21 de septiembre de 2017

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. MARISOL GUILLERMO SANTIAGO, ENCARGADA DE SEGURIDAD	
ING. JUAN DE LA CRUZ BAUTISTA ENRIQUEZ, LIDER DE PROYECTO F.	
P. ING. JAVIER ESPINOSA ENRIQUEZ, ANALISTA ADMINISTRATIVO	
C. JORGE ZEPEDA OLVERA, AUXILIAR DE PROYECTO	

Av. Independencia Ote. 616.
Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel (722) 167 9200 Ext. 15447



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017

NOMBRE DEL EDIFICIO:	EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ARCHIVO EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN VALLEJO AV 100MTS S/N, COL. EL TENAYO, TLALNEPANTLA, C.P.54140



FISURAS MENOR EN MURO DE TABLAROCA, SALA DE
JUICIOS ORALES 2o. NIVEL



FISURA MENOR ENTRE MURO DE TABIQUE ANTIGUO Y MURO DE TABIQUE NUEVO
(ADECUACIÓN POSTERIOR DEL EDIFICIO)




PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO

"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017

NOMBRE DEL EDIFICIO:	EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ARCHIVO EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN VALLEJO AV. 100MTS S/N, COL EL TENAYO TLALNEPANTLA C.P 54140

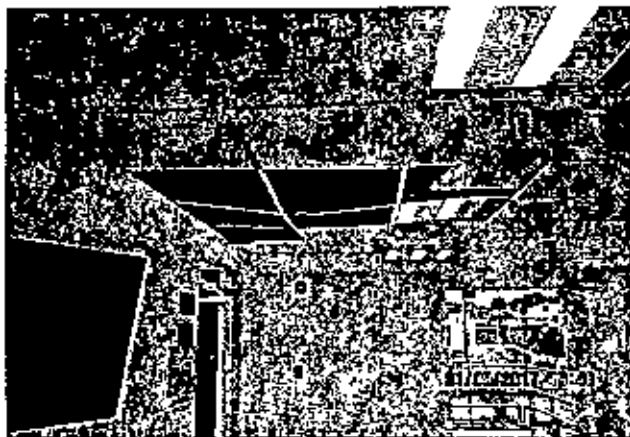

DETALLE DE PLAFÓN DESMONTADO PREVIO AL EVENTO
SISMICO



FIGURA MENOR EN RECUBRIMIENTO DE MURO DE TABIQUE, UNIÓN MURO-COLUMNA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 20 de septiembre 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DE NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N COL. BENITO JUÁREZ, ANEXO AL CENTRO PYRS BORDO DE XOCHIMILCO NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO. C. P. 57000
COMISIONADO:	MAGISTRADO M. EN D JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, CONSEJERO
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS; DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN CIVIL DELEGACIÓN DE TEXCOCO
NOMBRE:	ING ALFREDO MEJÍA ALEGRIA JEFE DEL DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS Y P.ING JAVIER ESPINOSA ENRIQUEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO; C. CECIA GUERRA JUÁREZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADSCRITA A PROTECCIÓN CIVIL DE TEXCOCO
POR INSTRUCCIONES DE:	ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA, DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
ASUNTO DE LA VISITA:	VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	LIC. PEDRO FERNANDO SÁNCHEZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS, JUEZ PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, NEZAHUALCÓYOTL
TELÉFONO:	(55) 5112 3643

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SIENDO LAS 11.20 HRS. DE LA PRESENTE FECHA, ARRIBARON AL EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DE NEZAHUALCÓYOTL LOS FUNCIONARIOS ING ALFREDO MEJÍA ALEGRIA Y P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRIQUEZ, ENTREVISTIÁNDOSE CON EL MAGISTRADO CONSEJERO M. EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, Y EN COMPAÑIA DE LA C. CECIA GUERRA JUÁREZ Y DEL LIC. JUAN ROBERTO SÁNCHEZ RUIZ, JUEZ 1o. FAMILIAR NEZAHUALCÓYOTL, SE PROCEDIÓ A REALIZAR EL RECORRIDO POR EL INTERIOR DEL EDIFICIO COMENZANDO POR LA PLANTA BAJA EN CADA UNA DE SUS ÁREAS, CONTINUANDO EN SEGUIDA POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA PLANTA ALTA, RESALTANDO QUE EN AMBOS CASOS SE REVISÓ VISUALMENTE LA ESTRUCTURA POR ARRIBA DEL FALSO PLAFÓN. POSTERIORMENTE SE ACCESO Y REVISÓ LA AZOTEA DEL MISMO, CONCLUYENDO LA INSPECCIÓN CON LA REVISIÓN DE LAS FACHADAS.

OBSERVACIONES

DURANTE EL RECORRIDO SE PUDO VERIFICAR QUE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE 2 NIVELES ES A BASE DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYENDO: CAJÓN DE CIMENTACIÓN, COLUMNAS, VIGAS Y TRABES SECUNDARIAS Y LAS LOSAS PLANAS, ASÍ COMO LOS MUROS PERIMETRALES Y DIVISORIOS DE TABIQUE (NO ESTRUCTURALES), CONTANDO CON JUNTAS SÍSMICAS ENTRE MUROS Y COLUMNAS.

DURANTE LA INSPECCIÓN SE DETECTARON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES NO ESTRUCTURALES:

- 1.- UNA FISURA MENOR DE 1 MM. DE ESPESOR APROX. EN RECUBRIMIENTO DE COLUMNA Y EN COLUMNA DE CONCRETO ARMADO EN EL PRIVADO DEL JUEZ 1o. FAMILIAR, LA CUAL SÓLO SE PRESENTÓ EN LA PLANTA BAJA, SIN CONTINUAR NI EN LAS TRABES NI EN LA LOSA QUE DICHA COLUMNA SUSTENTA,
- 2.- AGUNAS FISURAS MENORES DIVERSAS EN RECUBRIMIENTOS DE MUROS DE TABIQUE (PASTAS Y/O AZULEJOS) Y EN JUNTAS MURO-COLUMNAS DE AMBOS NIVELES, CORRESPONDIENDO ESTAS ÚLTIMAS A LA RESPUESTA ESPERADA DE LAS JUNTAS SÍSMICAS DURANTE LOS EVENTOS PRESENTADOS,
- 3.- ALGUNAS FISURAS MENORES EN LA UNIÓN DE MUROS DE TABLAROCA-MURO DE TABIQUE O MUROS DE TABLAROCA CON COLUMNAS Y LOSAS,
- 4.- DESNIVELACIÓN LIGERA DE DOS CANCELES DE ALUMINIO EN ACCESO A JUZGADOS (PLANTA BAJA), PROVOCANDO DESAJUSTE DE PUERTAS DOBLES, SIN PROVOCAR ROTURA DE CRISTALES,
- 5.- FISURA MENOR EN JUNTA TRABE-PLAFÓN DE DUROCK DE PÓRTICO DE ACCESO,
- 6.- FISURAS MENORES EN APLANADOS DE MUROS EXTERIORES DE FACHADA PRINCIPAL Y FACHADAS LATERALES.
- 7.- SE VERIFICÓ QUE EXISTE UN ASENTAMIENTO DEL EDIFICIO EN LA DIRECCIÓN NOR-PONIENTE, CUYA INCLINACIÓN SE PERCIBE PRINCIPALMENTE EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO, LA CUAL SE HA IDO PRESENTANDO DE MANERA GRADUAL

EN GENERAL, NO SE APRECIA NINGUNA MANIFESTACIÓN DE AFECTACIÓN A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, NI SE APRECIA NINGUNA FALLA EN EL ÁREA DE TERRENO ALEDAÑO AL EDIFICIO, QUE PUDIERAN COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL MISMO.

SE SUGIERE ÚNICAMENTE COLOCAR Y MONITOREAR TESTIGOS DE YESO EN LA FISURA SEÑALADA EN EN EL INCISO 1 ANTERIOR, ASÍ COMO ALINEAR Y AJUSTAR LAS PUERTAS DE LOS CANCELES SEÑALADOS EN INCISO 4.

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
LIC. PEDRO FERNANDO SÁNCHEZ ESPINOSA, DE LOS MONTEROS, JUEZ PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, NEZAHUALCOYOTL		
		FECHA: 20 de septiembre de 2017

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAGISTRADO M. EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, CONSEJERO	
LIC. JUAN ROBERTO SÁNCHEZ RUÍZ, JUEZ 1o. FAMILIAR NEZAHUALCOYOTL	
ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRÍA, JEFE DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS	
P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ, ANALISTA ADMINISTRATIVO	
C. CECIA GUERRA JUÁREZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PROTECCIÓN CIVIL	




PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"1917, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"


FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017

NOMBRE DEL EDIFICIO:	EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE CONTROL DE NEZAHUALCOYOTL
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N COL. BENITO JUÁREZ, ANEXO AL CENTRO PRS BORDO DE XOCHIAÇA NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO. C. P. 57000

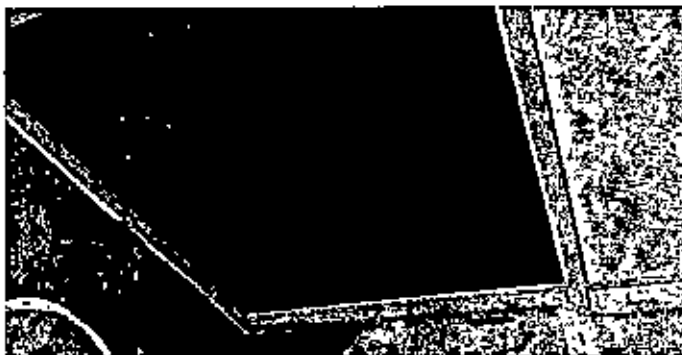

FISURA MENOR EN RECUBRIMIENTO DE COLUMNA Y EN COLUMNA DE CONCRETO ARMADO, PRIVADO DEL JUEZ 1o. FAMILIAR, SE SUGIERE COLOCAR Y MONITOREAR TESTIGOS DE YESO, NO REPRESENTA RIESGO ESTRUCTURAL

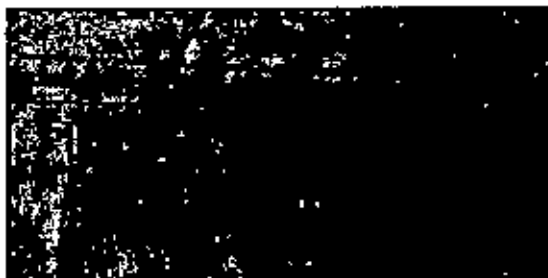

FISURAS MENORES EN RECUBRIMIENTOS DE MUROS DE TABIQUE, SIN AFECTAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017

NOMBRE DEL EDIFICIO:	EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DE NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N COL. BENITO JUÁREZ, ANEXO AL CENTRO PYRS BORDO DE XOCHIACA NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO. C. P. 57000

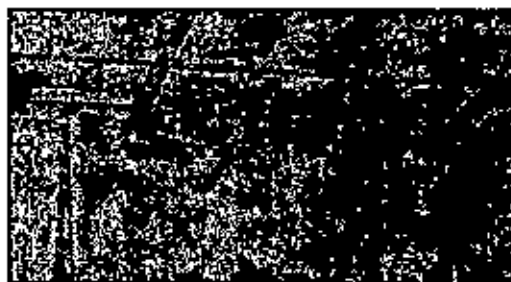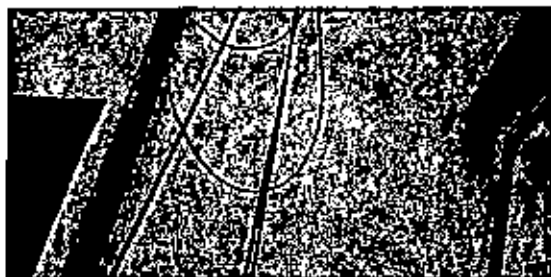

FISURAS MENORES EN RECUBRIMIENTO Y/O APLANADOS DE MUROS, SIN RIESGO ESTRUCTURAL



FISURAS MENORES EN RECUBRIMIENTO DE JUNTAS MURO-MURO, MURO-COLUMNA O MURO-CASTILLO, SIN RIESGO ESTRUCTURAL (JUNTAS SÍSMICAS)



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Michoquense de 1917

REPORTE DE VISITA

FECHA: 20 de septiembre 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE CONTROL DE NEZAHUALCOYOTL
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N COL. BENITO JUÁREZ, ANEXO AL CENTRO PRS BORDO DE XOCHILCA NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO. C. P. 57000
COMISIONADO:	MAGISTRADO M EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, CONSEJERO
ÁREA QUE REALIZA LA VISITA:	DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS; DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN CIVIL DELEGACIÓN DE TEXCOCO.
NOMBRE:	ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRÍA JEFE DEL DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS Y P.ING JAVIER ESPINOSA ENRIQUEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO, C. CECIA GUERRA JUÁREZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADSCRITA A PROTECCIÓN CIVIL DE TEXCOCO
POR INSTRUCCIONES DE:	ARQ. MARIO LUIS TORRES DE UIRA, DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
ASUNTO DE LA VISITA:	VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	M. EN D. JOSÉ REYES HERNÁNDEZ, ADMINISTRADOR DE LOS JUZGADOS DE CONTROL DE NEZAHUALCOYOTL
TELÉFONO:	(55) 5112 9277

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SIENDO LAS 14.00 HRS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, LOS FUNCIONARIOS MAGISTRADO M EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRÍA, P ING JAVIER ESPINOSA ENRIQUEZ Y LA C CECIA GUERRA JUÁREZ LLEGARON AL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE CONTROL DE NEZAHUALCOYOTL, PROCEDIENDO EN COMPAÑÍA DEL M. EN D. JOSÉ REYES HERNÁNDEZ A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DEL MISMO, INICIANDO EL RECORRIDO POR LA PLANTA BAJA Y PASANDO POR LA MAYORÍA DE LAS ÁREAS, EN SEGUNDA SE CONTINUÓ POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA PLANTA ALTA; POSTERIORMENTE SE SOLICITÓ EL ACCESO Y SE REVISÓ LA AZOTEA DEL INMUEBLE, CONCLUYENDO SU INSPECCIÓN CON LA REVISIÓN DE LAS ÁREAS EXTERIORES, EN LAS FACHADAS DEL MISMO.

Av. Independencia Ote. 616,
Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel (722) 167 9200 Ext 15447

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES

DURANTE EL RECORRIDO SE CONSTATÓ QUE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE 2 NIVELES CONSISTE EN UNA CIMENTACIÓN A BASE DE UN CAJÓN Y LOSA DE CONCRETO ARMADOS, CON UNA ESTRUCTURA A BASE DE COLUMNAS, VIGAS Y TRABES METÁLICAS Y LOSAS TIPO LOSACERO, ASÍ COMO LOS MUROS PERIMETRALES Y DIVISORIOS DE TABIQUE (NO ESTRUCTURALES).

ASIMISMO, DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE DETECTÓ NINGUNA MANIFESTACIÓN DE AFECTACIÓN A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, QUE PUDIERA COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL MISMO.

CABE SEÑALAR, QUE TAMBIÉN SE REVISÓ EL COMPORTAMIENTO DEL MURO COLINDANTE CON EL C.P.R.S. NEZA BORDO (EN PLANTA ALTA) UBICADO EN LA DIRECCIÓN SUR-ORIENTE, CUYO ANCLAJE A LA ESTRUCTURA METÁLICA FUÉ REFORZADO POSTERIORMENTE A SU CONSTRUCCIÓN Y EL CUAL, TAMPOCO TUVO NINGUNA AFECTACION POR LOS EVENTOS SÍSMICOS PRESENTADOS.

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
M. EN D JOSÉ REYES HERNÁNDEZ, ADMINISTRADOR DE LOS JUZGADOS DE CONTROL DE NEZAHUALCOYOTL		
		FECHA: 20 de septiembre de 2017

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAGISTRADO M. EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, CONSEJERO	
M. EN D. JOSÉ REYES HERNÁNDEZ, ADMINISTRADOR DE CONTROL	
ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRÍA, JEFE DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS	
P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ, ANALISTA ADMINISTRATIVO	
C. CECIA GUERRA JUÁREZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PROTECCIÓN CIVIL	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

FORMATO DE VISITA DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 20 de septiembre 2017

NOMBRE DEL EDIFICIO:	EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE CONTROL DE NEZAHUALCOYOTL
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N COL. BENITO JUAREZ, ANEXO AL CENTRO PRS BORDO DE XOCHIACA NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO. C. P. 57000



FISURA EN MURO COLINDANTE CON C.P.R.S. NEZA BORDO, FACHADA SUR-ORIENTE (PLANTA ALTA), YA CONTROLADA Y SIN AFECTACIÓN POR SISMO (VISTA EXT.)



REFUERZO EN MURO COLINDANTE CON C.P.R.S. NEZA BORDO, FACHADA SUR-ORIENTE (POR FISURA PREVIA A SISMOS), SIN AFECTACIÓN (VISTA INTERIOR)



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 20 de septiembre 2017

LUGAR:	EDIFICIO DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N COL. BENITO JUÁREZ, ANEXO AL CENTRO PRS BORDO DE XOCHIMILCO NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO. C. P. 57000
COMISIONADO:	MAGISTRADO M. EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, CONSEJERO
ÁREA QUE REALIZA LA VISITA:	DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS, DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN CIVIL DELEGACIÓN DE TEXCOCO.
NOMBRE:	ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRIA JEFE DEL DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS Y P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRIQUEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO; C. CECIA GUERRA JUÁREZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADSCRITA A PROTECCIÓN CIVIL DE TEXCOCO.
POR INSTRUCCIONES DE:	ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA, DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
ASUNTO DE LA VISITA:	VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	LIC. KAREN REYES GUADARRAMA, ADMINISTRADORA DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, NEZAHUALCÓYOTL
TELÉFONO:	(55) 1558 2882

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SIENDO LAS 13:10 HRS. DE LA PRESENTE FECHA, LOS FUNCIONARIOS MAGISTRADO M. EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRIA, P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRIQUEZ Y LA C. CECIA GUERRA JUÁREZ ARRIBARON AL EDIFICIO DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL, PROCEDIENDO EN COMPAÑÍA, DE LA LIC. KAREN REYES GUADARRAMA A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DEL MISMO, INICIANDO EL RECORRIDO, POR LA PLANTA BAJA EN CADA UNA DE SUS ÁREAS, CONTINUANDO EN SEGUNDA POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA PLANTA ALTA; POSTERIORMENTE SE ACCESO Y REVISO LA AZOTEA DEL MISMO, CONCLUYENDO LA INSPECCIÓN CON LA REVISIÓN DE LAS ÁREAS EXTERIORES, EN LAS FACHADAS DEL MISMO.

OBSERVACIONES

DURANTE EL RECORRIDO SE PUDO VERIFICAR QUE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE 2 NIVELES ES A BASE DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYENDO: CIMENTACIÓN, COLUMNAS, VIGAS Y TRABES SECUNDARIAS Y LAS LOSAS PLANAS, ASÍ COMO LOS MUROS PERIMETRALES Y DIVISORIOS DE TABIQUE (NO ESTRUCTURALES) DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE DETECTÓ NINGUNA MANIFESTACIÓN DE AFECTACIÓN A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, QUE PUDIERA COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL MISMO.

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
LIC. KAREN REYES GUADARRAMA, ADMINISTRADORA DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, NEZAHUALCÓYOTL		
		FECHA: 20 de septiembre de 2017

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAGISTRADO M. EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, CONSEJERO	
LIC. KAREN REYES GUADARRAMA, ADMINISTRADORA DE ENJUICIAMIENTO	
ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRÍA, JEFE DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS	
P. ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ, ANALISTA ADMINISTRATIVO	
C. CECIA GUERRA JUÁREZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PROTECCION CIVIL	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 20 de septiembre 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE 1a. INSTANCIA DE NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N COL. BENITO JUÁREZ, ANEXO AL CENTRO PRS BORDO DE XOCHIACA NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO C. P. 57000
COMISIONADO:	MAGISTRADO M. EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, CONSEJERO
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS; DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN CIVIL DELEGACIÓN DE TEXCOCO
NOMBRE:	ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRÍA JEFE DEL DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS Y P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRIQUEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO; C. CECIA GUERRA JUÁREZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADSCRITA A PROTECCIÓN CIVIL DE TEXCOCO.
POR INSTRUCCIONES DE:	ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA, DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
ASUNTO DE LA VISITA:	VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	M. EN D. RAÚL ALBERTO CASTREJÓN NÚÑEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, JUZGADOS PENALES DE NEZAHUALCÓYOTL
TELÉFONO:	(55) 5743 6556

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SIENDO LAS 12:30 HRS. DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, LOS FUNCIONARIOS SIGUIENTES: MAGISTRADO M. EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRÍA, P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRIQUEZ Y LA C. CECIA GUERRA JUÁREZ ARRIBARON AL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE 1a. INSTANCIA DE NEZAHUALCÓYOTL, PROCEDIENDO A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DEL MISMO, INICIANDO EL RECORRIDO POR LA PLANTA BAJA EN CADA UNA DE SUS ÁREAS, CONTINUANDO EN SEGUIDA POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA PLANTA ALTA; POSTERIORMENTE SE ACCESO Y REVISÓ LA AZOTEA DEL MISMO, CONCLUYENDO LA INSPECCIÓN CON LA REVISIÓN DE LAS ÁREAS EXTERIORES, EN LAS FACHADAS DEL MISMO.

OBSERVACIONES

DURANTE EL RECORRIDO SE PUDO VERIFICAR QUE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE 2 NIVELES ES A BASE DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYENDO: CIMENTACIÓN, COLUMNAS, VIGAS Y TRABES SECUNDARIAS Y LAS LOSAS PLANAS, ASÍ COMO LOS MUROS PERIMETRALES Y DIVISORIOS DE TABIQUE (NO ESTRUCTURALES).

DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE DETECTÓ NINGUNA MANIFESTACIÓN DE AFECTACIÓN A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, QUE PUDIERA COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL MISMO.

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
M. EN D. RAÚL ALBERTO CASTREJÓN NÚÑEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, NEZAHUALCÓYOTL		
		FECHA: 20 de septiembre de 2017

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAGISTRADO M. EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, CONSEJERO	
ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRÍA, JEFE DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS	
P. ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ, ANALISTA ADMINISTRATIVO	
C. CECIA GUERRA JUÁREZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PROTECCIÓN CIVIL	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 20 de septiembre 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS LOS REYES LA PAZ,
DIRECCIÓN:	AV. DEL TRABAJO Nº 71, LOS REYES ACAQUILPAN, MUNICIPIO DE LA PAZ, MEXICO. C.P. 56400
COMISIONADO:	MAGISTRADO M EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, CONSEJERO
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS; DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN CIVIL DELEGACIÓN DE TEXCOCO.
NOMBRES:	ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRÍA JEFE DEL DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS, P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRIQUEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO; C CECIA GUERRA JUÁREZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADSCRITA A PROTECCIÓN CIVIL DE TEXCOCO.
POR INSTRUCCIONES DE:	ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA, DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
ASUNTO DE LA VISITA:	VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	LIC. JOSE LUIS MARTÍN LÓPEZ SANTANA, JUEZ QUINTO CIVIL DE NEZAHUALCOYOTL, CON SEDE EN LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ, MÉXICO
TELÉFONO:	(55) 3515 0795 (CEL)

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SIENDO LAS 14 30 HRS. DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, LOS FUNCIONARIOS MAGISTRADO M. EN D. JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, ING ALFREDO MEJÍA ALEGRÍA, P.ING. JAVIER ESPINOSA ENRIQUEZ Y LA C. CECIA GUERRA JUÁREZ ARRIBARON AL EDIFICIO DE JUZGADOS LOS REYES LA PAZ, A FIN DE LLEVAR A CABO LA INSPECCIÓN FÍSICA DEL EDIFICIO EN SU ASPECTO ESTRUCTURAL.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ EN COMPAÑÍA DE LA ENCARGADA EN TURNO DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO, A REALIZAR EL RECORRIDO POR EL INTERIOR DEL MISMO, Y POSTERIORMENTE SE CONCLUYÓ CON LA INSPECCIÓN VISUAL AL EXTERIOR DEL MISMO, TANTO DE LA FACHADA PRINCIPAL COMO DE LAS SECCIONES DE LAS FACHADAS LATERALES QUE LAS CONSTRUCCIONES COLINDANTES PERMITIERON APRECIAR.

OBSERVACIONES

SE VERIFICA QUE EL EDIFICIO CONSISTE EN DOS SECCIONES: LA MAYOR DE UN SÓLO NIVEL CON APROX. 6.50 M. DE ALTURA, ESTRUCTURADA A BASE DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO, INCLUYENDO LA CIMENTACIÓN, COLUMNAS Y TRABES SUPERIORES, ASÍ COMO UNA CUBIERTA CON VIGUETAS PREFABRICADAS DE CONCRETO ARMADO TIPO DOBLE TEE MONTADAS SOBRE LAS TRABES SUPERIORES, ADemás DE LOS MUROS PERIMETRALES; LA OTRA SECCIÓN QUE TIENE DOS NIVELES, ESTÁ UBICADA DEL LADO DE LA FACHADA PRINCIPAL, ESTRUCTURADA DE MANERA SIMILAR.

CABE MENCIONAR QUE LOS MUROS Y CUBIERTAS DE LAS OFICINAS EXISTENTES EN PLANTA BAJA SON A BASE DE TABLAROCA E INDEPENDIENTES DE LA ESTRUCTURA DEL INMUEBLE ANTES DESCRITA.

DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON AFECTACIONES A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE PUDIESEN COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
LIC. JOSE LUIS MARTÍN LÓPEZ SANTANA, JUEZ QUINTO CIVIL DE NEZAHUALCOYOTL, CON SEDE EN LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ, MÉXICO		
		FECHA: 20 de septiembre de 2017

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAGISTRADO M. EN D JOEL ALFONSO SIERRA PALACIOS, CONSEJERO	
ING. ALFREDO MEJÍA ALEGRÍA, JEFE DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS	
P ING. JAVIER ESPINOSA ENRÍQUEZ, ANALISTA ADMINISTRATIVO	
C. CECIA GUERRA JUÁREZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PROTECCIÓN CIVIL	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

REVISIÓN DE EDIFICIOS EL 20 DE SEPTIEMBRE DESPUES DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE

EDIFICIO	PERSONAL QUE LO VISITA	PERSONAL QUE ATENDIO	REPORTE
EDIFICIO DE JUZDADO CIVILES DE VALLE CHALCO	MGDO OTONIEL CAMPIARAN PEREZ	M en D. MARÍA ROSALBA BRISERO ALVARADO	NO PRESENTA DAÑOS ESTRUCTURALES; EN
	ING HECTOR ARELLANO		PLAFON RETICULAR DE LA PLANTA BAJA SE
	ARQ OSCAR GUERRERO ESQUIVEL		DETECTO DESPRENDIMIENTO DE UN SOLO
	VELMAR GUTIERREZ ZARAGOZA		TENSOR DE DICHO PLAFON LA PLANTA
			ALTA ESTA INTACTA SIN DAÑO ALGUNO.
			SIGUE EL DESPLOME DE LOS MUROS DE
EDIFICIO DE JUZDADO DE CONTROL Y DE ENJUICIAMIENTO DE CHALCO			COLINDANCIA SIENDO EL ORIFNTE EL MAS
			AFECTADO
	MGDO OTONIEL CAMPIARAN PEREZ	LIC. MARI CRUZ JAZMIN HERNANDEZ	SIN DAÑO ESTRUCTURAL; EN PISO DE
	ING HECTOR ARELLANO	ADMINISTRADORA	PORCELANATO EN PLANTA BAJA PRESENTA
	ARQ OSCAR GUERRERO ESQUIVEL	LIC JANETH ORTEGA SANCHEZ JUEZ	PIEZAS ROTAS, SUELTAS Y ZOCLOS
	VELMAR GUTIERREZ ZARAGOZA	JUEZ	DESPRENDIDOS EN LA UNION DE LOS DOS
			EDIFICIOS (JUNTA COSNSTRUCTIVA). EN
			PRIMER NIVEL FISURAS VERTICALES EN LA
			UNION DE MURO A COLUMNA Y DE MURO
			DE TABLAROCA A MURO DE TABIQUE O
			COLUMNA, EN ZONA DL UNION DE
			EDIFICOS (JUNTA CONSTRUCTIVA. EN
			SEGUNDO NIVEL SOLO SE DETECTARON
			GRIETAS EN MURO DE SANITARIO EN
			SENTIDO DIAGONAL SIN AFECTACION DE
			CASTILLOS

EDIFICIO DE JUZGADOS DE TENANCINGO	MGDO. JUAN MANUEL TELLES MARTINEZ		SIN DAÑO ESTRUCTURAL 22/09/2017 EN
			FACHADA HAY DESPRENDIMIENTO DE
			PIEZAS DE CANTERA EN MUROS
			EXTERIORES EXISTEN GRIETAS SOLO EN
			APLANADOS, DESPRENDIMIENTO DE TEJAS,
			SE DETECTARON GRITAS VERTICALES POR
			DESPRENDIMIENTO DE MURO - COLUMNA,
			EN SANITARIOS HAY DESPRENDIMIENTO
EDIFICIO DE JUZGADOS DE JILOTEPEC	MGDO. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ	UC. ROSA MARÍA HUITRON TELLEZ	SIN DAÑO ESTRUCTURAL SE DETECTAN
	LAE. ANTONIO GONZÁLEZ VILLAVICENCIO	UC. MARIBEL MARTÍNEZ ALCANTARA	GRIETAS EN MUROS SOLO EN ACABADO Y
	ARQ. SANDRA NAVA GARCÍA		EN UNIÓN MURO COLUMNA
EDIFICIO DE JUZGADOS DE ATLACÓMULCO	MGDO. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ		SIN DAÑO ESTRUCTURAL SOLO SE
	LAE. ANTONIO GONZÁLEZ VILLAVICENCIO		OBSERVARON GRIETAS EN PISO Y MUROS
	ARQ. SANDRA NAVA GARCÍA		DE CUARTO DE MAQUINAS Y
EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES DEL ORO CLUB	MGDO. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ	UC. JOSÉ ANTONIO PINAL MORA	SUBESTACION EN SOTANO
	LAE. ANTONIO GONZÁLEZ VILLAVICENCIO		SIN DAÑO ESTRUCTURAL SOLO
	ARQ. SANDRA NAVA GARCÍA		DESPRENDIMIENTO DE AZULEJO EN
EDIFICIO DE JUZGADOS DE ALMOLOYA TORRE I Y II	M. EN D. LAWRENCE FUSCO SERRANO DOMINGUEZ		SANITARIOS
	ARQ. ELSA CASTAÑEDA GARCÍA		TORRE I SIN DAÑO ESTRUCTURAL SOLO SE
	ING. JUAN DE LA CRUZ ENRIQUEZ		OBSEVO FISURA EN RECUBRIMIENTO DE
	ROSE		CANTERA LAMINADA EN MURO Y UN
			VRIDIO EN DOMO ESTRELLADO. TORRE II
			SIN DAÑO ESTRUCTURAL SE VIERO
			DAÑADAS 30 PIEZAS DE PREFABRICADO EN
			FACHADA AGRIETADAS EN BARREROS DE
			SUJECION, FISURAS EN ACABADO DE
			MURO (APLANADO Y PASTA),
			DESPRENDIMIENTO DE UNA SUSPENSION DE
			FUOPO MINISPLIT DEJANDOLO DE LADO
			GRIETAS UNION DE MURO DE TABLAROCA
			BASTIDOR METALICO DE FACHADA,
			DESCUADRE DE PUERTA DE VIDRIO
			TEMPLADO, DESPRENDIMIENTO DE
			SOLICON ENTRE FIJO VIDRIO TEMPLADO

EDIFICIO DE JUZGADOS DE LERMA	M. LAURENS		SIN DAÑO ESTRUCTURAL SOLO FISURAS EN
	ARQ. ELSA CASTAÑEDA GARCIA		SOTANO, PLANTA BAJA, PRIMERO Y
	ING. JUAN DE LA CRUZ ENRIQUEZ		SEGUNDO NIVE EN TRABES, LOSAS DE
	JOSÉ ALANIS		CONCRETO ARMADO, ASI COMO PISO
			DEBIDO A COMPORTAMIENTO NORMAL DE
			LA MISMA ESTRUCTURA,
			DESPRENDIMIENTO DE PLAFON RETICULAR
			CON SUSPENSIÓN EN VESTIBULO DE
			SEGUNDO NIVEL Y ACCESO A SANITARIOS,
			PISO DE PORCELANATO FISURADO EN DOS
EDIFICIO DE JUZGADOS SANTIAGO TIANGUISTENCO			EN SEGUNDO NIVEL EN JUZGADO DE
			CONTROL TODO EL PLAFON RETICULAR
			DESNIVELADO. FISURAS EN MUROS SOLO
EDIFICIO DE JUZGADOS DE ADOLESCENTES EN ZINACANTEPEC			EN ACABADOS. EN FACHADA
			DESPRENDIMIENTO DE ACABADO
			{CANTERA LAMINADA}
			SIN DAÑO ESTRUCTURAL SOLO GRIETAS EN
			UNION DE MURO COLUMNA POR
			COMPORTAMIENTO NORMAL DE LA
	ARQ. ENRIQUE GARCIA NAVA		MISMA ESTRUCTURA
	ING. MARIA LUISA CEJUDO ESCOBAR		SIN DAÑO ESTRUCTURAL SE PRESENTARON
			GRIETAS EN MUROS DE TABIQUE,
ESCUELA JUDICIAL, ARCHIVO Y ALMACENES DE TLALNEPANTLA (TENAYO)			TABIAROCA SOLO EN APLANADO Y
			ACABADO
	ING. JUAN DE LA CRUZ BAUTISTA	ING. CLAUDIA	ESCUELA JUDICIAL SIN DAÑOS
	ING. JAVIER ESPINOSA ENRIQUEZ		ESTRUCTURALES, ARCHIVO JUDICIAL SIN
	JORGE SEPEDA OLVERA		DAÑO ESTRUCTURAL SOLO GRIETAS EN
			UNION DE MURO COLUMNA POR
			COMPORTAMIENTO NORMAL DE LA
			MISMA ESTRUCTURA Y LOSA RETICULAR
			DE 25 CMS DE PERALTE AGRIETADA PERO
			SOLO EN APLANADO ALMACENES SIN
			DAÑO ESTRUCTURAL SOLO
			AGRIETAMIENTO EN LOSA PERO SOLO EN
			APLANADO.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA:

20-Septiembre-2017

LUGAR:	Edificio de Juzgados de Tenancingo; México
DIRECCIÓN:	Calle Privada Benito Juárez S/N, Colonia el Salitre, Tenancingo; México
COMISIONADO:	Ing. Francisco Escobedo Hinojosa, Ing. María Luisa Cordero Escobar, Arq. Enrique García Nava
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	Dirección de Construcción (Proyectos y Supervisión) Dirección de Personal (Protección Civil)
NOMBRE:	Consejero Lic. Juan Manuel Téllez Martínez
POR INSTRUCCIONES DE:	Arq. Mario Luis Torres de Lira.
ASUNTO DE LA VISITA:	Inspección Física del Inmueble
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	Lic. Juan Carlos Millán
TELÉFONO:	

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

Se llevo a cabo el recorrido iniciado por el Segundo Nivel, el edificio cuenta con tres niveles (Planta Baja, 1º y 2º Nivel), en este segundo nivel se detecta que hubo desprendimiento del 60% de plafones reticular de 60x60 cm y desajuste de colgantes y suspensión, teniendo desprendimiento total de plafon en oficinas de la administradora y de un juez, en vestíbulo de acceso también hubo desprendimiento de plafones y lamparas aproximadamente 20%, se visualizan grietas de piso a techo en unión de muro a caba de acceso a rampa (utilizado como tunnel) provocando el desprendimiento de aplacados (acabado de pasta) en primer nivel desprendimiento de plafon en Juzgado lo Civil con un porcentaje del 15%, al igual grietas en muros union columna en sanitarios generales desprendimiento de dos piezas de azulejo en muro de lambrin.

OBSERVACIONES


En planta baja también hubo desprendimiento de placas de plafón en área de vestíbulo $3m^2$ aproximadamente, grietas en union (Junta) de muro-columna.

En fachada principal, desprendimiento de placas de cantera de 20×20 , preparando caída a la losa del portico reemplazando piezas de tejas, en remate de pretil había un desfasamiento de algunas piezas de remate de pretil abase de cantera tipo pecho paloma desprendimiento de aplado en fachadas laterales.

En general el Edificio solo tuvo daños en acabados (Plafones, muros y fachada)

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
Lic Juan Carlos Millán		
		FECHA:

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
DR. ENRIQUE GARCIA NAIA	
JEFE DE DEPARTAMENTO	
P. en Ing. Natividad Cejudo Escobar	
Lider de Proyectos 'F' (Area Proyectos)	





PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MEXICO

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917".

Toluca, México a 20 de septiembre de 2017

EDIFICIO DE JUZGADOS DE TENANCINGO

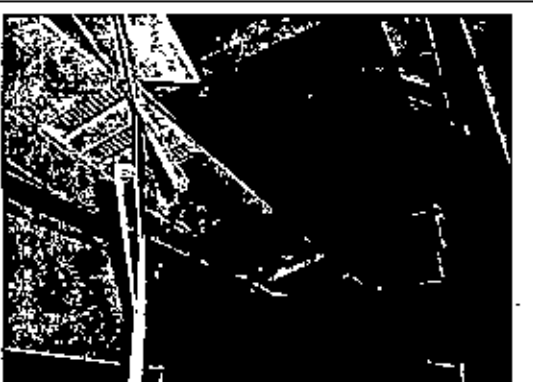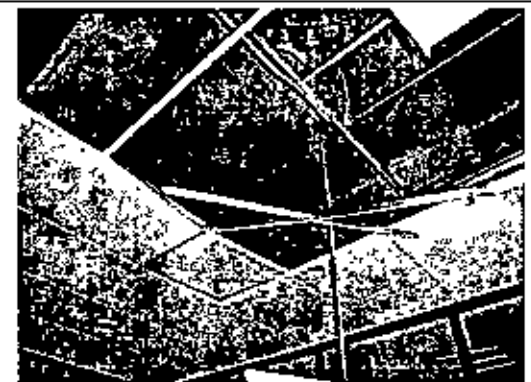



Av Independencia Ote. 414 Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel: (722) 167 9200 Ext. 14675

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO

2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917.

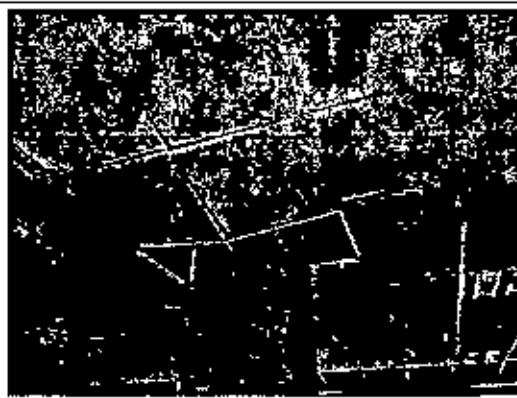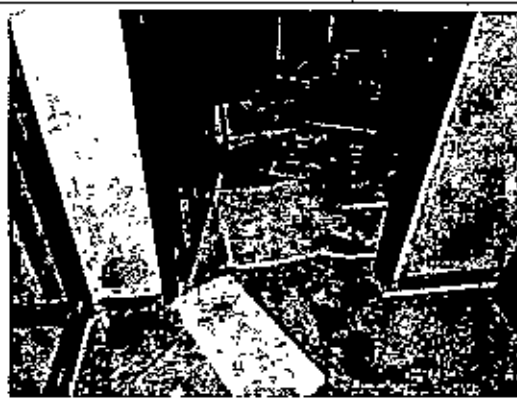



Av. Independencia Ote. 616 Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel. (722) 147 9200 Ext. 16675

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO




2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917.

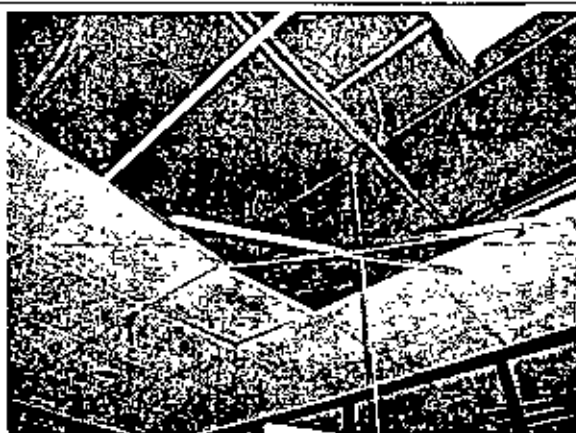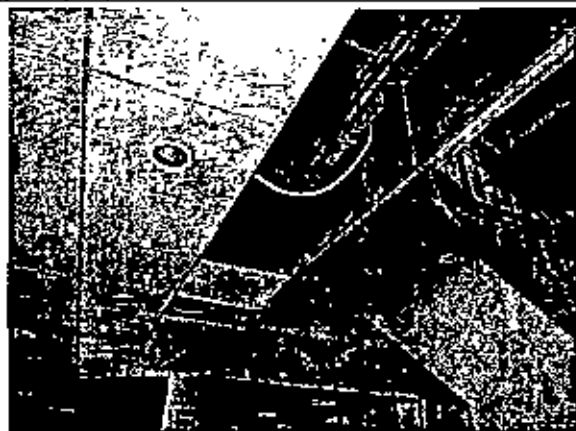




PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917".

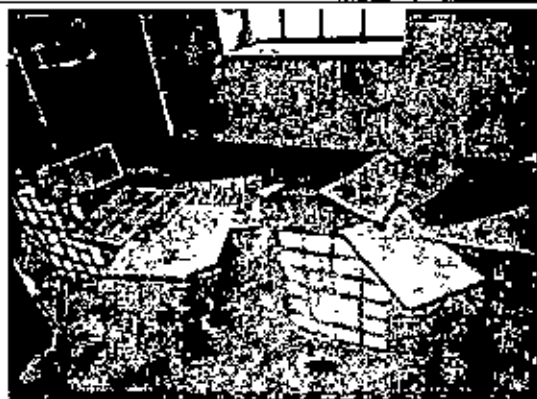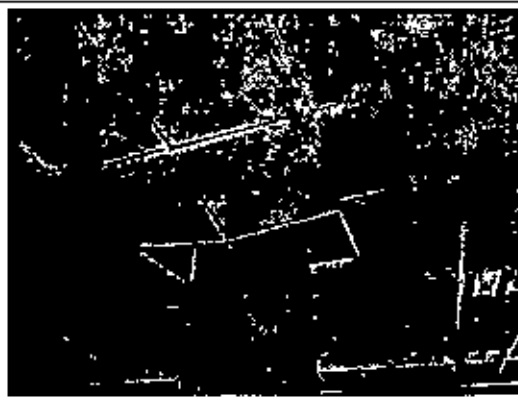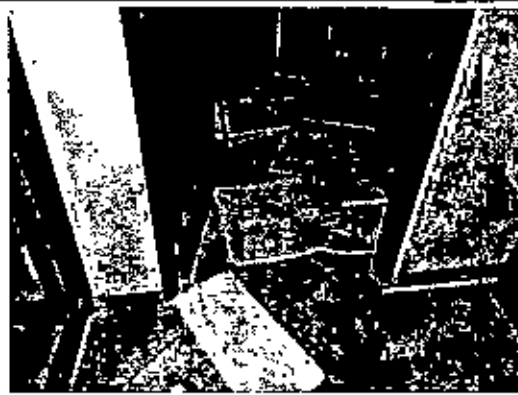

Av. Independencia Ote 616 Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel (722) 167 9200 Ext. 14675



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

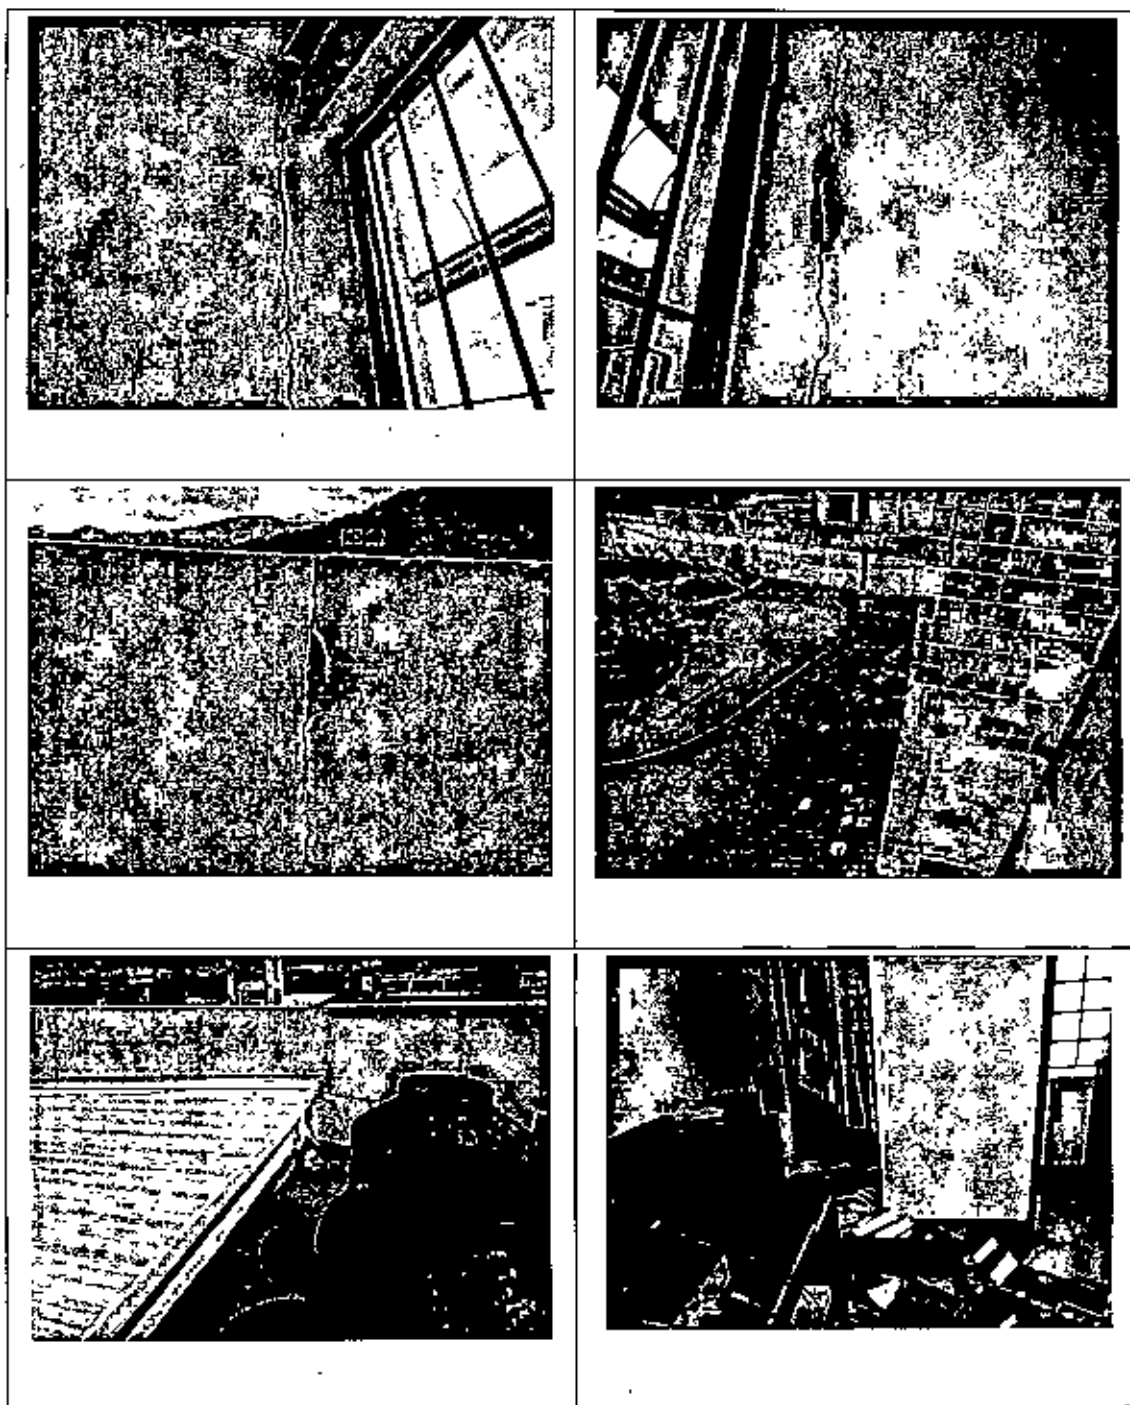



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

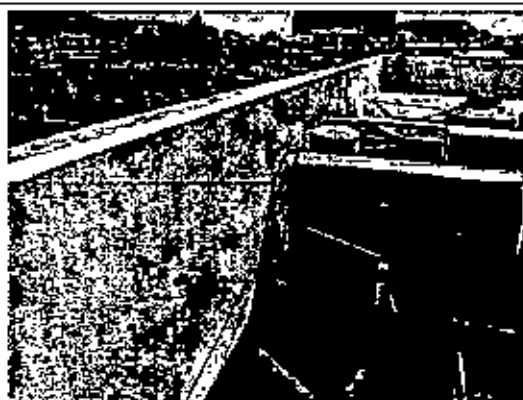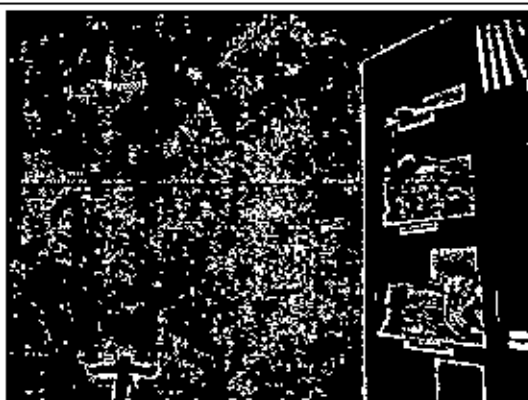



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Nahuatl de 1527"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 20-Septiembre-2017

LUGAR:	Juzgado de Ixtapen de la Sal.
DIRECCIÓN:	Centro de Desarrollo Social. Km 4.5 Boulevard Tinslico Ixtapen Tlaxiaco S/N en Saltillo Ixtapen de la Sal.
COMISIONADO:	Consejero Lic Juan Manuel Téllez Martínez
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	Dirección de Construcción (Proyectos y supervisión) Dirección de Personal (Protección Civil)
NOMBRE:	Ing. Francisco Escobedo Hinojosa, Ing. Maria Luisa Cepeda Escobar, Arq. Enrique García Nava
POR INSTRUCCIONES DE:	Arq. Maria Luz Torres de Lara
ASUNTO DE LA VISITA:	Inspección Física del Inmueble
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	Lic. Alexander López
TELÉFONO:	

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

En edificio principal de Juzgado cuenta con dos niveles, en el primer nivel se inicia el recorrido, detectando en área de vestíbulo en terraza un cristal roto que da hacia fachada principal con dimensiones de 1.03 x 2.90m de altura a base de vidrio templado de 9mm de espesor, cayendo los residuos de este sobre el descanso de la escalinata, desprendimiento de tres placas de plafón retiradas por personal de mantenimiento,
En el centro de convivencia q.e es de un nivel no existio daño alguno.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

QUIENES PARTICIPAN:




NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Prof. Ing. María Luisa Cejudo Escobar	
Líder de Proyecto "F" (Acuerdo Proyecto)	
DR. ENRIQUE GARCÍA NAVA	
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

EDIFICIO DE JUZGADOS DE IXTAPAN DE LA SAL

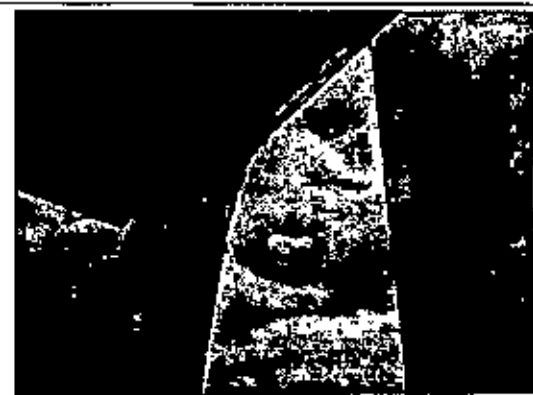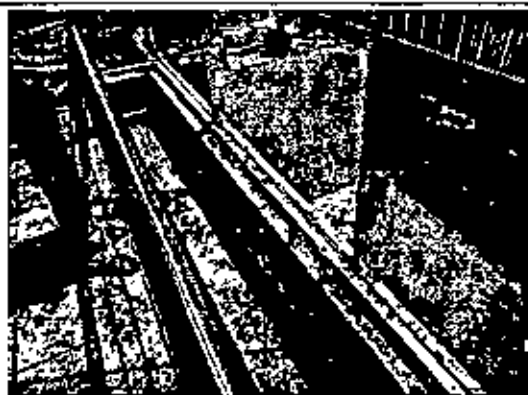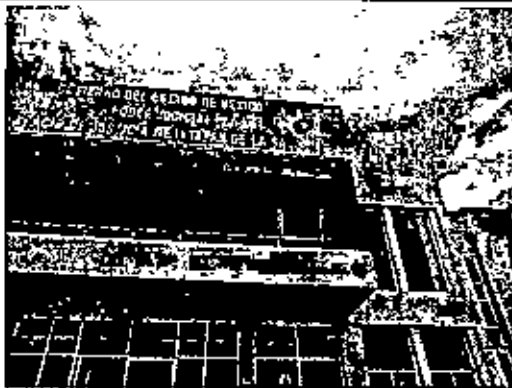

Av. Independencia Ote. 111 Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel: (722) 167 9260 Ext. 16675

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA:

20 - Septiembre - 2017

LUGAR:	Edificio de Juzgado Mixto de Primera Instancia y Juzgado de Control de Sultepec
DIRECCIÓN:	Libramiento Sultepec S/N San Miguel Totolman, Barrio de la Palma, Sultepec Estado de México
COMISIONADO:	Consejero Lic. Juan Manuel Téllez Martínez
ÁREA QUIÉN REALIZA LA VISITA:	Dirección de Construcción (Proyectos, Supervisión) Dirección de Personal (Protección Civil)
NOMBRE:	Ing. Francisco Escobedo Hingosa, Ing. María Luisa Cejudo Escobar, Arq. Enrique García Nava
POR INSTRUCCIONES DE:	Arq. Mario Luis Torres de Lira
ASUNTO DE LA VISITA:	Inspección Física del Inmueble
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	Lic. José Antonio Nolasco Hernández
TELÉFONO:	

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

- No existe daños en el edificio, que consta de dos niveles (planta baja y 1er. Nivel) Sin embargo se detectaron fisuras en muros ya existentes, y separación de muros de Durok pero toda esta anteriores al Sismo.

⌋

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR		FIRMA	SELLO
Lic. José Antonio Malacón Hernández			
		FECHA:	

— *Journal of the American Medical Association*, 1997, 278: 1001-1002


)



**PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917."


EDIFICIO DE JUZGADOS DE SULTEPEC

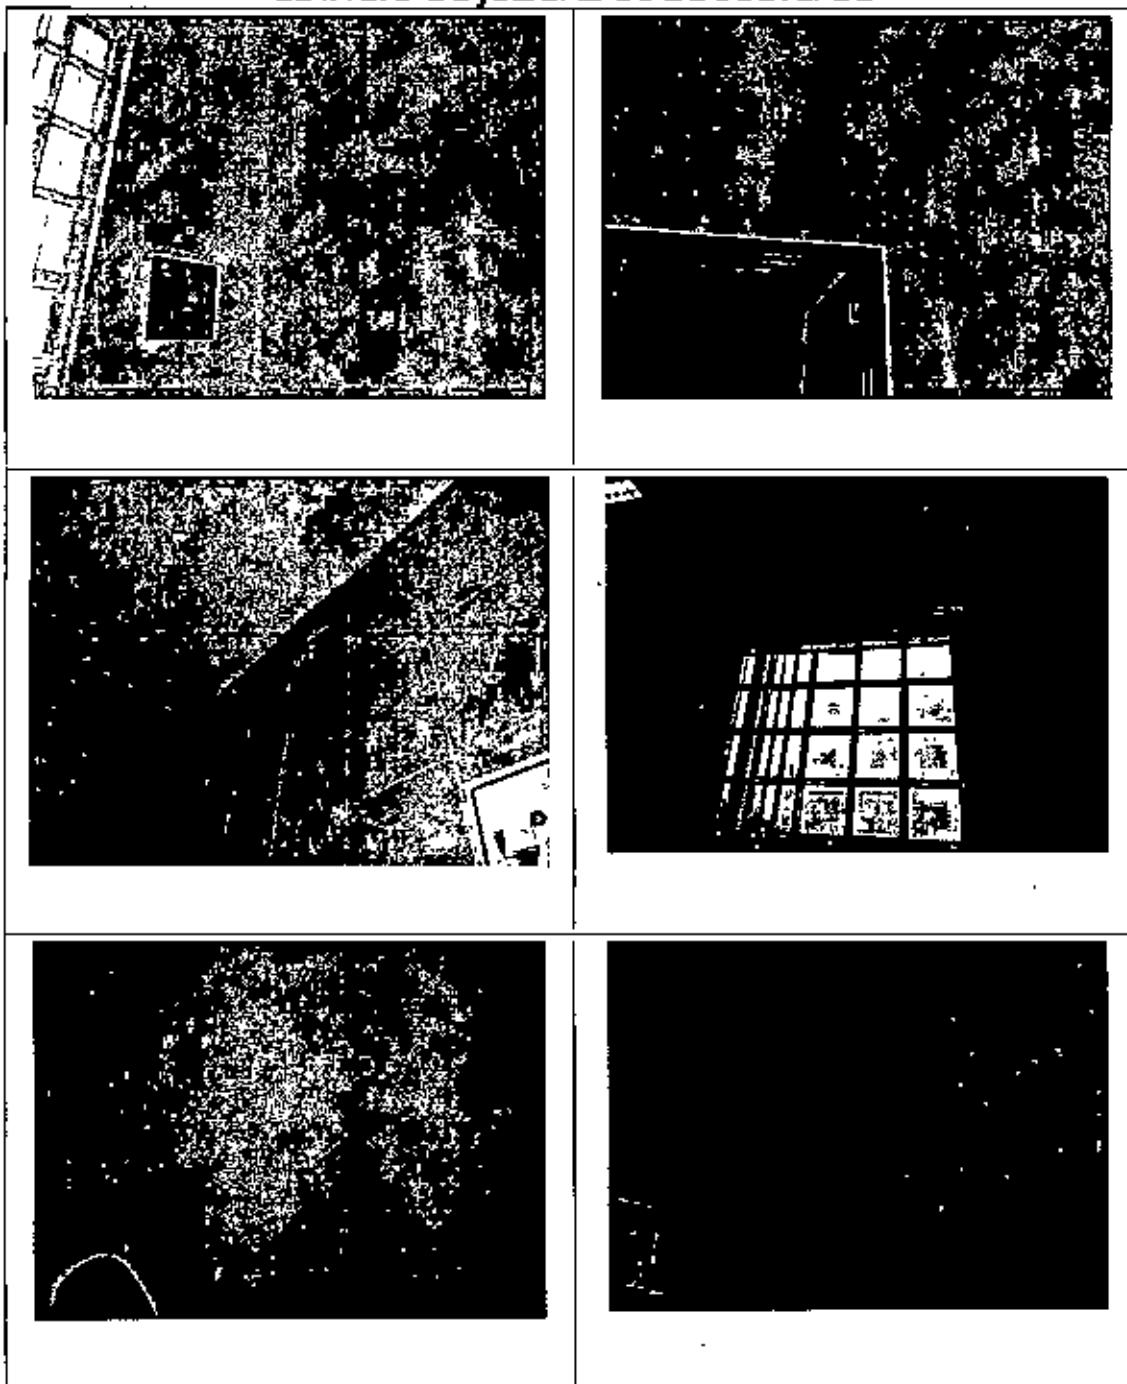

Av. Independencia Ote. 616 Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel (722) 167 9200 Ext. 16675

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES

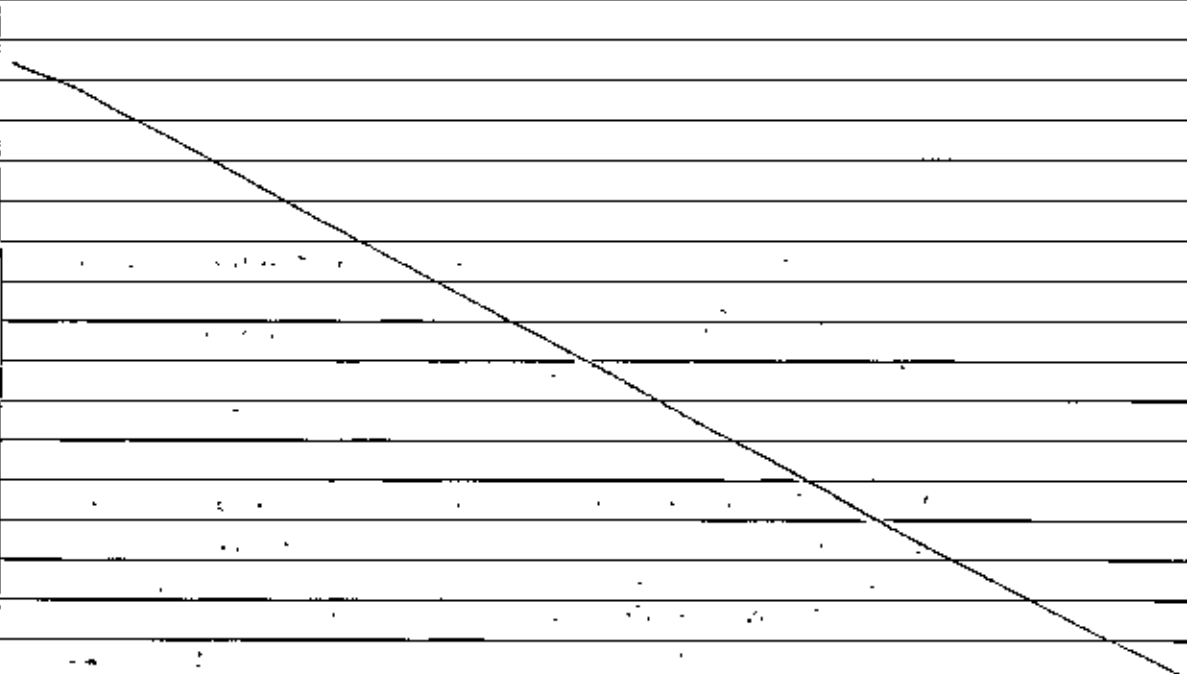		
NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
		FECHA:

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Prof. Ing. María Luisa Cejudo Escobar Lider de Proyecto "F" (Área de Proyectos)	
ANA ENRIQUE GARCÍA NAVA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN	






PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917".

Toluca, México a 21 de septiembre de 2017

EDIFICIO DE JUZGADOS DE ZINACANTEPEC, MÉXICO

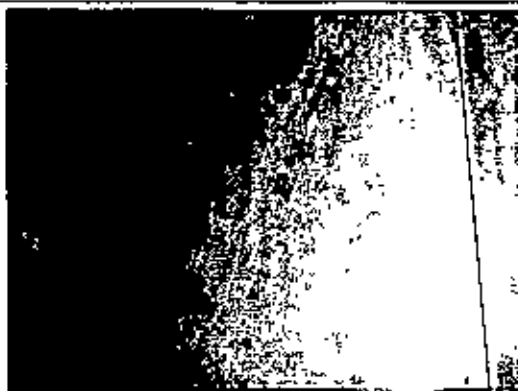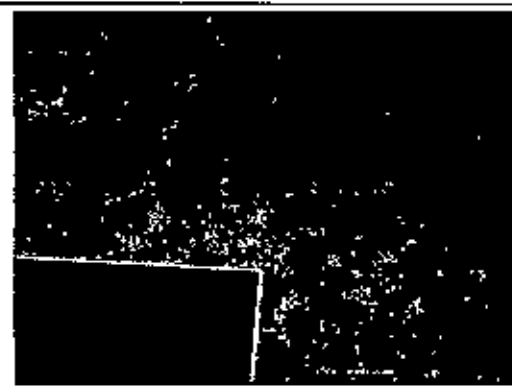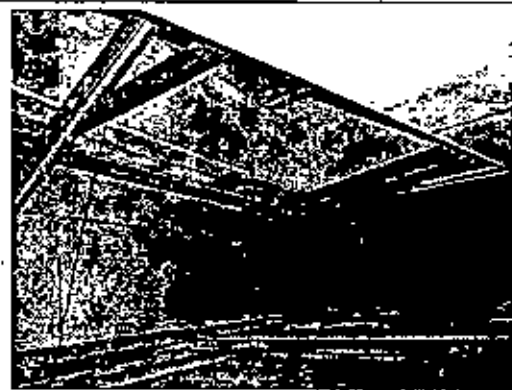


Av. Independencia Ote. 616 Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel (722) 167 9200 Ext. 16675

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

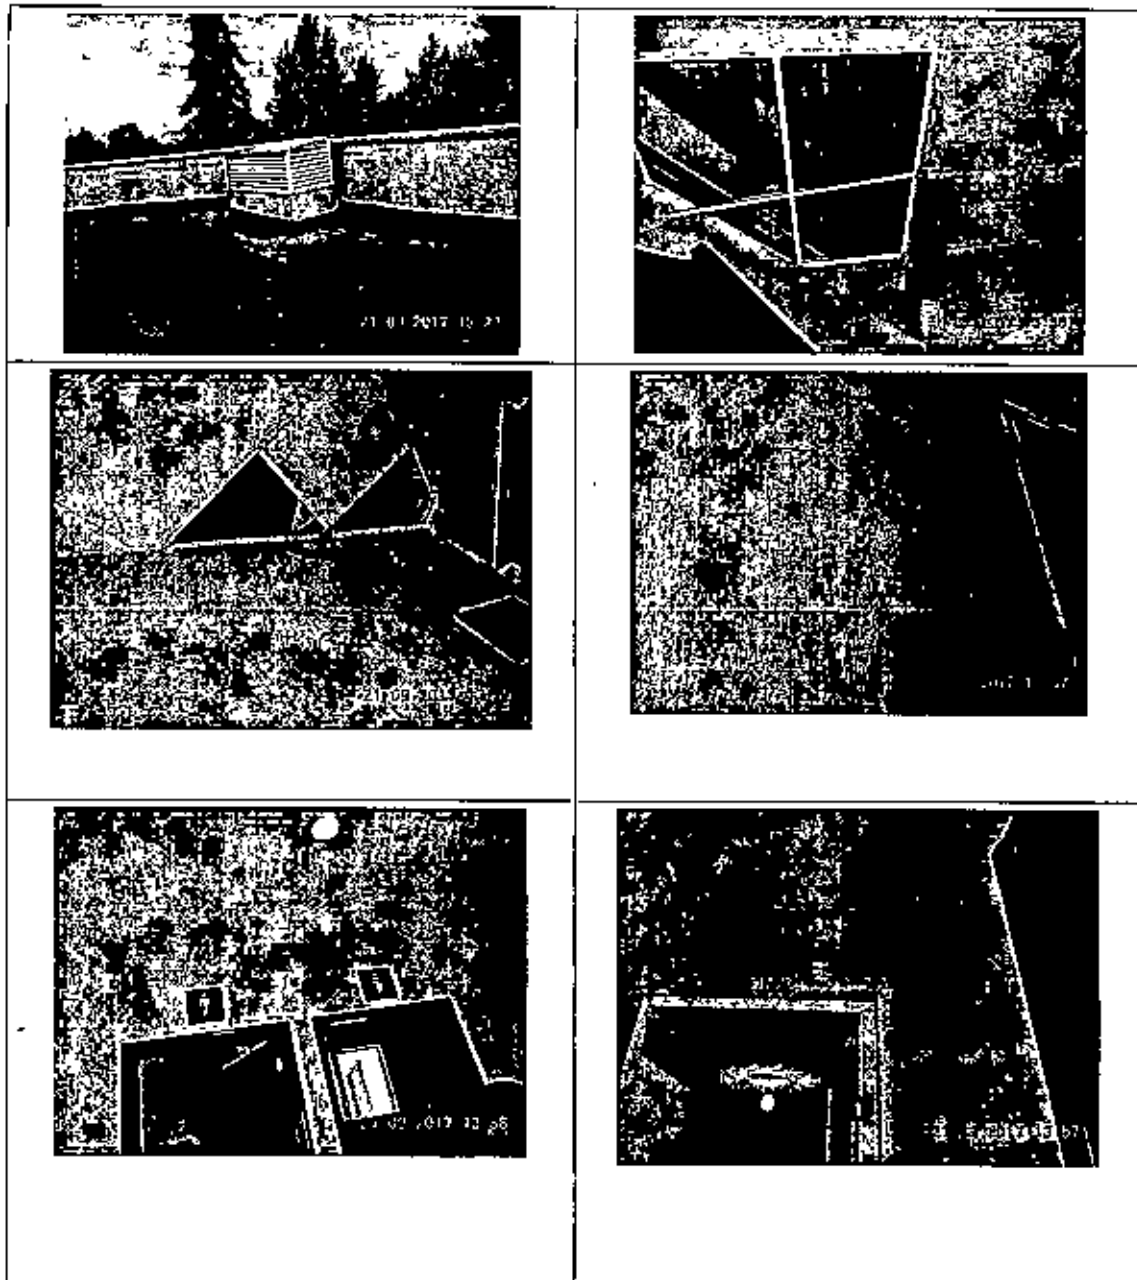



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA
DIRECCIÓN:	AV. LAGO DE GUADALUPE No. 72 VALLAS DE LA HACIENDA ATIZAPAN DE ZARAGOZA ESTADO DE MEXICO. CP. 52920
PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO:	DR. SERGIO JAVIER MEDINA PEÑALOZA
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
NOMBRE:	ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA
POR INSTRUCCIONES DE:	MGDO. LIC. JUAN MANUEL TRUJILLO CISNEROS
ASUNTO DE LA VISITA:	REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO, POR EL SISMO DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	
TELÉFONO:	

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA


SE REALIZO LA VISITA A LAS 11:30 AM EN EL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DE ATIZAPAN EN COMPAÑÍA DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO DR. SERGIO MEDINA PEÑALOSA Y DEL LIC. ALVARO ORTIZ DE PROTECCION CIVIL DONDE SE ADVIRTIÓ Y COMPROBÓ QUE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO EN LA PLANTA BAJA, PRIMER PISO, SEGUNDO PISO Y AZOTEA, ÁREAS EXTERIORES, INCLUYENDO EL ESTACIONAMIENTO, Y EL EDIFICIO SE ENCONTRÓ EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

EL LIC. ALVARO ORTIZ INDICÓ QUE SE SEGUIRAN IMPLEMENTANDO LOS PROTOCOLOS DE PROTECCION CIVIL.

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
		FECHA:

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
DR. SERGIO JAVIER MEDINA PEÑALOZA	
PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	
ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA	
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA P.	
PERITO RESPONSABLE DE OBRA CON NUMERO DE REGISTRO	 SAOP/98/12/0642
LIC. ALVARO ORTIZ HERRERA	
SUBDIRECCTOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	

Av. Independencia Ote. 616.
Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES DE NAUCALPAN
DIRECCIÓN:	AVENIDA DEL FERROCARRIL ACÁMBARO NO. 45, ESQUINA CON MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA, A UNA CUADRA DE AVENIDA 10. DE MAYO, COLONIA EL CONDE, NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 53500
PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO:	DR. SERGIO JAVIER MEDINA PEÑALOZA
ÁREA QUE REALIZA LA VISITA:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
NOMBRE:	ARO. MARIO LUIS TORRES DE LIRA
POR INSTRUCCIONES DE:	MGDO. LIC. JUAN MANUEL TRUJILLO CISNEROS
ASUNTO DE LA VISITA:	REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO, POR EL SISMO DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	
TELÉFONO:	

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SE REALIZO LA VISITA A LAS 12:30 AM EN EL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DE ATIZAPAN EN COMPAÑÍA DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO DR. SERGIO MEDINA PEÑALOSA Y DEL LIC ALVARO ORTIZ DE PROTECCIÓN CIVIL, DONDE SE ADVIRTIO Y COMPROBO QUE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO EN EL ESTACIONAMIENTO, PLANTA BAJA, PRIMER PISO, SEGUNDO PISO Y AZOTEA, ADEMAS DE LOS ESPACIOS EXTERIORES Y EL EDIFICIO SE ENCONTRO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO.

Av. Independencia Ote. 616.
Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA:

20 de Septiembre del 2017

LUGAR:	JUZGADOS PENALES DE TOLUCA (TORRE I)
DIRECCIÓN:	Carretera Toluca-Almoloya km. 4.5, C.P. 50900, localidad Villa de Almoloya de Juárez, municipio de Almoloya de Juárez
COMISIONADO:	Arq. Mario Luis Torres de Lira
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	Departamento de Proyectos y Departamento de Mantenimiento, de la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública
NOMBRE:	Ing. Juan de la Cruz Bautista Enríquez García Castañeda Gómez
POR INSTRUCCIONES DE:	Arq. Adrián Alfonso Palafox García
ASUNTO DE LA VISITA:	Revisión de la estructura y estado físico del Edificio
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	Ulises Gonzalez García (Técnico en Audio y Video)
TELÉFONO:	


DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

Se arribó a dicho Inmueble aproximadamente a las 11.30 a.m., donde se nos informó que el Administrador y/o Encargado no se encontraba, solo se encontraba una persona la cual nos auxiliaría al recorrido del Edificio, por tal motivo se procedió en primer instancia a verificar minuciosamente la estructura en la planta del Sotano como: piso, columnas, trabes y losa, así como el muro de concreto armado, enseguida se procedió a la revisión de la planta baja y planta alta donde se revisó por cada nivel lo siguiente estructura visible (trabes y columnas), muros, plafones, instalaciones visibles de todas las áreas, y finalmente se revisaron las 2 fachadas

OBSERVACIONES

1.- En el área del Sotano, sin novedad		
2.- Planta baja, se detectaron fisura vertical en recubrimiento de cantera lamina en muro (sin desprendimiento de material), fisura horizontal entre muro de tabique y trabe.		
3.- Planta alta, se detecto fisura diagonal de vidrio de domo en pasillo de Jueces (sin desprendimiento de material)		
4.- Fachada, sin novedad.		
NOTA Se anexan fotos de cada planta		
NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
Ulises Gonzalez García (Técnico en Audio y Video)		
		FECHA:

QUIENES PARTICIPAN:

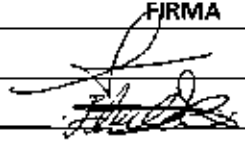NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Ing. Juan de la Cruz Bautista Enríquez - Líder de Proyecto F	
Arq. Elsa García Castañeda.- Líder de Proyecto F	
C. José Alanís Gómez.- Auxiliar Administrativo	

1.- Revisión de la estructura metálica1.- Fisura en muro de concreto armado



2.- Fisuras en tableros de plafon reticular de 61x61cms. Y falla en soporte de equipo de Minisplit (sin desprendimiento de material)



2.- Fisura en acabado de muro de tabique en área de sala oral sin desprendimiento de material





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917

REPORTE DE VISITA

FECHA:

20 de Septiembre del 2017

LUGAR:	JUZGADOS PENALES DE TOLUCA (TORRE II)	
DIRECCIÓN:	Carretera Toluca-Almoloya km 4.5, C.P. 50900, localidad Villa de Almoloya de Juárez, municipio de Almoloya de Juárez	
COMISIONADO:	Arq. Mario Luis Torres de Lira	
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	Departamento de Proyectos y Departamento de Mantenimiento, de la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública	
NOMBRE:	Ing. Juan de La Cruz Bautista Enríquez García Castañeda Gómez	Arq. Elsa C. José Alanís
POR INSTRUCCIONES DE:	Arq. Adrián Alfonso Palafox García	
ASUNTO DE LA VISITA:	Revisión de la estructura y estado físico del Edificio	
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	Ulises Gonzalez García (Técnico en Audio y Video)	
TELÉFONO:		

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

Se arribó a dicho Inmueble aproximadamente a las 9.45 a.m., donde se nos informó que el Administrador y/o Encargado no se encontraba, y solo se encontraba una persona la cual nos auxiliaría al recorrido del Edificio, por tal motivo se procedió en primer instancia a verificar minuciosamente la estructura en la planta del Sotano como: piso, columnas, traveses y losa, así como el muro de concreto armado, enseguida se procedió a la revisión de la planta baja, planta 1^{er}. Nivel y planta 2do. Nivel, donde se revisó por cada nivel lo siguiente. estructura visible (traveses y columnas de acero), muros, plafones, instalaciones visibles de todas las áreas, y finalmente se revisaron las 4 fachadas

OBSERVACIONES

- 1.- En el área del Sotano, fisuras verticales en muro de concreto armado (existentes con anterioridad y a causa del sismo se intensificaron)
- 2.- Planta baja, en la Sala Oral 1 y 2 se detectaron fisuras aparentemente en acabado de muro (sin desprendimiento de material), en el área del SITE se observó la caída de 8 piezas de tabletas de plafón, desprendimiento de un soporte del equipo del Minisplit (de losa a cara superior del equipo), con riesgo de caer, cuenta con dos soportes en total, fisura vertical en cajillo de tablaroca (de columna) sin desprendimiento de material, en el área de jueces se observó fisuras verticales y horizontales entre panel de tablaroca y bastidor metálico de la fachada de paneles prefabricados (sin desprendimiento de material), en el área de Jueces presenta descuadre de tres puertas de vidrio templado, riesgo de caída de letreros de vidrio templado, suspendidos a plafón, desprendimiento de sellador entre fijo y antepecho de puerta de vidrio templado (desfasamiento entre las dos piezas)
- 3.- Planta alta, en la Sala 5 y Sala 6 presentan; fisuras de tabletas de plafón reticular (sin desprendimiento de material), fisura en pecho de paloma perimetral del área de Sala Oral, en el área del SITE se observó soportería en mal estado del equipo del Minisplit, en áreas distintas fisuras aparentemente en acabado del muro.
- 4.- Obra Exterior; ruptura y desfasamiento de B.A.P. DE pvc de 6" de diámetro, con respecto a la conexión y el registro (desfasamiento aproximadamente de 4 cms.)
- 5.- Fachada, fisuras verticales, horizontales, diagonales y/o centrales en paneles prefabricados (sin desprendimiento de material), cada panel prefabricado presenta fisuras en diagonal por cada barreno (4 barrenos por pieza) del barreno al vertice de cada pieza

NOTA: Se anexan fotos de cada planta

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
Ulises Gonzalez García (Técnico en Audio y Video)		
		FECHA:

QUIENES PARTICIPAN:


NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Ing. Juan de la Cruz Bautista Enríquez.- Líder de Proyecto F	
Arq. Elsa García Castañeda.- Líder de Proyecto F	
C. José Alanís Gómez.- Auxiliar Administrativo	

Av. Independencia Ote. 616,
Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447

1.- Fisura vertical en recubrimiento de cantera laminada de muro



2.- Fisura diagonal de vidrio de domo

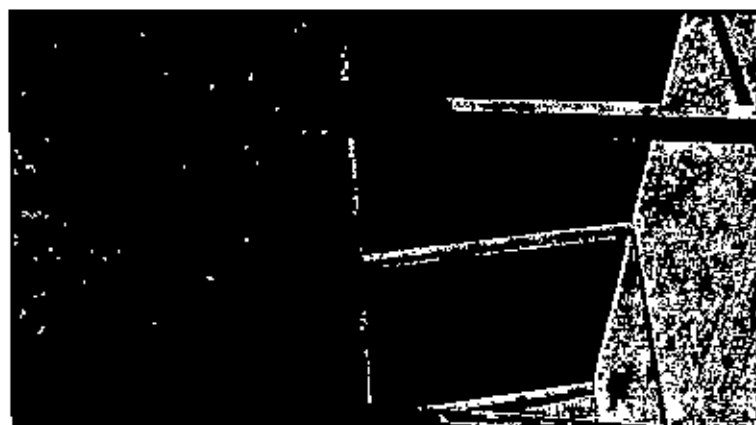

3.- Descuadre de puerta de vidrio templado y soportena de letrero de vidrio templado (con riesgo de caer dicho letrero)



3.- Fisuras verticales y horizontales entre panel de tablaroca y bastidor metálico de la fachada de paneles prefabricados (sin desprendimiento de material)




4.- Ruptura y desfasamiento de B.A.P. DE pvc de 6" de diámetro, con respecto a la conexión y el registro (desfasamiento aproximadamente de 4 cms.)



5.- Fisuras en panel prefabricado de fachada



5.- Fisuras en panel prefabricado de fachada

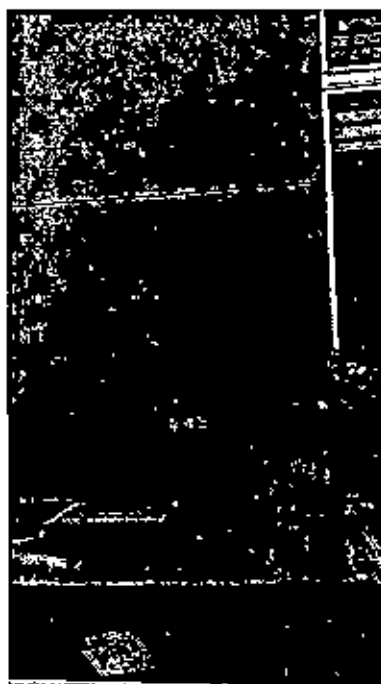



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA:

20 de Septiembre del 2017

LUGAR:	JUZGADOS DE LERMA	
DIRECCIÓN:	Carretera México- Toluca km. 50.1, C.P. 52000, localidad La Estación, municipio de Lerma, México	
COMISIONADO:	Arq. Mario Luis Torres de Lira	
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	Departamento de Proyectos y Departamento de Mantenimiento, de la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública	
NOMBRE:	Ing. Juan de La Cruz Bautista Enríquez García Castañeda Gómez	Arq. Elsa C. José Alanís
POR INSTRUCCIONES DE:	Arq. Adrián Alfonso Palafox García	
ASUNTO DE LA VISITA:	Revisión de la estructura y estado físico del Edificio	
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	Jonathan Guerra Soto (Auxiliar Judicial K)	nota:
TELÉFONO:	No había personal por motivo del comunicado de suspensión de labores	

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

Se arribó a dicho Inmueble aproximadamente a las 13:40 hrs, donde se nos informó que el Administrador y/o Encargado no se encontraba a raíz del comunicado de suspensión de labores, solo se encontraba una persona la cual nos auxiliaría al recorrido del Edificio, por tal motivo se procedió en primer instancia a verificar minuciosamente la estructura en la planta del Sotano como: piso, columnas, trabes y losa, así como muro de concreto armado, enseguida se procedió a la revisión de la planta baja, planta primer nivel y planta segundo nivel donde se verificó por cada nivel lo siguiente: estructura (desmontando plafones para su revisión entre plafon y losa), muros, plafones, instalaciones visibles de todas áreas, y finalmente se revisaron las 4 fachadas

OBSERVACIONES

- 1.- En el área del Sotano se observaron fisuras en trabes y losa, así como grietas en el piso, las columnas que es el elemento mas importante se encontraron en perfectas condiciones
- 2.- Planta baja, se detectaron fisuras en algunas trabes centrales, fisuras aparentemente en acabado de algunos muros (sin desprendimiento de material), fisuras en tabletas de plafones (sin desprendimiento de material), descuadre de 1 puerta de aluminio. Nota: se observó fisuras verticales en muros, en algunas áreas de sanitarios del jueces entre muro y columnas, cabe mencionar que antes del sismo del 19 de Septiembre ya existían, pero se intensificaron a raíz de tal sismo, por lo que se desprendieron algunas piezas del azulejo y adhesivo
- 3.- Planta 1^{er}. Nivel, se detectaron fisuras en algunas trabes centrales, fisuras aparentemente en acabado de algunos muros (sin desprendimiento de material), fisuras en tabletas de plafones y desprendimiento del mismo en algunas áreas. Nota: se observó fisuras verticales en muros, en algunas áreas de sanitarios del jueces entre muro y columnas, cabe mencionar que antes del sismo del 19 de Septiembre ya existían, pero se intensificaron a raíz de tal sismo, por lo que se desprendieron algunas piezas del azulejo y adhesivo
- 4.- Planta 2do. Nivel, se detectaron fisuras en algunas trabes centrales, fisuras aparentemente en acabado de algunos muros (sin desprendimiento de material), fisura en piso de loseta, fisuras en tabletas de plafones y desprendimiento del mismo incluyendo la suspensión en algunas áreas, plafon reticular (incluye suspensión) visiblemente ondulado en toda el área técnica del Juzgado de Control. Nota: se observó fisuras verticales en muros, en algunas áreas de sanitarios del jueces entre muro y columnas, cabe mencionar que antes del sismo del 19 de Septiembre ya existían, pero se intensificaron a raíz de tal sismo, por lo que se desprendieron algunas piezas del azulejo y adhesivo
- 5.- Fachada, se observó desprendimiento y caída de piezas de cantera (algunas a punto de caer), fisuras aparentemente en acabado de algunos muros (sin desprendimiento de material) entre muro y columna, cabe mencionar que antes del sismo del 19 de Septiembre ya existían, pero se intensificaron a raíz de tal sismo.


NOTA: Se anexan fotos de cada planta

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
Jonathan Guerra Soto Auxiliar Judicial K		
		FECHA:


QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Ing. Juan de la Cruz Bautista Enríquez.- Líder de Proyecto F	
Arq. Elsa García Castañeda - Líder de Proyecto F	
C. José Alanís Gómez.- Auxiliar Administrativo	

1.- Fisuras en traves y losa de concreto armado

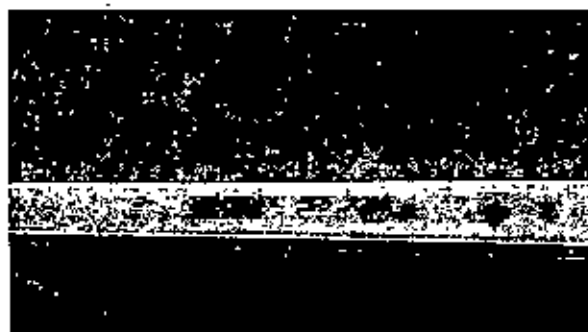

1 - Fisuras en piso de concreto

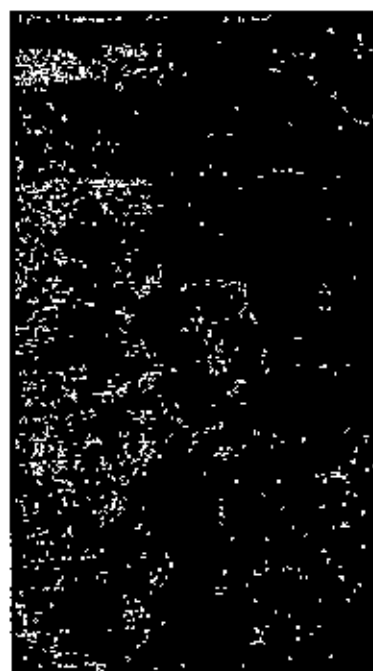

2.-Fisura de azulejo en área de sanitarios al público



2.- Fisura aparentemente en acabado de muro (aplanado)



3.- Fisuras en aparentemente en acabado de muro



3.- Fisura aparentemente en acabado de muro



4.- Desprendimiento de plafon reticular




4.- Desprendimiento de plafon (incluye suspensión)




4.- Revisión de la cubierta (entre plafon y azotea)




4.- Desprendimiento de plafon

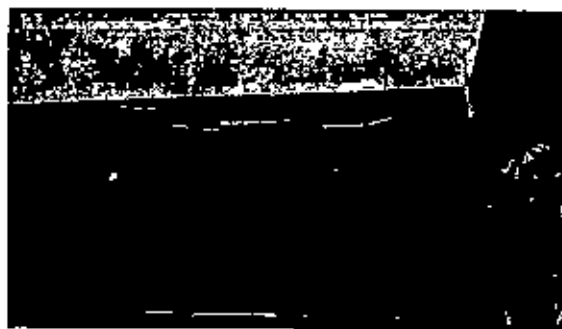

5.-Desprendimiento de piezas de cantera en fachadas

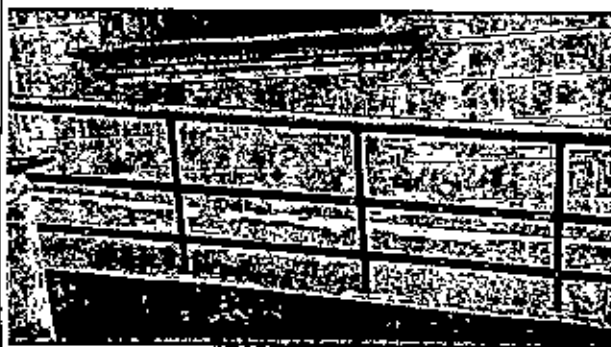

5.-Separación de piezas de cantera en fachadas (en cualquier momento pueden caer)

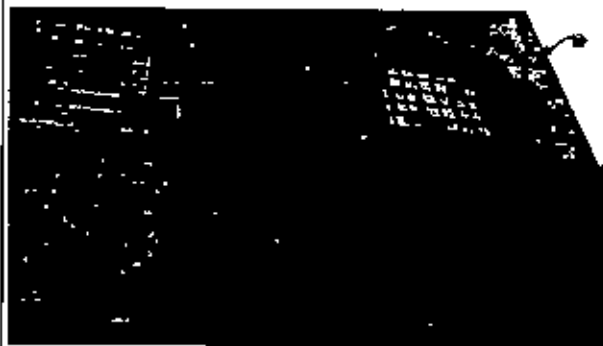



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA:

20 de Septiembre del 2017

LUGAR:	JUZGADOS SANTIAGO TIANGUISTENCO	
DIRECCIÓN:	Carretera La Marquesa - Tenango km 18.5, C.P. 52600, localidad Santiago Tianguistenco de Galeana, municipio de Tianguistenco, México	
COMISIONADO:	Arq. Mario Luis Torres de Lira	
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	Departamento de Proyectos y Departamento de Mantenimiento, de la Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública	
NOMBRE:	Ing. Juan de La Cruz Bautista Enríquez García Castañeda Gómez	Arq. Elsa C. José Alanís
POR INSTRUCCIONES DE:	Arq. Adrián Alfonso Palafox García	
ASUNTO DE LA VISITA:	Revisión de la estructura y estado físico del Edificio	
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	Dafne Ascensión Estrella (oficial de seguridad) Vandín López (Oficial de seguridad)	Axel
TELÉFONO:		


DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

Se arribó a dicho Inmueble aproximadamente a las 7.20 p.m., donde se nos informó que el Administrador y/o Encargado no se encontraba, y solo se encontraba una persona la cual nos auxiliaría al recorrido del Edificio, por tal motivo se procedió en primer instancia a verificar minuciosamente la estructura en la planta baja, planta 1^{er} Nivel y fachadas, donde se revisó por cada nivel lo siguiente estructura visible (trabes y columnas de concreto armado), muros, plafones, instalaciones visibles solo en el vestibulo y el área de un Juzgado en planta baja y unicamente vestibulo en planta alta, y finalmente se revisaron las 3 fachadas

OBSERVACIONES

1.- Planta baja, sin novedad		
2 - Planta alta, sin novedad		
3.- Fachada, fisuras verticales entre columna y muros (fisuras enmarcadas mas a causa del sismo)		
NOTA: Se anexan fotos de cada planta		
NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
Dafne Ascensión Estrella (oficial de seguridad) Axel VandinLópez (Oficial de seguridad)		
		FECHA:

QUIENES PARTICIPAN:

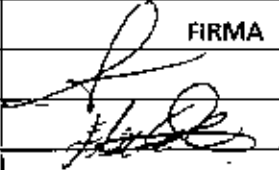NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Ing. Juan de la Cruz Bautista Enríquez.- Líder de Proyecto F	
Arq. Elsa García Castañeda.- Líder de Proyecto F	
C. José Alanís Gómez.- Auxiliar Administrativo	

3.- Fisuras en acabado de fachada (presentes antes del sismo)



3.- Fisuras en acabado de fachada (presentes antes del sismo)





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

LUGAR:	CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN:	AV. PRIMERO DE MAYO Y AV. CENTRAL, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS, COL. CONJUNTO URBANO LAS AMERICAS
COMISIONADO:	ARQ. MARIO TORRES DE LIRA
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	PROYECTOS, PRECIOS UNITARIOS Y PROTECCIÓN CIVIL
NOMBRE:	ING. JUAN DE LA CRUZ BAUTISTA ENRÍQUEZ, ING. JAVIER ESPINOZA ENRÍQUEZ Y JORGE ZEPEDA OLVERA
POR INSTRUCCIONES DE:	ING. TOMAS GUADARRAMA QUIROZ
ASUNTO DE LA VISITA:	REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DEBIDO AL SISMO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	LETICIA BECERRIL REYES
TELÉFONO:	1679200, 2260494, 62853683

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA


LLEGAMOS AL CENTRO DE CONVIVENCIA ALREDEDOR DE LAS 15 00 HRS. PARA REVISAR LA ESTRUCTURA DEL INMUEBLE


OBSERVACIONES

SE OBSERVO QUE AIREDEDOR DEL INMUEBLE SE ACRECENTARON LOS HUNDIMIENTOS DEL TERRENO, HAY UNA BARDA PERIMETRAL QUE SE MUEVE CON SOLO TOCARLA POR LO QUE URGE REFORZARLA, LA ESTRUCTURA METALICA NO SUFRIO DAÑOS, LA PUERTA DE ACCESO ESTA UN POCO COLGADA Y EL SELLADOR DE VIDRIOS SE BOTO EN ALGUNOS VIDRIOS.


NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
LETICIA BECERRIL REYES		
		FECHA:

QUIENES PARTICIPAN:

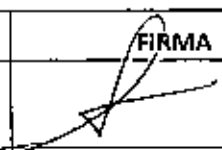NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ING. JUAN DE LA CRUZ BAUTISTA ENRIQUÉWUEZ, LIDER DE PROYECTOS F	
ING. JAVIER ESPINOZA ENRIQUEZ, ANALISTA ADMINISTRATIVO	
JORGE ZEPEDA OLVERA	

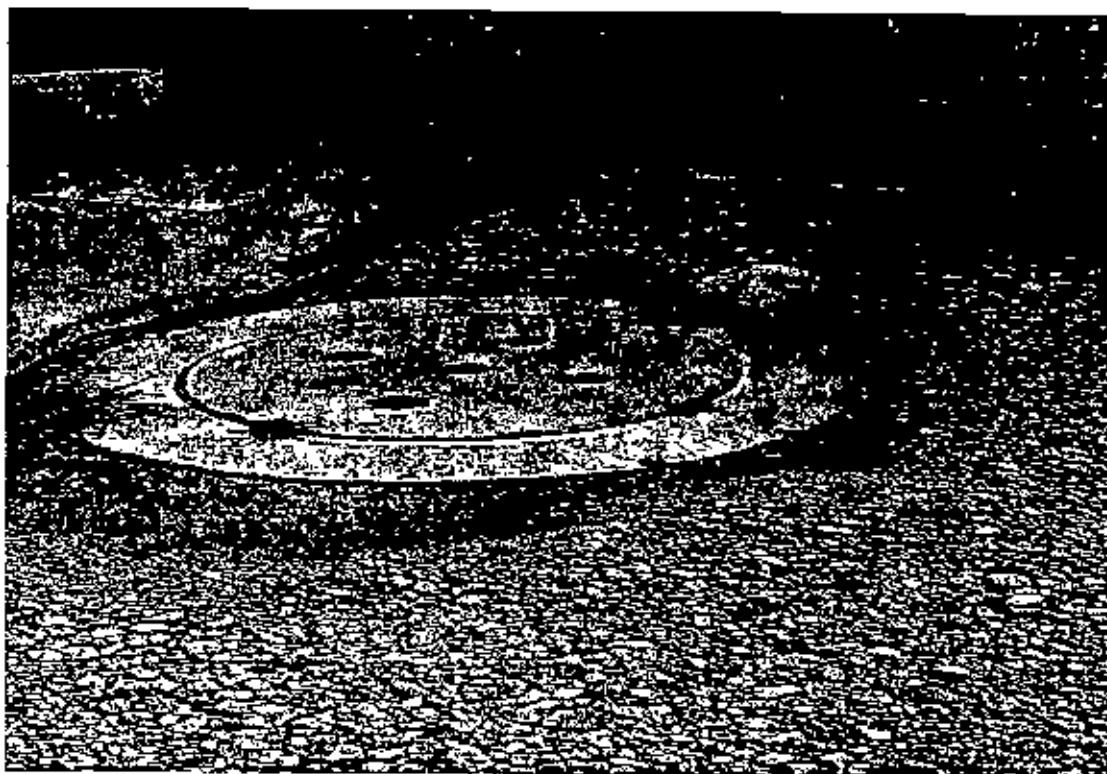


SE ALCANZA APRECIAR EL HUNDIMIENTO QUE YA SE TIENE

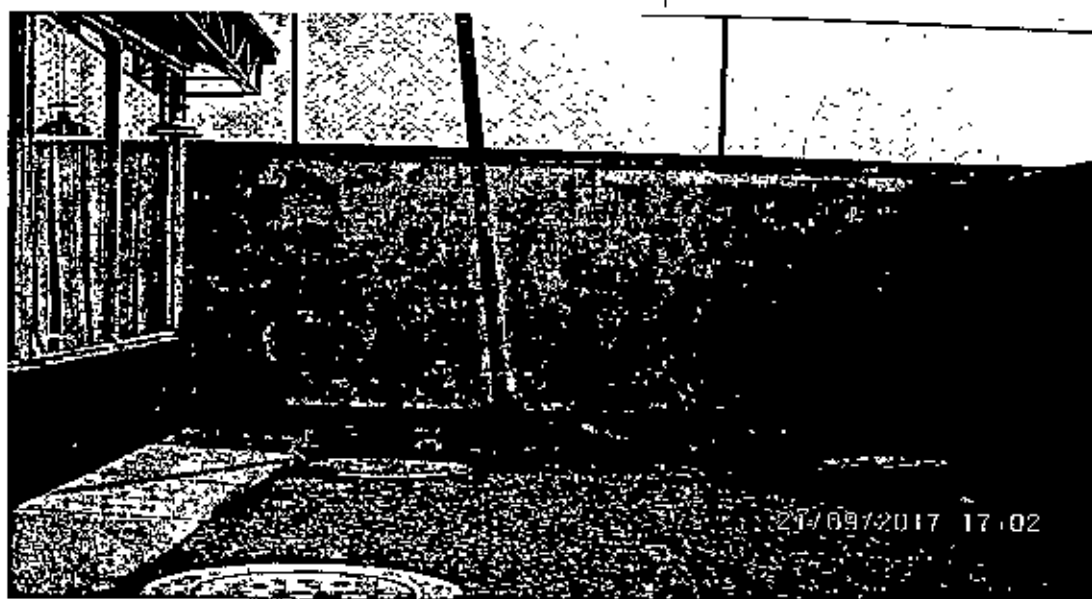


AL FONDO SE ALCANZA APRECIAR LA BARDA QUE CON TOCARLA VIBRA, ASI MISMO SE VE EL POSTE INCLINADO

Av. Independencia Ote. 616
Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel: (722) 167 9200 Ext. 15447

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA

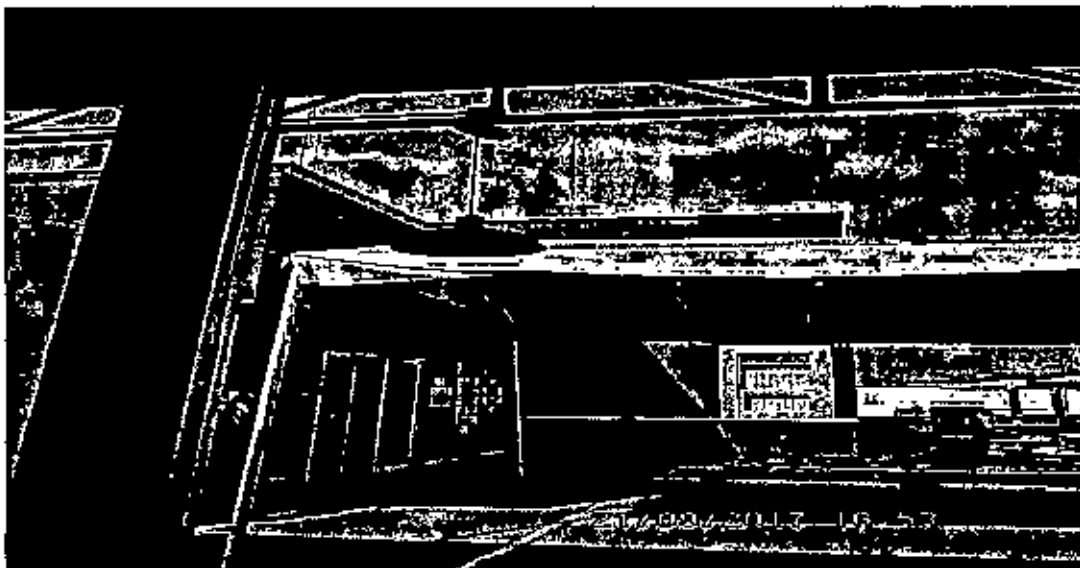

CRISTALES QUE SE LES CAYO EL SELLADOR

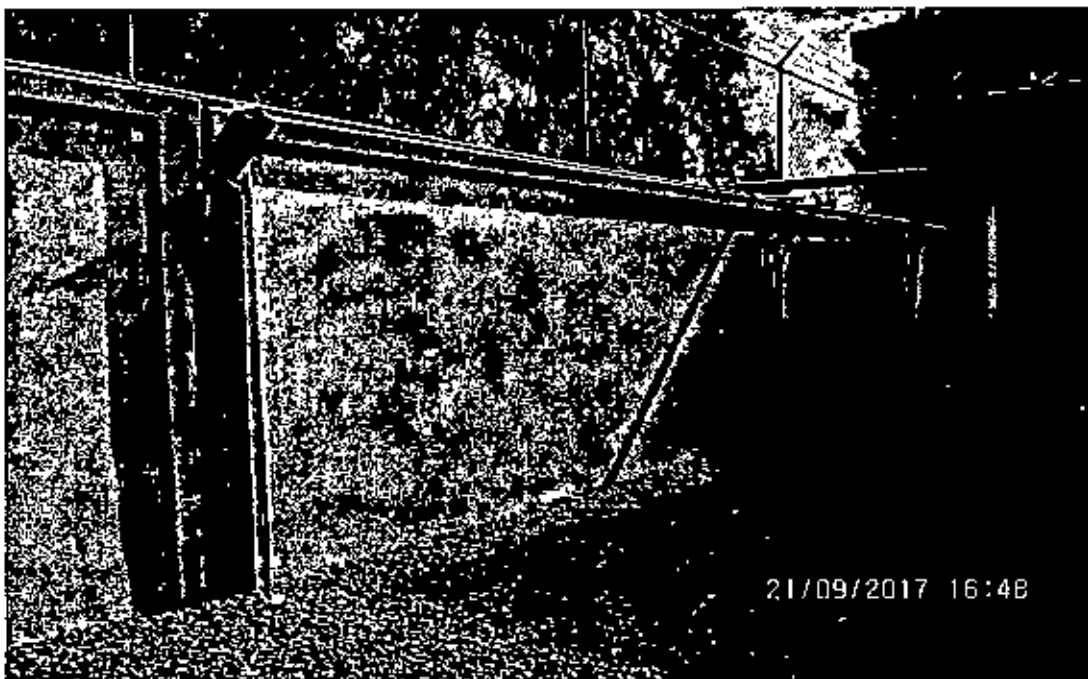

EN LA ESQUINA DEL INMUEBLE COLOCARON MICROPILOTES

Av. Independencia Ote. 616.
Colonia Santa Clara, Toluca, Mexico
Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE CONTROL DE JILOTEPEC
DIRECCIÓN:	CALLE IGNACIO ALLENDE S/N JILOTEPEC, ESTADO DE MEXICO CP 54240
COMISIONADO:	MIGDO MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
NOMBRE:	LAE. ANTONIO GONZALEZ VILLAVICENCIO SANDRA NAVA GARCÍA
POR INSTRUCCIONES DE:	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
ASUNTO DE LA VISITA:	INSPECCION FISICA DEL INMUEBLE
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	LIC. ROSA MARÍA HUITRON TELLEZ (JUEZ DE JUZGADO) LIC. MARIBEL MARTINEZ ALCANTARA
TELÉFONO:	01761 7 34 11 74

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SE REALIZA LA INSPECCION DEL INMUEBLE VERIFICANDO QUE NO EXISTAN DAÑOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS
SOLO SE ENCONTRARON FISURAS EN MURO LAS CUALES SE VERIFICARON Y SOLO ERAN EN ACABADO.

Av. Independencia Dte. 516.
Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES

SIN FISURAS EN TRABES NI COLUMNAS SOLO SE DETECTARON GRIETAS EN MUROS SOBRE ACABADO
Y EN UNION MURO-COLUMNA.

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
		FECHA:

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ARQ. SANDRA NAVA GARCIA	
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	
LAE. ANTONIO GONZALEZ VILLAVICENCIO	
PROTECCION CIVIL	

Av. Independencia Ote. 616.
Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA



**PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"



SE OBSERVA FISURA EN MURO SOLO EN ACABADO



FISURA EN UNION DE CAJILLO DE COLUMNA CON MURO ES
TABLAROCA NO IMPLICA RIESGO.



FISURA EN PLAFON DE TABLAROQUE SOLO REQUIERE REPARACIÓN.



FISURA EN CAJILLO DE TABLAROQUE SOLO REQUIERE REPARACIÓN.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE ATLACOMULCO
DIRECCIÓN:	ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 106, COLONIA ISIDRO FABELA, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50454
COMISIONADO:	MGDO. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
NOMBRE:	LAE. ANTONIO GONZALEZ VILLAVICENCIO SANDRA NAVA GARCÍA
POR INSTRUCCIONES DE:	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
ASUNTO DE LA VISITA:	INSPECCION FISICA DEL INMUEBLE
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	MICHEL MOLINA
TELÉFONO:	7223483830

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SE REALIZA EL RECORRIDO DE INSPECCION DEL INMUEBLE A LAS 12:30 HRS DONDE SE OBSERVAN GRIETAS
EN ESTACIONAMIENTO EN PISOS Y MUROS LAS CUALES NO SON DE RIESGO, EN PLANTA BAJA, SEGUNDO
NIVEL Y AZOTEA NO SE DETECTAN FISURAS NI GRIETAS POR LO QUE EL INMUEBLE SE ENCUENTRA
EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO.

Av. Independencia Ote. 436.
Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES

LAS FISURAS OBSERVADAS SOLO REQUIEREN DE REPARACION YA QUE SON SUPERFICIALES EN EL ACABADO

LAS FISURAS OBSERVADAS SOLO REQUIEREN DE REPARACION YA QUE SON SUPERFICIALES EN EL ACABADO		
NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
		FECHA:

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ARQ. SANDRA NAVA GARCIA	
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	
LAE. ANTONIO GONZALEZ VILLAVICENCIO	
PROTECCION CIVIL	

Av. Independencia Ota. 616.
Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"



**FISURA EN APLANADO DE MURO SOLO REQUIERE
REPARACIÓN.**




FISURA EN MURO SOLO REQUIERE REPARACIÓN.



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

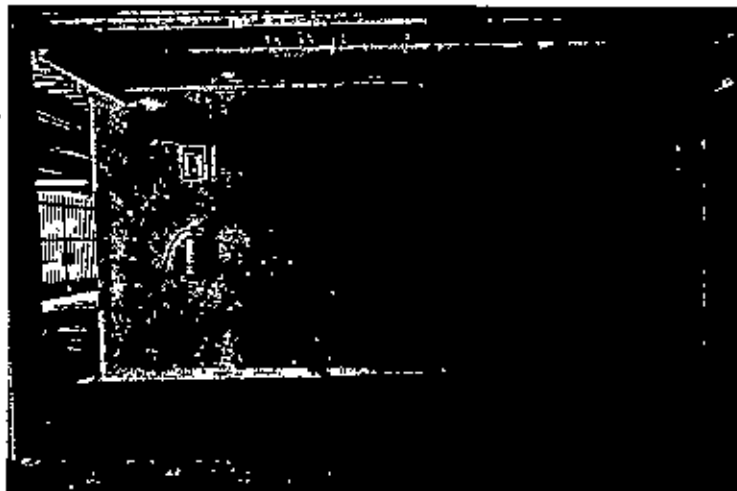

FISURA EN MURO SOLO REQUIERE REPARACIÓN.



LIGERO LEVANTAMIENTO DE BANQUETA POR MOVIMIENTO.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE EL ORO CLUB
DIRECCIÓN:	INDEPENDENCIA S/N EDIFICIO "ORO CLUB", EL ORO, MÉXICO, C. P. 50600
COMISIONADO:	MGDO. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PROTECCION CIVIL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
NOMBRE:	LAE. ANTONIO GONZALEZ VILLAVICENCIO SANDRA NAVA GARCÍA
POR INSTRUCCIONES DE:	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
ASUNTO DE LA VISITA:	INSPECCION FISICA DEL INMUEBLE
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	LIC. JOSE ANTONIO PINAL MORA (JUEZ ENCARGADO)
TELÉFONO:	

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA


SE REALIZA EL RECORRIDO DE INSPECCION DEL INMUEBLE A LAS 14:00 HRS NO SE OBSERVAN DAÑOS
LO CUAL SE ENCUENTRA EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO.
EL AYUNTAMIENTO SIN EMBARGO SE REALIZA REVISIÓN AUNQUE SE NOS MENCIONO QUE PROTECCION

OBSERVACIONES

CABE MENCIONAR QUE LOS JUZGADOS SE ENCUENTRAN EN INMUEBLE PRESTADO POR AYUNTAMIENTO
 SIN EMBARGO SE REALIZA REVISIÓN AUNQUE SE NOS INFORMO A NUESTRA LLEGADA QUE PROTECCION
 CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO YA HABIA REVISADO EL EDIFICIO SIN REPORTE DE DAÑOS.

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
		FECHA:

QUIENES PARTICIPAN:

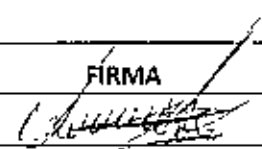
NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ARQ. SANDRA NAVA GARCIA	
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	
LAE. ANTONIO GONZALEZ VILLAVICENCIO	
PROTECCION CIVIL	



"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"



LIGERO LEVANTAMIENTO DE AZULEJON
SIN DESPRENDIMIENTO SOLO REQUIERE
DE REPARACIÓN.

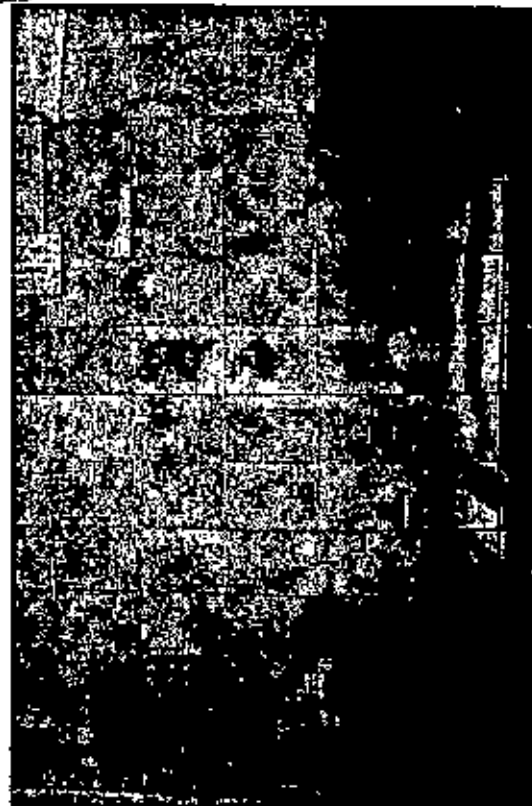

FISURA EN MURO SOLO REQUIERE
REPARACIÓN.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA:

20 de septiembre de 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADO DE CONTROL DE SULTEPEC.
DIRECCIÓN:	Iramiento Sultepec S/N San Miguel Totolmaya, Barrio de la Palma, Sultepec, Estado de México.
COMISIONADO:	Consejero Lic. Juan Manuel Télles Martínez
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	Dirección de Construcción (Área de Proyectos, Área de supervisión) Dirección de Personal (Área de Protección Civil)
NOMBRE:	Ing. Francisco Escobedo Honojosa, Arq. Enrique Gacía Nava, P. en Ing. María Luisa Cejudo Escobar
POR INSTRUCCIONES DE:	Arq. Mario Luis Torres de Lira
ASUNTO DE LA VISITA:	Inspección física de Inmueble.
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	Lic. José Antonio Malanco Hernández.
TELÉFONO:	

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SE REALIZÓ ESTA INSPECCIÓN AL EDIFICIO LA CUAL SE COMPORTO DE FORMA CORRECTA EN EL EVENTO SISMICO, SOLO SE CALLERON DOS LOSETAS EN BAÑOS, GRIETAS EN MUROS DE LADRILLO Y EN MUROS DE DUROCK, PERO TODAS ELLAS SON ANTERIORES AL SISMO.

OBSERVACIONES

[illegible]

QUIENES PARTICIPAN:





NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Ing. Francisco Escobedo Hinojosa Por el área de Protección Civil	
Arq. Enrique García Nava por el área de supervisión	
P. en Ing. María Luisa Cejudo Escobar por área de Proyectos.	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

EDIFICIO DE JUZGADOS DE SULTEPEC

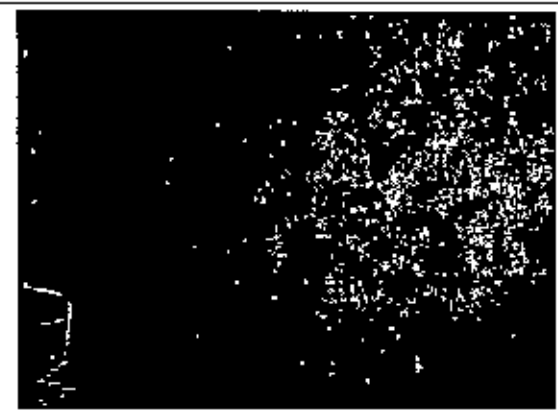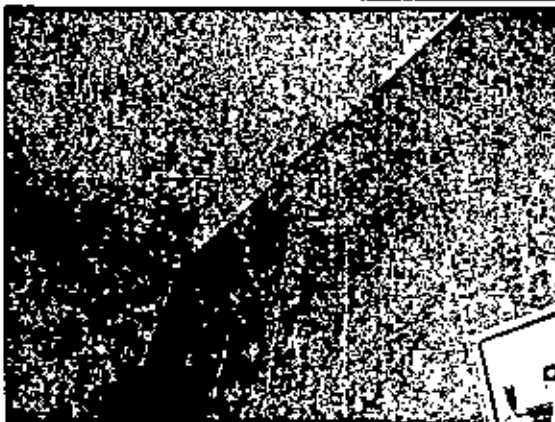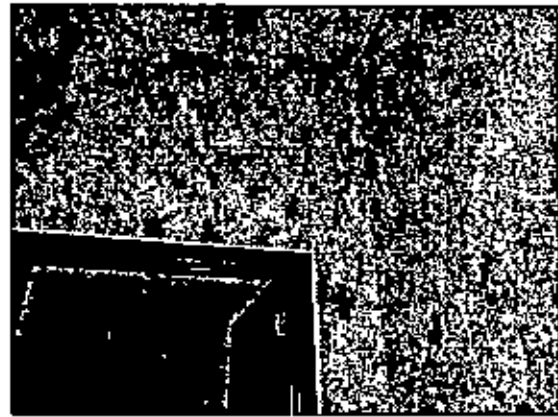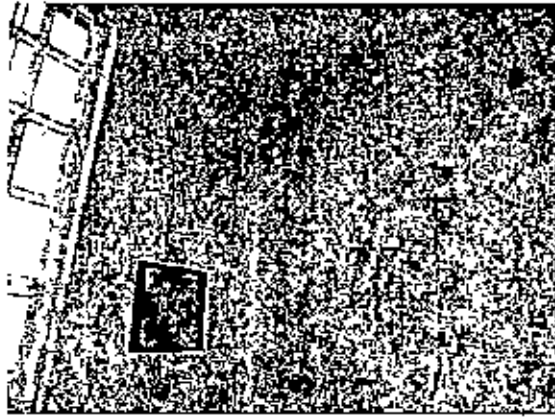

OBSERVACIONES

SE REQUIERE HACER REPARACIONES


NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL
EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR

FIRMA

SELLO

FECHA:

QUIENES PARTICIPAN:

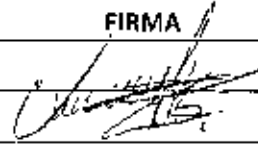NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ARQ. SANDRA NAVA GARCIA	
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	
LAE. ANTONIO GONZALEZ VILLAVICENCIO	
PROTECCION CIVIL	

Av. Independencia Ote. 616.
 Colonia Santa Clara, Toluca, México
 Tel. (722) 167 9200 Ext. 15447

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 DE OBRA PÚBLICA




PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"




FISURA EN PLAFON REQUIERE REPARACIÓN.

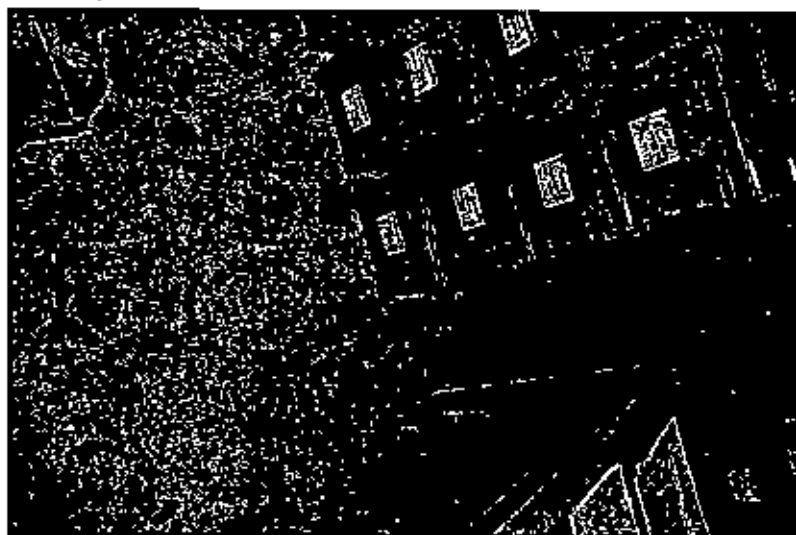

GRIETA EN PISO POR MOVIMIENTO.



FISURA EN UNION TRABE PRINCIPAL Y TRABE DE
CERRAMIENTO.

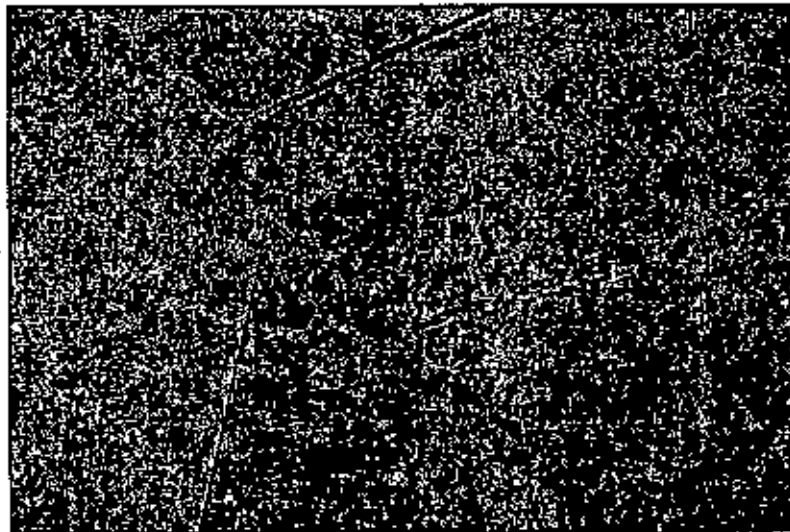

FISURA EN UNION TRABE MURO GENERADA POR
MOVIMIENTO SIN RIESGO.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA:

20 de septiembre de 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE TENANCINGO
DIRECCIÓN:	Calle Privada Benito Juárez S/N Colonia el Salitre, Tenancingo, Estado de México C.P. 52400.
COMISIONADO:	Consejero Lic. Juan Manuel Télles Martínez
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	Dirección de Construcción (Área de Proyectos, Área de supervisión) Dirección de Personal (Área de Protección Civil)
NOMBRE:	Ing. Francisco Escobedo Honojosa, Arq. Enrique García Nava, P. en Ing. María Luisa Cejudo Escobar.
POR INSTRUCCIONES DE:	Arq. Mario Luis Torres de Lira
ASUNTO DE LA VISITA:	Inspección física de Inmueble.
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	Lic Juan Carlos Millan(encargado) y Lic. Ana Bertha Castañeda Pallares (administradora)
TELÉFONO:	17141420893

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SE REALIZÓ ESTA INSPECCIÓN AL EDIFICIO DE LA CUAL SE OBSERVÓ QUE: ES UNA ESTRUCTURA DE TRES NIVELES(PLANTA BAJA 1er Y 2o NIVEL) HECHA A BASE DE MUROS DIVISORIOS DE LADRILLO (CONFINADOS CON CASTILLOS Y/O COLUMNAS MARCOS DE CONCRETO, LOSAS DE CONCRETO Y MUROS DE TABLAROCA; EL 2o NIVEL FUE UNA AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE, HECHA CON ELEMENTOS DE ACERO Y TECHUMBRE A BASE DE MULTITECHO, CON MUROS DIVISORIOS DE LADRILLO Y MUROS DE TABLAROCA.

EL RECORRIDO EMPEZÓ A LAS 11:00 HRS ACOMPAÑADOS DEL CONSEJERO JUAN MANUEL TÉLLES MARTÍNEZ Y PERSONAL DEL EDIFICIO DE JUZGADOS Y SE OBSERVO LO SIGUIENTE EN FACHADA HUBO DESPRENDIMIENTO DE PIEZAS DE CANTERA, DESPRENDIMIENTO DE APLANDOS, TEJAS ROTAS POR CAIDA DE PIEZAS DE CANTERA, EN SEGUNDO NIVEL HUBO UN MOVIMIENTO EN COLGANTES DE PLAFONES DE 60X60CM CON EL CUAL SE DESCUADRO LA MODULACIÓN, PROVOCANDO LA CAIDA DE LA SOPORTERIA, LUMINARIAS Y PLAFONES SE ESTIMA QUE ESTO ESTA EN UN 60% DE PLANTA ALTA, 15% EN 1er NIVEL Y 10% EN PLANTA BAJA, EN DONDE SE TIENE ESE TIPO PLAFONES, SOLO SE

REQUIERE RENIVELAR LA SOPORTERIA, HUBO UNA SEPARACIÓN DE EN VERTICAL DE 2MM SIGUIENDO EL CONTORNO DE LAS PUERTAS DE ACCESO ENTRE EL TUNEL Y EL EDIFICIO HUBO FISURAS VERTICALES CERCANAS A LOS PAÑO DE LOS CASTILLOS Y/O COLUMNAS, SE CALLERON ALGUNAS PIEZAS DE AZULEJO EN BAÑOS, EN AZOTEA SE PRESENTARON FISURAS EN LA UNIÓN DEL MURETE DE LADRILLO Y EN EL DOMO DEL CUBO HAY FISURAS.

OBSERVACIONES

NOMBRE Y CARGO DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR	FIRMA	SELLO
encargado) y Lic. Ana Bertha Castañeda P		
		FECHA:

QUIENES PARTICIPAN:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Ing. Francisco Escobedo Hinojosa Por el área de Protección Civil	
Arq. Enrique García Nava por el área de supervisión	
P. en Ing. María Lulsa Cejudo Escobar por área de Proyectos.	








**PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

Toluca, México a 20 de septiembre de 2017

EDIFICIO DE JUZGADOS DE TENANCINGO

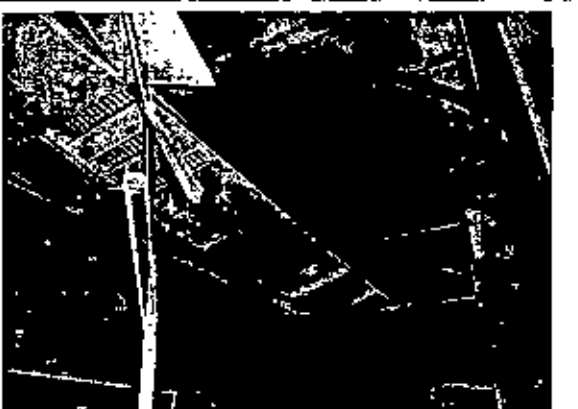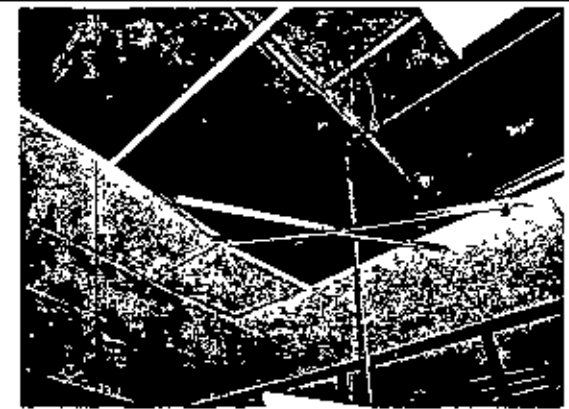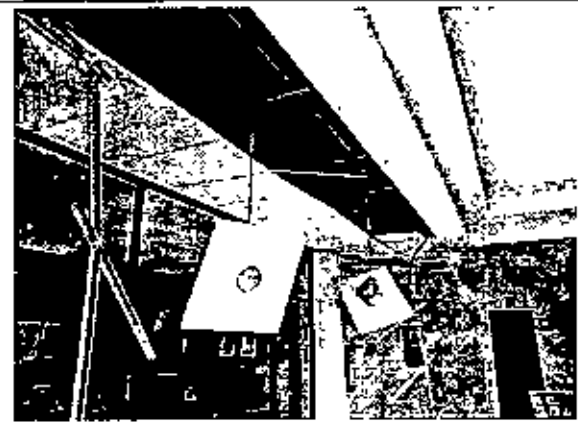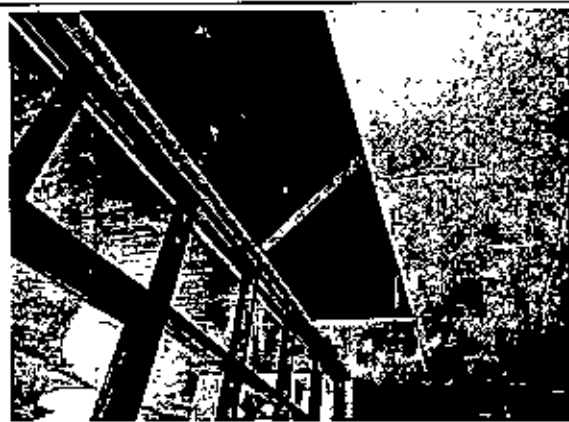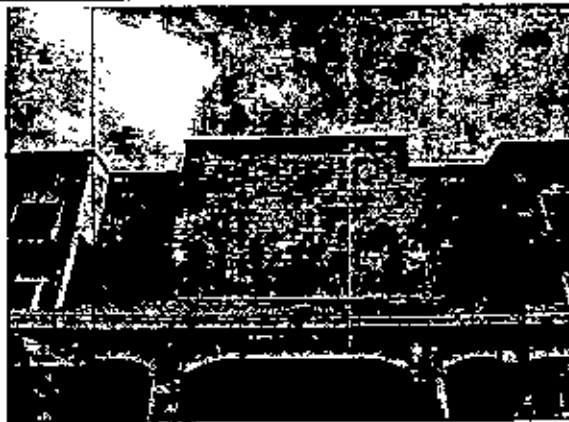


Av. Independencia Ota 616. Colonia Santa Clara, Toluca, México
Tel (722) 147 9200 Ext. 14675

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO



"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917".

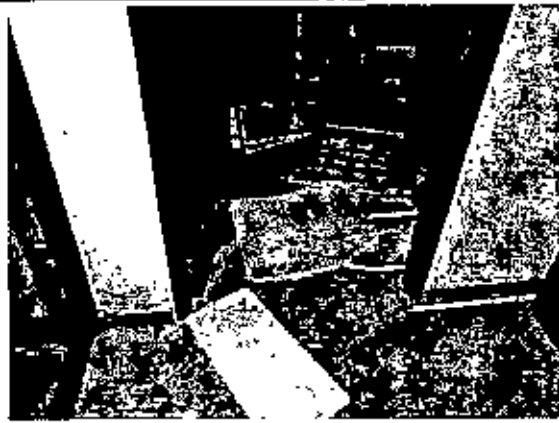



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO




"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917".

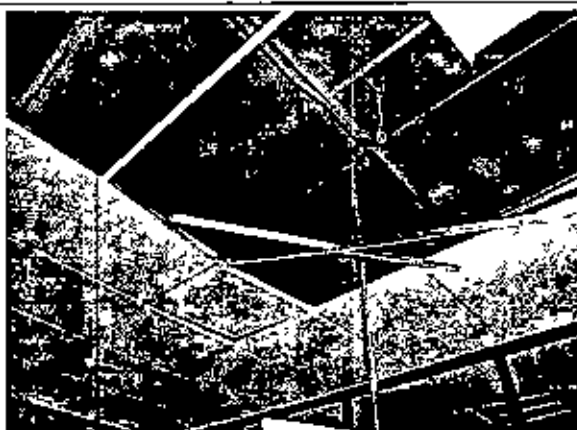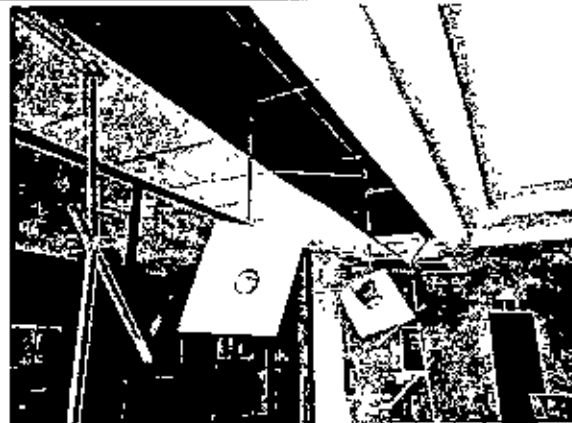



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO


"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917".

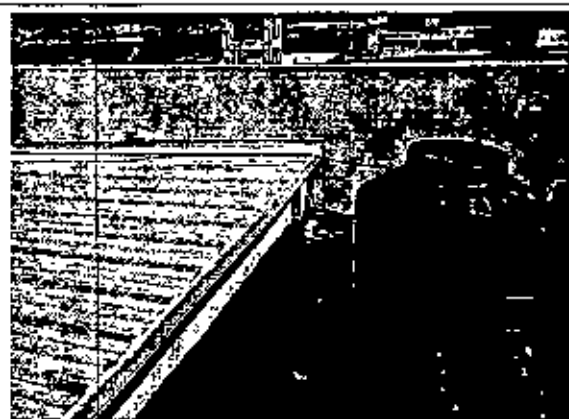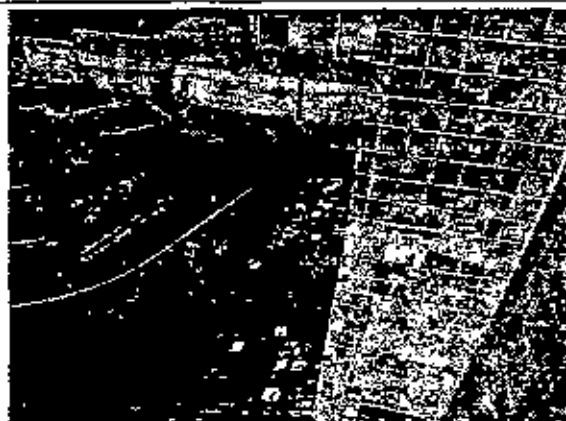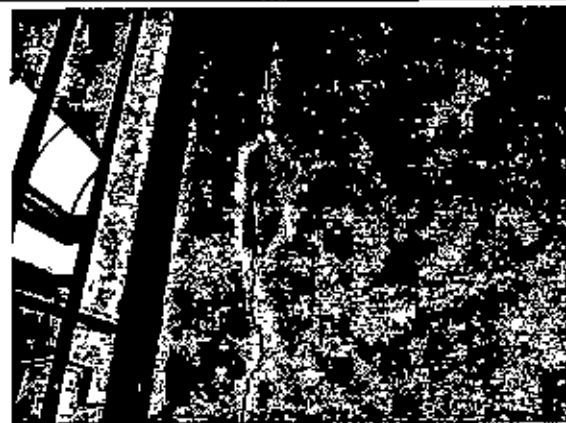



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917".

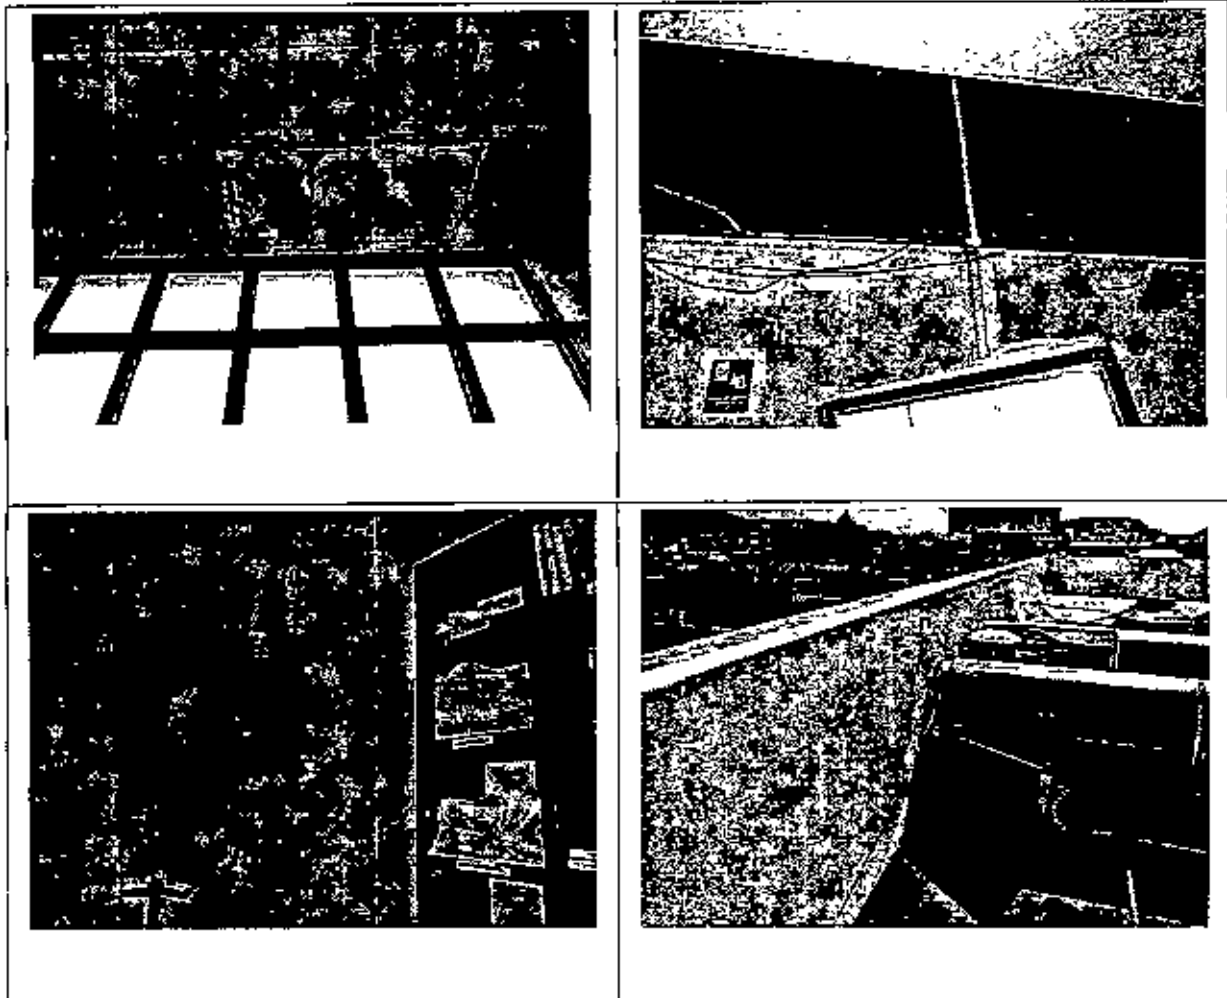



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA:

20 de septiembre de 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS PARA ADOLESCENTES DE ZINACANTEPEC ESTADO DE MEXICO.
DIRECCIÓN:	AV. MIGUEL DE LA MADRID S/N CAMINO AL TESTERAZO EXHACIENDA ASERRADERO PROTOMBOS ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.
COMISIONADO:	CONSEJERO LIC. JUAN MANUEL TÉLLES MARTÍNEZ
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN (ÁREA DE PROYECTOS, ÁREA DE SUPERVISIÓN) DIRECCIÓN DE PERSONAL (ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL)
NOMBRE:	ING. FRANCISCO ESCOBEDO HONJOZA, ARQ. ENRIQUE GACÍA NAVA, P. EN ING. MARÍA LUISA CEJUDO ESCOBAR.
POR INSTRUCCIONES DE:	ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA
ASUNTO DE LA VISITA:	Inspección física de Inmueble.
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	Lic. Felipe Salinas Ramírez
TELÉFONO:	

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SE REALIZÓ ESTA INSPECCIÓN AL EDIFICIO E CUAL SE COMPORTO DE FORMA

CORRECTA EN EL EVENTO SISMICO, SE PRESENTARON ALGUNAS FISURAS VERTICALE EN MUROS DE LADRILLO, EN AZOTEA TAMBIÉN HUBO FISURAS EN PRETILES, Y UNA FISURA EN UN DOBLE MURO DE COLINDANCIA ENTRE EL EDIFICIO Y EL CENTRO PREVENTIVO; SE PERSIVE DESNIVELADO EL PLAFOND RETICULAR, EN EL FALDON AZOTEA SE OBSERVA QUE SE SEPARO EL FALDON CON EL ACABADO DEL MURO; TAMBIÉN SE OBSERVA QUE EN EL MURO DEL DUCTO SE SEPARO EL TUBO HIDRAULICO CON EL MURO.

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1601 spectrophotometer. The concentration of chlorophyll was expressed as $\mu\text{g mL}^{-1}$ of the sample.

QUIENES PARTICIPAN:

13







PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917".

Toluca, México a 21 de septiembre de 2017


EDIFICIO DE JUZGADOS DE ZINACANTEPEC, MÉXICO

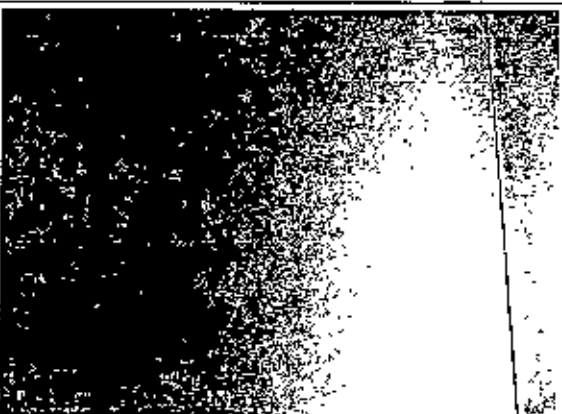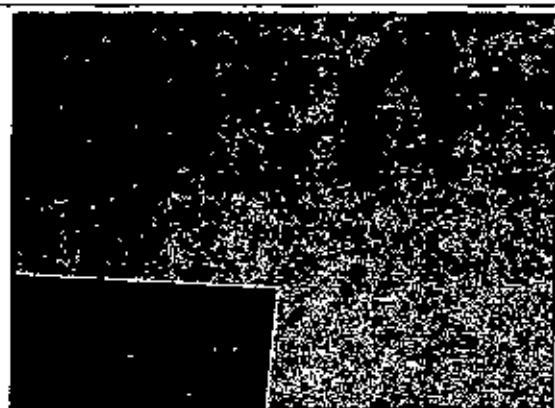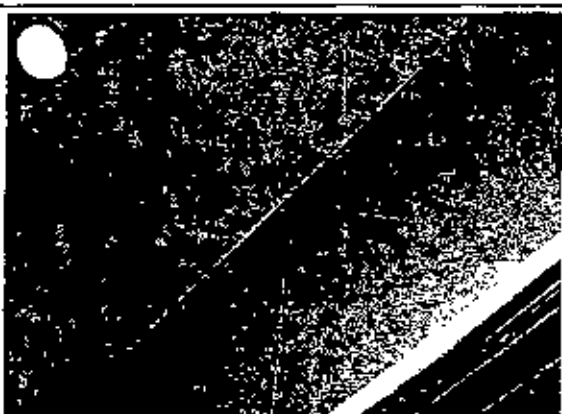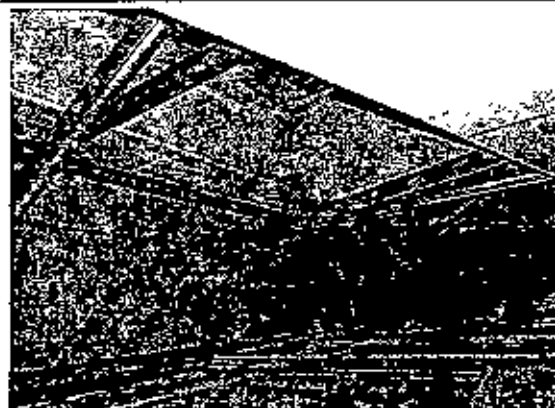



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

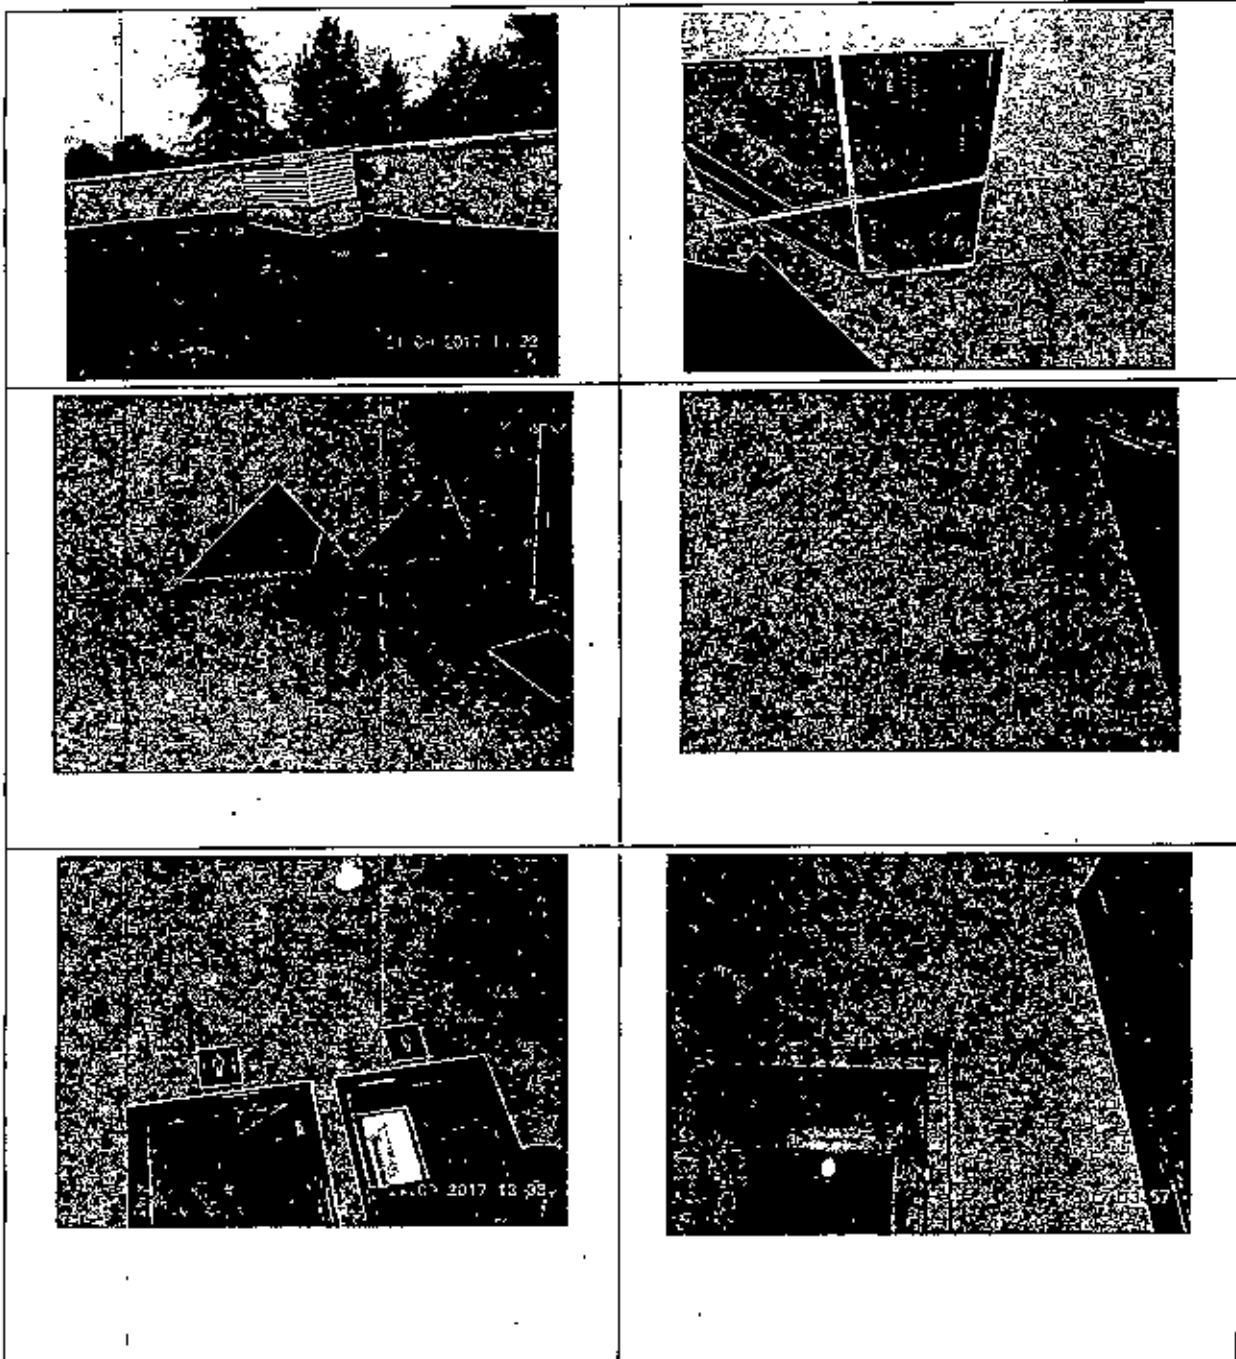



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

REPORTE DE VISITA

FECHA:

20 de septiembre de 2017

LUGAR:	EDIFICIO DE JUZGADOS DE IXTAPAN DE LA SAL.
DIRECCIÓN:	Lote uno, Centro de Desarrollo Social, km 4.5 del Boulevard Turístico Ixtapan Tonalico S/N el Salitre Ixtapan de la Sal, Estado de México C.P. 51900.
COMISIONADO:	Consejero Lic. Juan Manuel Téllez Martínez
ÁREA QUIEN REALIZA LA VISITA:	Dirección de Construcción (Área de Proyectos, Área de supervisión) Dirección de Personal (Área de Protección Civil)
NOMBRE:	Ing. Francisco Escobedo Honojosa, Arq. Enrique Gacia Nava, P. en Ing. María Luisa Cejudo Escobar
POR INSTRUCCIONES DE:	Arq. Mario Luis Torres de Lira
ASUNTO DE LA VISITA:	Inspección física de Inmueble.
ENCARGADO DEL EDIFICIO Y/O ADMINISTRADOR:	Lic. Alexander López
TELÉFONO:	

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

SE REALIZÓ ESTA INSPECCIÓN AL EDIFICIO DE LA CUAL SE OBSERVÓ QUE ES UNA ESTRUCTURA HECHA A BASE DE MARCOS COLUMNAS DE CONCRETO Y TRABES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE ACERO CON LOSACERO., CON MUROS CONFINADOS ENTRE COLUMNAS O CASTILLOS LA FORMA EL EDIFICIO EN PLANTA E ES REGULAR CON DOS NIVELES (PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL).
EN FACHADA SE ROPIO UN MODULO DE CRISTAL TEMPLADO CON SECCION APROXIMADA DE 1.00 X 2.90 MTS DE 9 MM DE ESPESOR A QUE TODO EL, INMUEBLE SOLO HUBO TRES PLAFONES A PUNTO DE CAER. EL CENTRO DE CONVIVENCIA, ES UN EDIFICIO DE UN SOLO NIVEL, NO EXISTE DAÑO

1







PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917.

EDIFICIO DE JUZGADOS DE IXTAPAN DE LA SAL

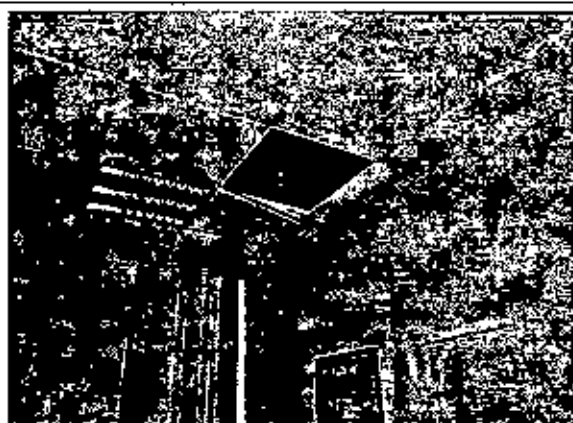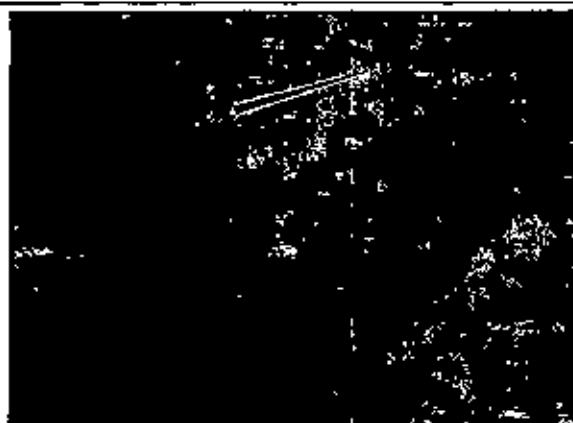



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917".

